

【 取扱説明書 】

速度・流量・比率・時間指示計

MODEL : SP-551シリーズ

シリーズ名	出力	入力	電源	形状	端子台 カバー	機能
SP-551						上/下限警報出力付 (NPNオープンコレクタパルス出力) 7セグLED赤色
	P2					上/下限警報出力付 (フォトモスリレー出力)
		無記				NPNオープンコレクタパルス入力
		F				電圧パルス入力
		V3				タコゼネ入力 (正弦波) AC0.8~80Vp-p
		N				サイン波入力 AC0.05~20Vp-p
		L1				ラインレシーバ入力 (A, \bar{A}) 1相入力
		L2				ラインレシーバ入力 (A, \bar{A}) (B, \bar{B}) 2相入力
		10D				1/10分周入力
			HD			ピーク・ボトム・ホールド入力付 但し、OUT1 (1段) 出力のみ
				無記		AC100/200V (50/60Hz 共用)
				12		DC電源 (DC12V電源入力)
				24		DC電源 (DC24V電源入力)
					DM	据置型 (メタルコネクタ接続式)
						無記 端子台カバー無し
					C 端子台カバー付き	

UI ユーアイニクス株式会社

ご使用に際しての注意事項とお願い

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品を安全にご使用いただくため、下記の注意事項と本書をご一読されますようお願い申し上げます。

【注意】

1. 電源電圧は仕様範囲内で使用してください。
2. 負荷は定格以下で使用してください。
3. 直射日光はさけて使用してください。
4. 可燃性ガスや発火物のある場所では使用しないでください。
5. 定格をこえる温湿度の場所や結露の起きやすい場所では使用しないでください。
6. 本体に激しい振動や衝撃を与えないでください。
7. 本体に金属粉・埃・水等が入らないようにしてください。
8. ノイズの発生源、ノイズがのった強電線から入力信号線の配線、および製品本体を離してください。
9. 電源配線時は感電等の事故に注意してください。
10. 通電中は端子に触らないでください。感電のおそれがあります。
11. 電源を入れた状態で分解したり内部に触れたりしないでください。感電のおそれがあります。

目 次

1. 付属品の確認と保証期間について	1
2. 仕様	2～3
3. メータの取り付け方法	4
4. フロント部の各名称とその機能	5～6
5. 端子台の接続方法	7～8
6. 入力回路の構成	9
7. 設定メニュー	10
8. 初期設定値と初期化	11
9. 各モードの内容と設定方法	12～28
「モードNo. 0」計測演算方式・計測単位・小数点位置の設定	14～17
「モードNo. 1」A入力：スケーリングデータ（換算器）の設定	18
「モードNo. 2」A入力：EXP値・移動平均回数・オートゼロ時間の設定	20～21
「モードNo. 3」B入力：スケーリングデータ（換算器）の設定	21
「モードNo. 4」B入力：EXP値・移動平均回数・オートゼロ時間の設定	21
「モードNo. 5」炉長（タクトピッチ）設定	22
「モードNo. 6」表示サンプリング時間の設定	22
「モードNo. 7」ホールド入力（オプション：HDタイプ付き）・表示ブランク・ 最下桁表示の設定	23
「モードNo. 8」OUT 1：警報出力設定	24
「モードNo. 9」OUT 2：警報出力設定	25
「モードNo. A」OUT 3：警報出力設定（オプション：P2タイプ付き）	25
「モードNo. b」OUT 4：警報出力設定（オプション：P2タイプ付き）	26
10. 警報プリセット値の呼び出しかたと変更のしかた	27
11. モードプロテクト機能	28
12. 外形寸法図	29
13. 据え置きタイプ（オプション：DMタイプ付き）	30
14. ノイズ対策について	31
15. トラブルシューティング	32～33

1. 付属品の確認と保証期間について

付属品の確認について

本機が届きましたら、下記のもの揃っているか確認を行ってください。

- (1) S P - 5 5 1 (お客様仕様どおりのもの) 1
- (2) S P - 5 5 1 の取扱説明書 1
- (3) 単位ラベル 1
- (4) お客様指定の付属品 (ご指定のない場合はありません)

どれか1つでも誤ったもの、または欠けているものがありましたら取扱店または弊社までご連絡ください。(お客様の都合により付属されていないものもあります。)

保証期間と保証範囲について

1. 保証期間

納入品の保証期間は引渡し日より1年間とさせていただきます。

2. 保証範囲

上記保証期間中に当社の責任による故障を生じた場合は、当社工場内にて無償修理させていただきます。但し、下記にあげます事項に該当する場合は、この保証対象範囲から除外させていただきますのでご了承ください。

- ① 本取扱説明書または仕様書等による契約以外の使用による故障
- ② 当社の了解なしにお客様による改造または修理による故障
- ③ 故障の原因が当社納入品以外の事由による故障
- ④ 設計仕様条件をこえた保管・移送または使用による故障
- ⑤ 火災、水害、地震、落雷、その他天災地変による故障

2. 仕様

(1) 標準仕様

	項目	仕様
瞬 時 表 示	計測方式	周期演算方式 (CPU: TLCS-90)
	表示精度	パルス入力に対して $\pm 0.05\% \pm 1 \text{ digit}$
	表示器	赤色LED5桁 文字高: 14.2mm
	表示範囲	-9999~99999
	スケーリング (換算器)	1信号当たりの倍率 $1 \times 10^{-9} \sim 9999$ で任意に設定
	小数点以下表示	小数点以下1桁~3桁まで表示選択可能
	計測単位	毎時・毎分・毎秒 より任意に設定
	表示サンプリング	表示を0.1~99.9秒 (任意に設定) で平均化
	表示選択	表示ブランク・スルー・表示下1桁固定・“0” または “5” の表示
	移動平均回数	入力パルス数を任意に設定した値により平均化 A入力: 1~19 B入力: 1~9
	オートゼロ時間	入力停止後0.5~120秒 (任意に設定) 後に表示を0
外 部 入 力	リセット入力	前面キー入力と後面端子台入力 (NPNオープンコレクタパルス入力または有接点入力)
	ホールド選択入力 オプション (HD)	ホールド・ピークホールド・ボトムホールド モード“7” 選択 後面端子台入力 (NPNオープンコレクタパルス入力または有接点入力)
セ ン サ 入 力	入力信号	NPNオープンコレクタパルス入力、または無電圧接点 (MIN 10mA以上)
	オプション (F) (V3) (N) (L1) (L2) (10D)	電圧パルス入力 (LOW: 2V以下 HI: 3.6~30V) タコゼネ入力 AC 0.8V~80V p-p 3kHz MAX サイン波入力 AC 50mV~20V p-p 3kHz MAX ラインレシーバ1CH (A・ \bar{A}) 入力 ラインレシーバ2CH (A・ \bar{A} , B・ \bar{B}) 入力 1/10分周入力
	入力応答	LOW: 0.01Hz~50Hz HI: 0.01Hz~10kHz 但し、duty 50%時 (ディップスイッチによる切り換え)
	センサ電源	AC電源時・・・DC+12V ($\pm 10\%$) 50mA MAX (安定化) 出力 DC電源時・・・DC+12V ($\pm 10\%$) 20mA MAX (安定化) 出力 ※DC12V電源オプション時は、非安定出力
そ の 他	モードプロテクトSW	前面スライドスイッチ“ON”でモード設定時、設定値変更不可
	電源	AC100/200V $\pm 10\%$ 50/60Hz
	電源 オプション (12) (24)	DC+12V ($\pm 10\%$) DC+24V ($\pm 10\%$)
	消費電力	約5VA以下
	使用温湿度	0~50°C 30~80%RH (但し結露しないこと)
	質量・外形寸法	約400g W96×H48×D133.5mm
	ケース材質	ABS樹脂ガラス入り 黒色

(2) 出力仕様

《NPNオープンコレクタパルス出力：標準装備》

警報出力	出力端子	後面端子台OUT 1、OUT 2より各出力
	出力タイミング	表示値と各プリセット値との比較により判定出力
	出力方式	NPNオープンコレクタ出力2段 最大定格：DC 30V 50mA
	出力表示	各警報出力中 OUT 1, OUT 2 LEDランプ点灯表示
	出力リセット	フロント部リセットキーおよび端子台リセット入力50ms以上ON
	判定出力禁止時間	電源ON時、またはリセット後、設定時間内は警報出力の機能を停止

《フォトモスリレー出力：P 2オプション出力》

警報出力	出力端子	後面端子台OUT 3、OUT 4より各出力
	出力タイミング	表示値と各プリセット値との比較により判定出力
	出力方式	フォトモスリレー a 接点出力2段 定格負荷電流：0.12A MAX (負荷抵抗) 負荷電圧：AC 140V、DC 30V
	出力表示	各警報出力中 OUT 3, OUT 4 LEDランプ点灯表示
	出力リセット	フロント部リセットキーおよび端子台リセット入力50ms以上ON
	判定出力禁止時間	電源ON時、またはリセット後、設定時間内は警報出力の機能を停止

3. メータの取り付け方法

メータの取り付けかた

1.


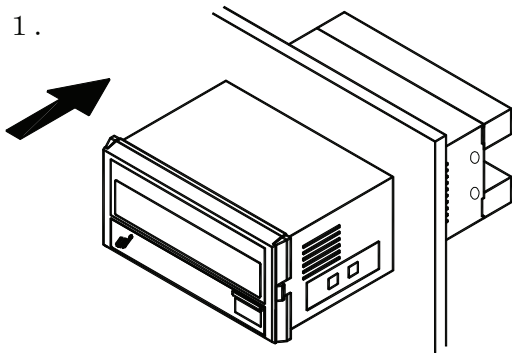


図 1

パネルカットして、前面よりメータを挿入してください。

パネルカット寸法

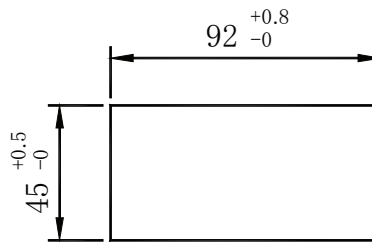

2.

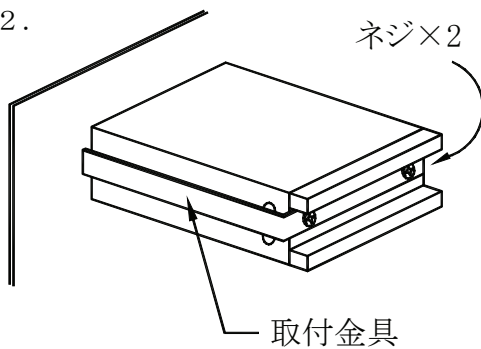


図 2

背面より取り付け金具でしっかり押さえ、ネジで締め付けてください。

1. 水平に取り付けてください。

2. 板厚 0.8 mm ~ 4.0 mm のパネルに取り付けてください。

フロントドアの開きかた

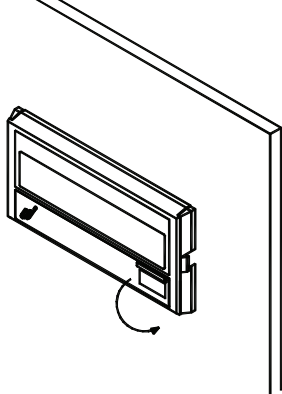


図 3


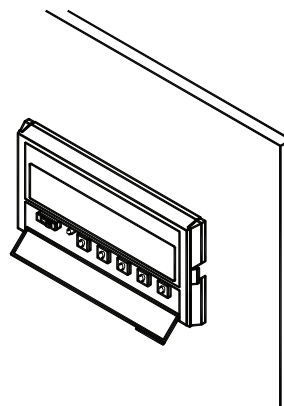


図 4

図 3 の矢印にしたがいつまみ部分を手前に引いて開いてください。

4. フロント部の各名称とその機能

図 5

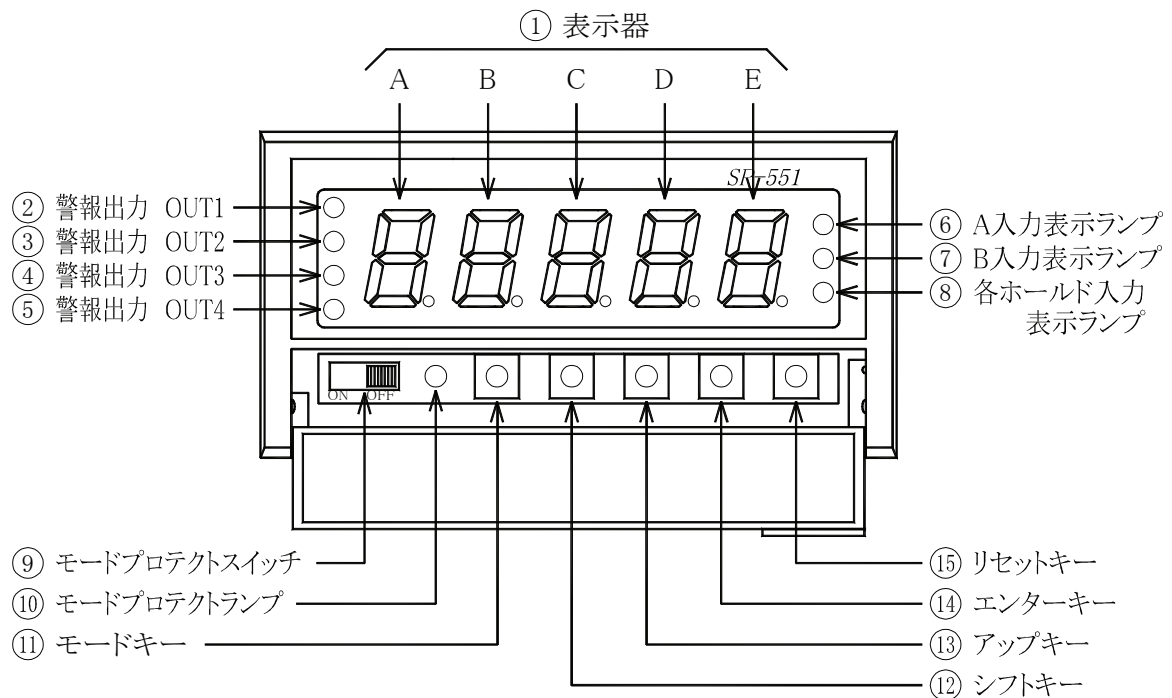

①表示器 (A～E)

計 測 時：測定値を表示します。

設 定 中：モード設定時は、表示器AにモードNo.、表示器B～Eに現在の設定値が表示されます。

：プリセット値設定時は各警報出力の現在設定されているプリセット値が表示されます。

②～⑤OUT 1～4 警報出力ランプ

警報出力のOUT 1～4が出力された時（上限、下限の判定時）に同期して点灯します。

（※OUT 3、4の警報出力ランプはオプションP 2タイプ無しの場合も反応します。但し、出力はされていません。）

⑥、⑦各入力表示ランプ

比率計測時に機能します。A入力表示ランプ⑥が点灯中はA入力の計測値を、B入力表示ランプ⑦が点灯中はB入力の計測値を、両表示ランプが消灯中は比率計測値を表示していることを示します。エンターキーにより表示の切り換えを行えます。

⑧各ホールド入力表示ランプ（オプション：HDタイプ付き）

- 1) 各ホールド機能をモード“7”（B）で設定するとランプが点灯します。
- 2) このランプが点灯している場合、後面端子台入力（5～7間）の受付が可能になります。
- 3) 後面端子台がON状態の時、表示が点滅し、設定されたホールドが機能していることを示します。

⑨モードプロテクトスイッチ

このスライドスイッチをONにすると、モード変更時に設定値の変更はできません。設定値を変更する場合は、スライドスイッチをOFFの状態にしてください。

（但し、モード設定値の呼び出し確認は可能です。）

⑩モードプロテクトランプ

⑨のスイッチをONにするとこのランプが消灯し、OFFにするとランプが点灯します。

⑪モードキー M

計測時：このキーとC/2キーをを2秒以上押すことによりモード設定を呼び出します。
設定中：各モード設定中は、モードNo.（表示器A）の切り換えを行います。
：プリセット値の設定中はOUT No.（OUT 1～4）の切り換えを行います。

⑫シフトキー ⇨

設定中：モード設定時、およびプリセット値設定時は、設定桁（点滅表示している桁）を右桁へ移動します。

⑬アップキー ^

設定中：モード設定時、およびプリセット値設定時は、設定値（点滅表示している桁）を変更します。

⑭エンターキー ENT


計測時：比率計測時このキーを押すことによりA入力測定値、B入力測定値、比率計測値の切り換えを行います。（⑥、⑦の機能を参照して下さい。）
設定中：モード設定時、およびプリセット値設定時は設定値の登録を行い、計測表示に戻します。

⑮リセットキー RES

計測時：このキーを押すとリセットがかかり表示が“0”になります。また警報出力も解除します。
（端子台のリセット入力も同様の動作を行います）
設定中：モード設定時、およびプリセット値設定時は設定値の登録を行わずに計測表示に戻します。

5. 端子台の接続方法

図 6

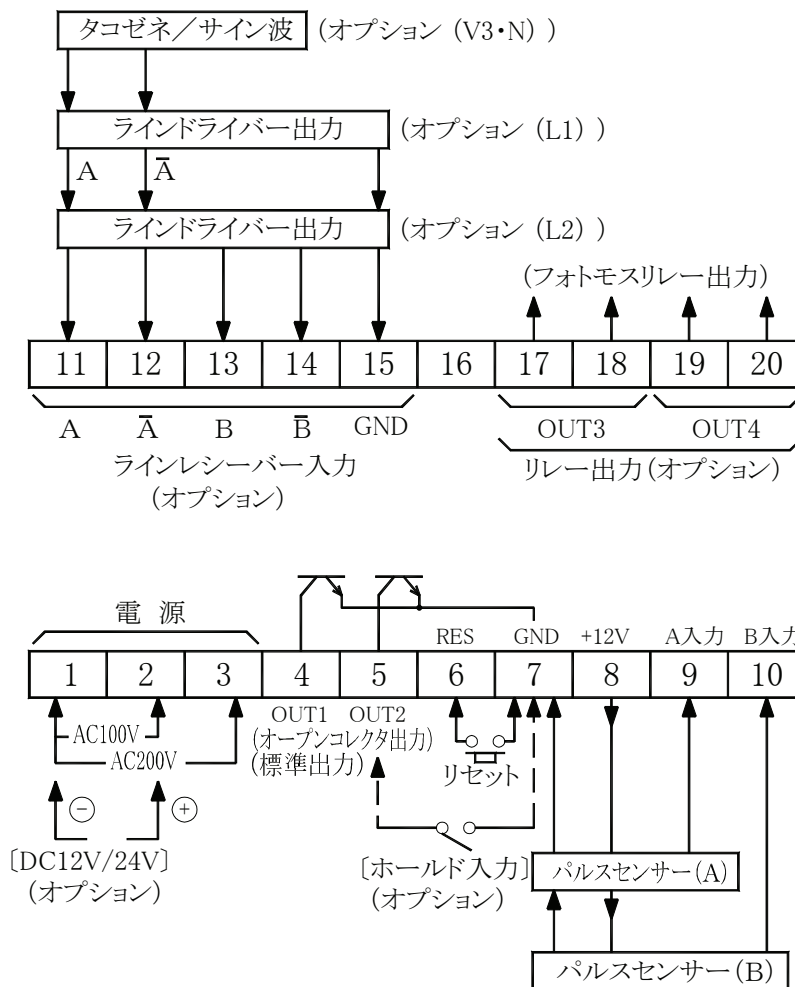


・配線上の注意

- 1) 電源入力の確認
 1. 電気配線時は感電等の事故に注意してください。
 2. AC電源仕様かDC電源仕様かをよく確かめてから配線を行ってください。
 3. DC電源仕様の場合は \oplus \ominus をよく確かめ、逆に接続しないようにしてください。
- 2) 端子名称をよく確認してから正しく配線してください。
- 3) センサの種類により入出力の配線が違ってきますので、8ページの接続図を参照しながら配線してください。もし誤って配線しますとセンサや入出力回路が破損するおそれがあります。
- 4) センサ電源はセンサ以外の用途に使用しないでください。
- 5) 端子台のネジは確実に締めてください。


A. タコゼネ／サイン波信号

図 7

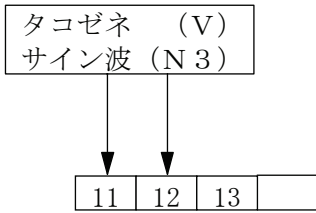


B. 直流 2 線式パルスセンサ

図 8

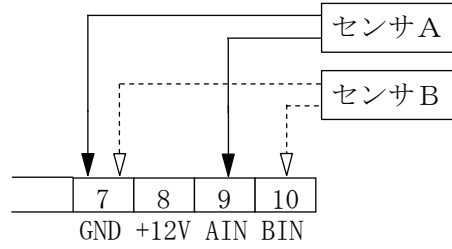


C. 有接点入力

図 9

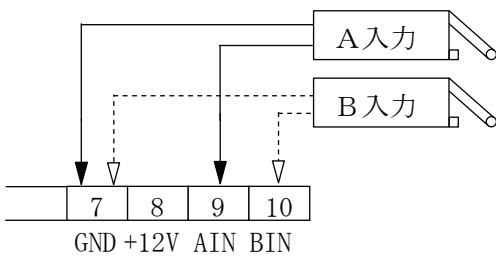

D. ラインレシーバ入力

図 1 0

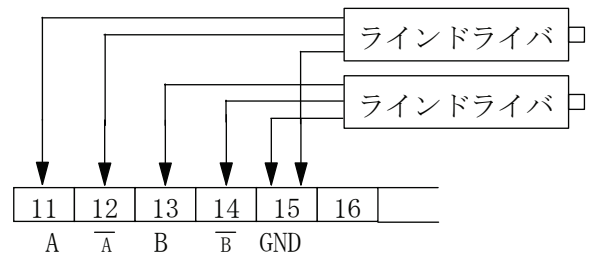


【注意】

ラインドライバの電源は別電源を用意してください。

E. 3 線式パルスセンサ

図 1 1

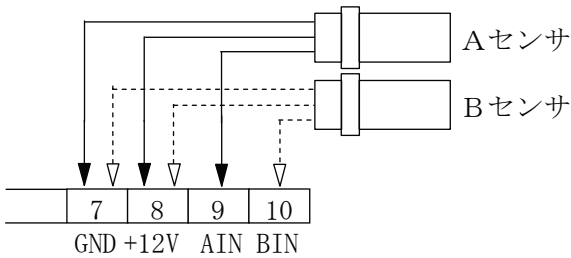


【注意】

- ・有接点入力の場合、接点のチャタリングで誤カウントする場合は、端子間⑦-⑨，⑦-⑩に電解コンデンサ（ $1 \mu F \sim 22 \mu F$ ）を周波数に応じて接続してください。
- ・ノイズ等で誤カウントする場合は、同じ端子にフィルムコンデンサ（ $0.01 \mu F \sim 0.1 \mu F$ ）を入力周波数とノイズの幅に応じて接続してください。

6. 入力回路の構成

① NPNオープンコレクタパルス入力

図 1 2


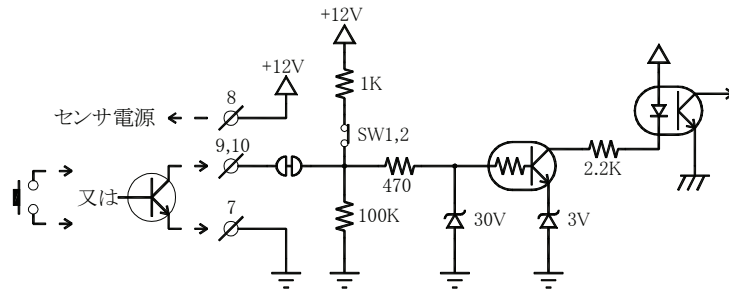


② 電圧パルス入力

図 1 3

③ リセット・ホールド入力

図 1 4

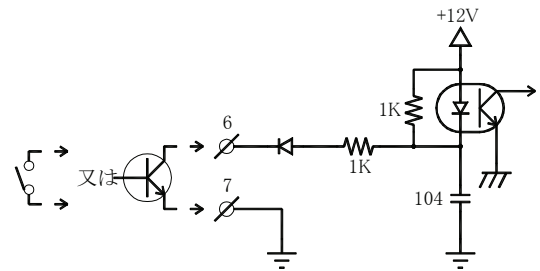
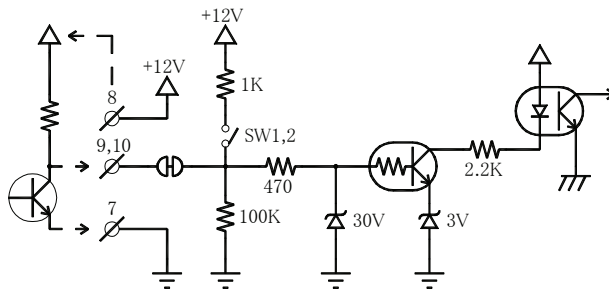


④ タコゼネ／サイン波入力

図 1 5

⑥ ラインレシーバ入力

図 1 6

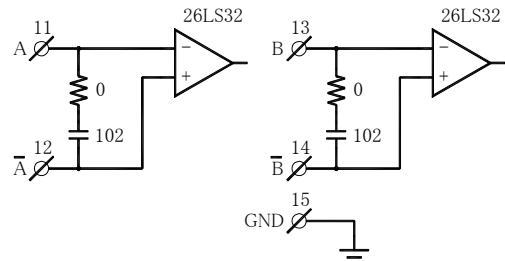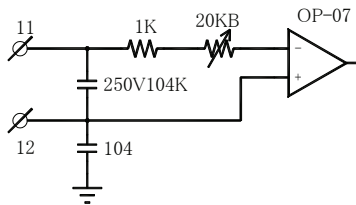

・ディップスイッチ (SW1) の設定

ディップスイッチの設定により入力周波数及びオープンコレクタパルス入力、電圧パルス入力の切り換えができます。

表 1


		1	2	3	4
S W 設 定 表	B入力：電圧パルス入力	OFF			
	B入力：オープンコレクタパルス入力	ON			
	A入力：電圧パルス入力		OFF		
	A入力：オープンコレクタパルス入力		ON		
	B入力：入力応答周波数 10 KHz 以下 (HI)			OFF	
	B入力：入力応答周波数 50 Hz 以下 (LOW)			ON	
	A入力：入力応答周波数 10 KHz 以下 (HI)				OFF
	A入力：入力応答周波数 50 Hz 以下 (LOW)				ON
分周	： A 入力のみ固定		ON		

ON ⇔ OFF

黒色が設定側

- 1) ケースサイドのビスを4箇所外し、基板を後方に引き出すとディップスイッチがあります。出荷時、特に指定の無い場合はA/B入力ともNPNオープンコレクタ入力、入力応答周波数はHIの設定となっています。
- 2) ラインレシーバ入力、タコゼネ入力、サイン波入力は、SW1-1、SW1-2はさわらないようにしてください。
- 3) 上記以外の組み合わせをしますと正常動作しないことがありますので、上記の表にしたがって設定してください。

7. 設定メニュー

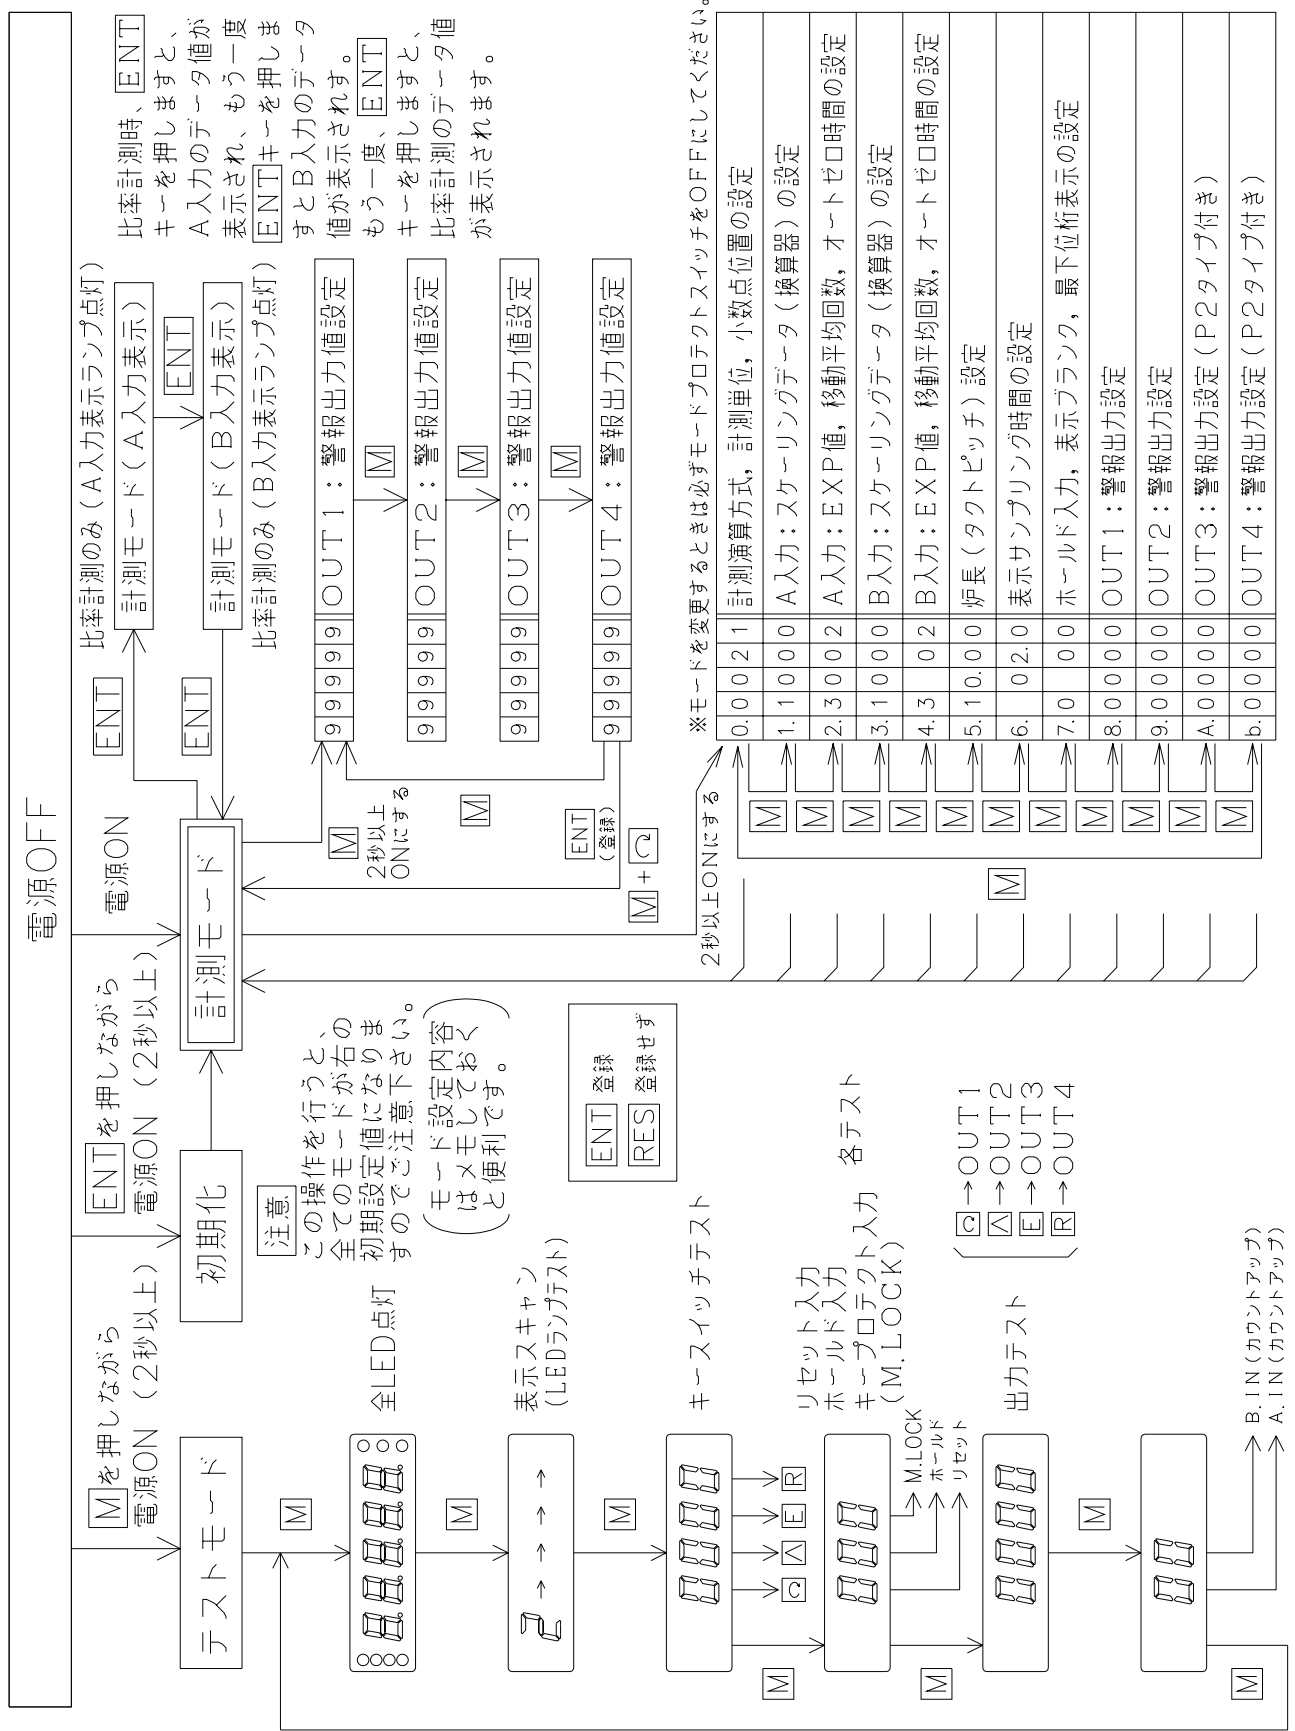

8. 初期設定値と初期化

事前にお客様から仕様をお伺いしている場合はその設定に合わせていますが、通常（工場出荷時）は下記（表2・表3）の設定値となっています。

各モードの設定値 表2

モードNo.	初期設定値				設定メモ欄				
	A	B	C	D	E	B	C	D	E
0.	0	0	2	1					
1.	1	0	0	0					
2.	3	0	0	2					
3.	1	0	0	0					
4.	3	—	0	2		—			
5.	1	0	0	0					
6.	—	0	2	0	—				
7.	0	—	0	0		—			
8.	0	0	0	0					
9.	0	0	0	0					
A.	0	0	0	0					
b.	0	0	0	0					

各警報プリセットの設定値 表3

	初期設定値					設定メモ欄				
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
OUT 1	9	9	9	9	9					
OUT 2	9	9	9	9	9					
OUT 3	9	9	9	9	9					
OUT 4	9	9	9	9	9					

【初期化】

ENT エンターキーを押しながら電源を投入することにより初期化を行うことができます。初期化後、各モード及びプリセットの設定値は表2、表3のとおりになります。

【注意】

初期化を行うと現在の設定値がすべて初期設定値となりますので、初期化を行う場合は予め現在の設定値の記録を残してから実行してください。

※ ノイズ等で内部のコンピュータが暴走した場合は上記の方法で初期化を行い、希望の設定値に合わせ直してください。

9. 各モードの内容と設定方法

(1) モード設定のキー操作方法

各モードの設定は下記（表4）のキー操作で行ってください。また、設定値の内容等は14ページ以降に記載しています。

表4

操作キー	表示部	操作内容																				
M + シフト モード キー	<table style="border-collapse: collapse; margin: auto;"> <tr><td style="padding: 0 10px;">A</td><td style="padding: 0 10px;">B</td><td style="padding: 0 10px;">C</td><td style="padding: 0 10px;">D</td><td style="padding: 0 10px;">E</td></tr> <tr><td style="padding: 0 10px;">0.</td><td style="padding: 0 10px;">0</td><td style="padding: 0 10px;">4</td><td style="padding: 0 10px;">0</td><td style="padding: 0 10px;">0</td></tr> <tr><td style="padding: 0 10px;">↑</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="padding: 0 10px;">モードNo.</td><td></td><td></td><td style="padding: 0 10px;">→</td><td style="padding: 0 10px;">設定値</td></tr> </table>	A	B	C	D	E	0.	0	4	0	0	↑					モードNo.			→	設定値	2秒以上押すとモード設定に入り、モード“0”が呼び出されます。
A	B	C	D	E																		
0.	0	4	0	0																		
↑																						
モードNo.			→	設定値																		
シフト キー	<table style="border-collapse: collapse; margin: auto;"> <tr><td style="padding: 0 10px;">A</td><td style="padding: 0 10px;">B</td><td style="padding: 0 10px;">C</td><td style="padding: 0 10px;">D</td><td style="padding: 0 10px;">E</td></tr> <tr><td style="padding: 0 10px;">0.</td><td style="padding: 0 10px;">0</td><td style="padding: 0 10px;">4</td><td style="padding: 0 10px;">0</td><td style="padding: 0 10px;">0</td></tr> <tr><td style="padding: 0 10px;">↑</td><td></td><td></td><td style="padding: 0 10px;">→</td><td style="padding: 0 10px;">→</td></tr> </table>	A	B	C	D	E	0.	0	4	0	0	↑			→	→	点滅表示の位置（桁）を変更します。1度押しごとに1つつ右へ移動していきます。					
A	B	C	D	E																		
0.	0	4	0	0																		
↑			→	→																		
アップ キー	<table style="border-collapse: collapse; margin: auto;"> <tr><td style="padding: 0 10px;">A</td><td style="padding: 0 10px;">B</td><td style="padding: 0 10px;">C</td><td style="padding: 0 10px;">D</td><td style="padding: 0 10px;">E</td></tr> <tr><td style="padding: 0 10px;">0.</td><td style="padding: 0 10px;">1</td><td style="padding: 0 10px;">4</td><td style="padding: 0 10px;">0</td><td style="padding: 0 10px;">0</td></tr> <tr><td style="padding: 0 10px;">↑</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="padding: 0 10px;">0～9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	A	B	C	D	E	0.	1	4	0	0	↑					0～9					点滅表示している数値を変更します。1度押しごとに数値が1ずつ上がっていきます。 (0→1→・・・→9→0→・・・) 設定によっては“9”まで上がらないものもあります。
A	B	C	D	E																		
0.	1	4	0	0																		
↑																						
0～9																						
M モードキー	<table style="border-collapse: collapse; margin: auto;"> <tr><td style="padding: 0 10px;">A</td><td style="padding: 0 10px;">B</td><td style="padding: 0 10px;">C</td><td style="padding: 0 10px;">D</td><td style="padding: 0 10px;">E</td></tr> <tr><td style="padding: 0 10px;">1.</td><td style="padding: 0 10px;">1</td><td style="padding: 0 10px;">0</td><td style="padding: 0 10px;">0</td><td style="padding: 0 10px;">0</td></tr> <tr><td style="padding: 0 10px;">↑</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="padding: 0 10px;">0～9, A, b</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	A	B	C	D	E	1.	1	0	0	0	↑					0～9, A, b					モードNo.を変更します。1度押しごとにモードNo.が1ずつ上がっていきます。 (0→1→・・・→9→A→b→0→1→・・・)
A	B	C	D	E																		
1.	1	0	0	0																		
↑																						
0～9, A, b																						
ENT エンターキー		設定値を登録します。各設定が終了しましたらこのキーにて登録してください。登録終了後、計測表示へ戻ります。																				
RES リセットキー		設定値を登録せずに計測表示へ戻ります。																				

【注意】 このモード設定を行う時は、モードプロテクトスイッチをOFFにしてください。ONの状態（モードプロテクトランプ消灯）であれば設定値の変更はできません。モードプロテクト機能については、28ページを参照してください。

・どのモードを設定すればよいのか

- 1. 入力1信号当たりの倍率をきめたい
 - モード“1” (P. 18) A入力：スケーリングデータ（換算器）の設定
 - モード“2” (P. 20) A入力：EXP値の設定、分周値の設定
 - モード“3” (P. 21) B入力：スケーリングデータ（換算器）の設定
 - モード“4” (P. 21) B入力：EXP値の設定、分周値の設定
- 2. 演算、計測方法について
 - モード“0” (P. 14) 計測演算方式の設定・計測単位の設定
- 3. 出力について
 - 1. 警報出力の設定
 - (P. 27) 警報プリセット値の呼び出しかたと設定のしかた
 - モード“8” (P. 24) 警報出力：OUT1の設定
 - モード“9” (P. 25) 警報出力：OUT2の設定
 - [オプション：P2タイプ付き時]
 - モード“A” (P. 25) 警報出力：OUT3の設定
 - モード“b” (P. 26) 警報出力：OUT4の設定
- 4. 表示について
 - 1. 小数点以下を表示したい
 - モード“0” (P. 14) 小数点位置の設定
 - 2. 表示のチラツキ等の防止
 - モード“6” (P. 22) 表示サンプリング時間の設定
 - モード“7” (P. 23) 最下位桁表示設定
 - 1. 入力信号の幅が一定でない場合
 - モード“2” (P. 20) A入力：移動平均回数設定
 - モード“4” (P. 21) B入力：移動平均回数設定
 - 3. 信号入力の無くなってからの表示
 - モード“2” (P. 20) A入力：オートゼロ時間の設定
 - モード“4” (P. 21) B入力：オートゼロ時間の設定
 - 4. 現在の表示を保持したい、あるいは常に最高値もしくは最低値だけを表示したい
 - [オプション：HDタイプ付き時]
 - モード“7” (P. 23) ホールド入力の選択
 - 5. 表示値を消したい
 - モード“7” (P. 23) 表示ブランク設定
- 5. その他の機能について
 - 1. 炉長（タクトピッチ）設定
 - モード“5” (P. 22) 炉長（タクトピッチ）設定
 - 2. モード設定値を保護
 - (P. 28) モードプロテクト機能


(2) モード内容と設定値

モードNo.	計測演算方式・計測単位・小数点位置の設定										
0	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">A</td> <td style="padding: 2px;">B</td> <td style="padding: 2px;">C</td> <td style="padding: 2px;">D</td> <td style="padding: 2px;">E</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">0</td> <td style="padding: 2px;">0</td> <td style="padding: 2px;">0</td> <td style="padding: 2px;">2</td> <td style="padding: 2px;">1</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 150px;"> ↳ 小数点位置 0 : 0 2 : 0.00 1 : 0.0 3 : 0.000 </p> <p style="margin-left: 150px;"> ↳ 計測単位 0 : 毎時 1 : 毎分 2 : 毎秒 3 : 時=分 4 : 分=秒 </p> <p style="margin-left: 150px;"> } 下記計測演算方式の10～13のみ使用可能 </p> <p>【注意】 計測演算方式を“00”または“01”に設定した場合、計測単位の[3(時=分)]は[1(毎分)]と、[4(分=秒)]は[2(毎秒)]と同じになります。</p> <p style="margin-left: 150px;"> ↳ 計測演算方式 00 : A入力 速度・回転・瞬時計測 01 : B入力 速度・回転・瞬時計測 02 : 比率計測 (絶対比率計測) $B/A \times 100$ 03 : 比率計測 (誤差比率計測) $(B-A) / A \times 100$ 04 : 比率計測 (誤差) $A - B$ 05 : 比率計測 (濃度) $B / (A+B) \times 100$ 06 : ショットスピード UA (2センサ片方向スピード) 07 : ショットスピード UB1 (1センサ片方向スピード) 08 : ショットスピード UB2 (1センサ往復スピード) 09 : ショットスピード UC (2センサ往復スピード) 10 : 通過時間計測 11 : サークルタイム計測 12 : ストップウォッチA 13 : ストップウォッチB </p> <p>【注意】 14～19の設定をしますと00と同じ動作になります</p>	A	B	C	D	E	0	0	0	2	1
A	B	C	D	E							
0	0	0	2	1							
(00) (01)	<p>[瞬時計測] 速度・回転・流量表示で使用する場合はこのモードを選択。尚、A入力側にセンサ入力する場合は00を、B入力側の場合は01を選択してください。</p>										
(02) (03) (04) (05)	<p>[比率計測] 絶対比率・・・$B/A \times 100$ 誤差比率・・・$(B-A) / A \times 100$ 誤差・・・$A - B$ 濃度比率・・・$B / (A+B) \times 100$</p>										


(06)

[ショットスピード計測]

 UAタイプ (2センサ片方向スピード計測)




 (07)




UB1タイプ (1センサ片方向スピード計測)

(08)

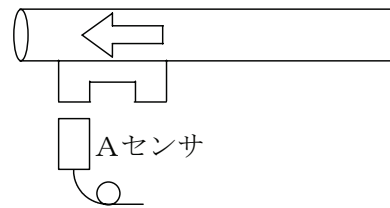


UB2タイプ (1センサ往復スピード計測)

(09)

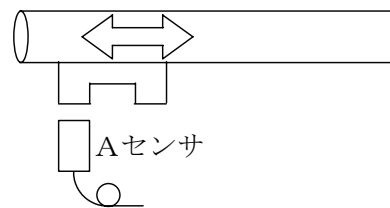

UCタイプ (2センサ往復スピード計測)

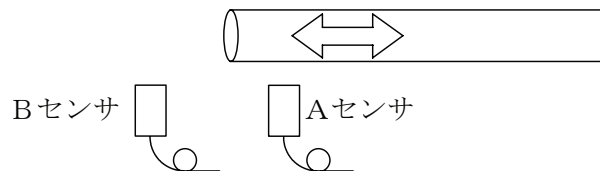


(10)

[通過時間計測]

例えば、炉のP1からP2の距離 (炉長) を通過する時間を計測する場合は、このモードを選択してください。

(注、炉長の設定方法はモード“5”を参照)

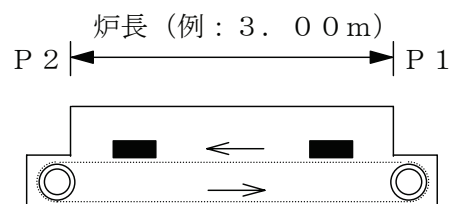


(11)

[サイクルタイマ]

(動作説明)

- 1) センサ入力AがONした時点で時間計測を開始します。
- 2) 次のセンサ入力AがONした時点で計測時間を表示し、時間計測を再び開始します。
- 3) センサ入力BがONの間、時間計測動作を一時停止します。
- 4) リセット入力があった場合、表示は“0”に戻し時間計測は停止します。

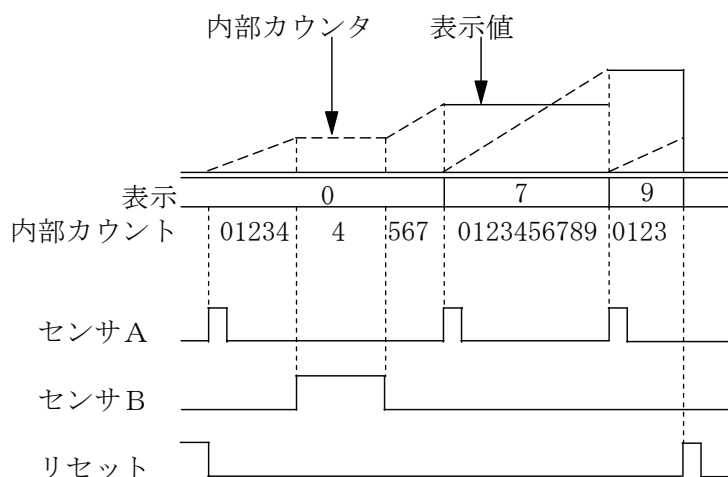


(12)

[ストップウォッチA]

(動作説明)

- 1) センサ入力AがONした時点より時間の計測を開始し、同時に時間を表示します。次のセンサA入力ONで計測を停止します。
- 2) センサBはラップタイム動作用入力です。時間計測中にONすると表示はそこで保持されますが、時間の計測は続けられます。次のセンサB入力ONで時間計測表示に戻ります。もし、2回目のセンサB入力がなく、センサA入力がONとなった場合は、その時点までの時間を表示し時間計測を停止します。
- 3) リセット入力があった場合、表示を“0”に戻し時間計測は停止します。

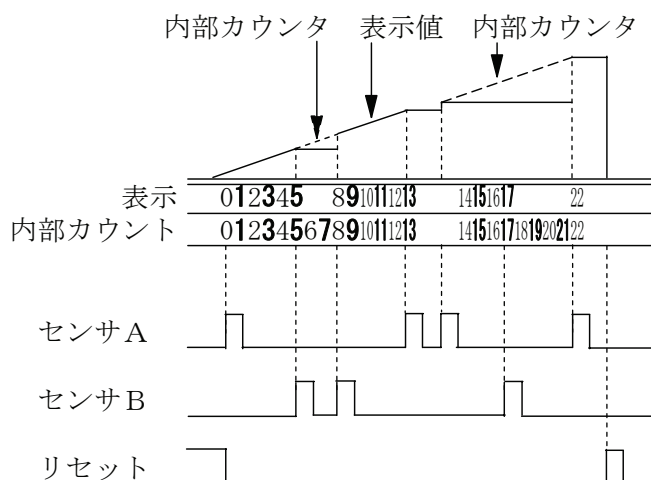


【注意】 この機能をご使用時に停電、または電源をOFFされますと、計測中の表示値がゼロに戻りますのでご注意ください。

(13)

[ストップウォッチB]

(動作説明)

- 1) センサ入力AがONした時点より時間の計測を開始すると、同時に表示します。
- 2) 次のセンサB入力で計測を停止します。
- 3) リセット入力があった場合、表示を“0”に戻し内部カウンタを“0”にし、時間計測を停止します

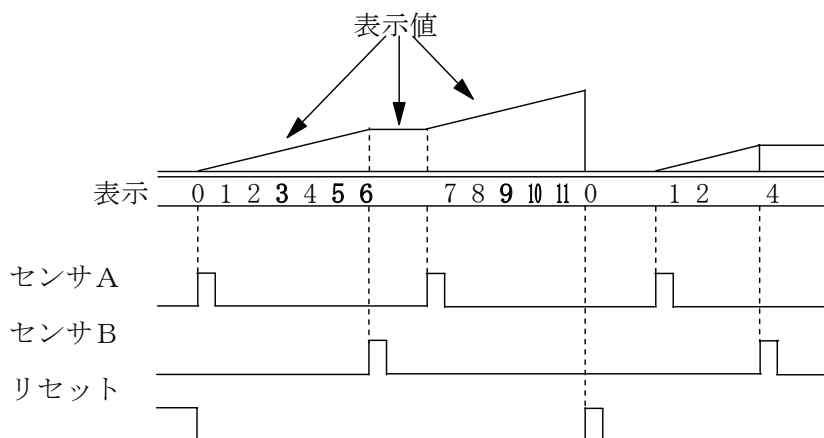

[単位時間設定]

- 1) Dは単位時間設定です。仕様に応じて選択してください。但し、瞬時計測時、単位時間を3：時＝分，4：分－秒に選択された場合（3：時＝分）→分，（4：分－秒）→秒と同じ設定になります。
- 2) 時間計測モード0－10，11，12，13は、計測単位3：時＝分，4：分－秒は動作可能です。但し、この計測単位を設定しますとプリセットの設定方法はP27の注意1の設定になりますので、注意してください、





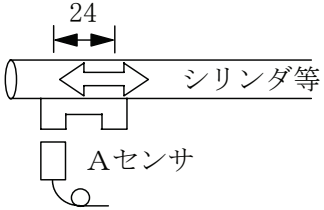
[小数点設定]

Eは小数点設定です。表示の小数点位置を設定してください。但し、計測単位3：時＝分，4：分－秒を設定しますとこの小数点は無視されます。この小数点はプリセット値と連動されています。

【注意】 この機能をご使用時に停電、または電源をOFFされますと、計測中の表示値がゼロに戻りますので注意してください。

モードNo.	A入力：スケーリングデータ（換算器）設定																														
1	<div style="text-align: center;"> <table border="1" style="margin: 0 auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">A</td> <td style="padding: 2px;">B</td> <td style="padding: 2px;">C</td> <td style="padding: 2px;">D</td> <td style="padding: 2px;">E</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1.</td> <td style="padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">0</td> <td style="padding: 2px;">0</td> <td style="padding: 2px;">0</td> </tr> </table> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 100px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="margin-left: 10px;"> <p>➤ スケーリングデータ 0001～9999 (0000は設定しないでください)</p> </div> </div> </div> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>瞬時計測のスケーリングデータ（換算器）として働きます。このモードで設定する4桁の数値とモード“2”で設定する“EXP値（10のマイナス乗数）”を設定することにより1信号当たりの倍率を“$1 \times 10^{-9} \sim 9999$”倍まで設定できます。</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>[例] 1パルス当たり1.234mLの流量センサを使用して瞬時流量をLで表示したい場合の設定は下記のとおりになります。</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> $1.234 \text{ mL} \longrightarrow 0.001234 \text{ L} \longrightarrow \overbrace{1234}^{\text{4桁数値}} \times 10^{\overbrace{-6}^{\text{EXP値}}}$ <p style="margin: 0;">表示したい値(L)に直します</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>モード1</p> <table border="1" style="margin: 0 auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">A</td> <td style="padding: 2px;">B</td> <td style="padding: 2px;">C</td> <td style="padding: 2px;">D</td> <td style="padding: 2px;">E</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1.</td> <td style="padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">2</td> <td style="padding: 2px;">3</td> <td style="padding: 2px;">4</td> </tr> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <p>モード2</p> <table border="1" style="margin: 0 auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">A</td> <td style="padding: 2px;">B</td> <td style="padding: 2px;">C</td> <td style="padding: 2px;">D</td> <td style="padding: 2px;">E</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">2.</td> <td style="padding: 2px;">6</td> <td style="padding: 2px;">*</td> <td style="padding: 2px;">*</td> <td style="padding: 2px;">*</td> </tr> </table> </div> </div> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>尚、上記は瞬時流量計測を例としていますがその他の換算値例は次のページを参照してください。また、比率計測はセンサがAとBに各1個つながりますので、モード“3”と“4”も設定してください。</p>	A	B	C	D	E	1.	1	0	0	0	A	B	C	D	E	1.	1	2	3	4	A	B	C	D	E	2.	6	*	*	*
A	B	C	D	E																											
1.	1	0	0	0																											
A	B	C	D	E																											
1.	1	2	3	4																											
A	B	C	D	E																											
2.	6	*	*	*																											

換算値とEXP値の計算例（設定例）

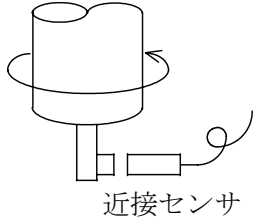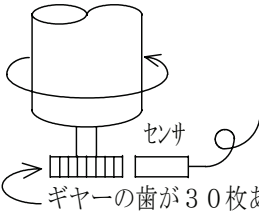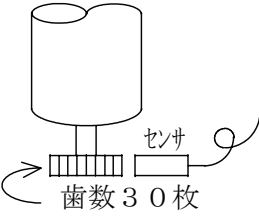
例	計 算 式
計 算 式	回転計の場合 換算器 = 1 回転時 / パルス数 = 1 パルス当たりの回転数を入力 速度計の場合 換算器 = 移 動 量 / パルス数 = 1 パルス当たりの移動量を入力 流量計の場合 換算器 = 流 量 値 / パルス数 = 1 パルス当たりの流量値を入力
〔設定例1〕 回 転 計	条件 → 1 回転 1 パルス 換算器 = 1 R / 1 パルス (P) = 1  $\underbrace{0001} \times 10^{-0} \quad \text{または} \quad \underbrace{1000} \times 10^{-3}$ ↓ EXP値モード“2” モード“1” モード“1” ※モード“1”とモード“2”のBに上記どちらかの設定でも可能ですが右側の方が微調整可能となり精度的に有利となります。
〔設定例2〕 回 転 計	条件 → 1 回転 30 パルス 換算器 = 1 / 30 = 0.03333  $\underbrace{3333} \times 10^{-5}$ ↑ モード“1” EXP値モード“2” ※従って、モード“1”に3333と入力しモード“2”のBに5と入力してください。
〔設定例3〕 スピードメータ	条件 → ドライブローラφ100の周速を表示したい時 換算器 = 1 パルス当たりの移動距離を入力する 換算器 = $100 \times \pi / 30 \div 10.47197 \text{ mm}$  <ul style="list-style-type: none"> • mm/min 表示の場合 1047×10^{-2} • cm/min 表示の場合 1047×10^{-3} • m/min 表示の場合 1047×10^{-5} ↑ モード“1” EXP値
〔設定例4〕 流 量 表 示	条件 → 1 パルス = 7.692 mL 換算器 = 1 パルス当たりの流量値を入力する  <ul style="list-style-type: none"> • mL/min 表示の場合 7692×10^{-3} • L/min 表示の場合 7692×10^{-6} ↑ モード“1” EXP値
〔設定例5〕 ショットスピード	条件 → 2点間の距離 = 24 mm (2センサの場合はセンサ間の距離) K = 2点間の移動距離を入力する  <ul style="list-style-type: none"> • mm/min 表示の場合 2400×10^{-2} • cm/min 表示の場合 2400×10^{-3} • m/min 表示の場合 2400×10^{-5} ↑ モード“1” EXP値 【注意】 2センサを使用した場合も、モード“1”と“2”の設定のみで可。モード“3”と“4”は無視します。

モードNo.

A入力：EXP値、移動平均回数、オートゼロ時間の設定

2

A	B	C	D	E
2.	3	0	0	2

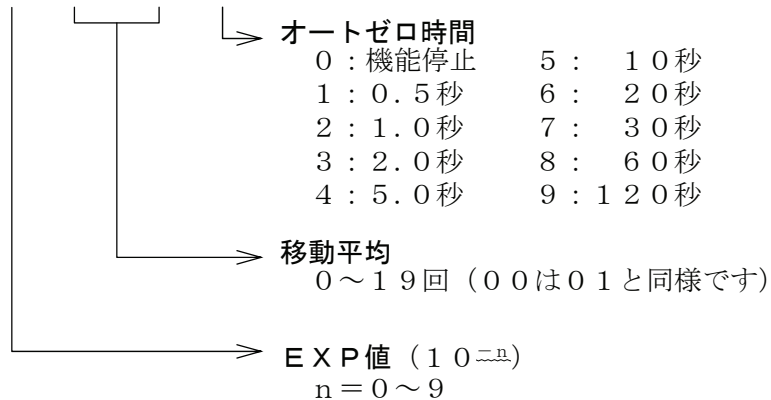

EXP値：（A入力のスケーリングデータ（換算器））


10のマイナス乗数を設定します。モード”1”と組み合わせてスケーリングデータ（換算器）を設定してください。

移動平均回数：

平均したいパルス数を設定します。例えば04と設定すると4つのパルスを計測演算し、平均化して表示します。この機能はセンサの1パルス当たりの流量値が正確でない時に効果があります。

演算方式は、入力される最新のパルスを1つ取り込んで古いパルスを1つはき出し、移動しながら4つのパルスを計測演算し、平均化して表示します。
 ※この機能は、20Hz以下で使用してください。

〔用途例〕

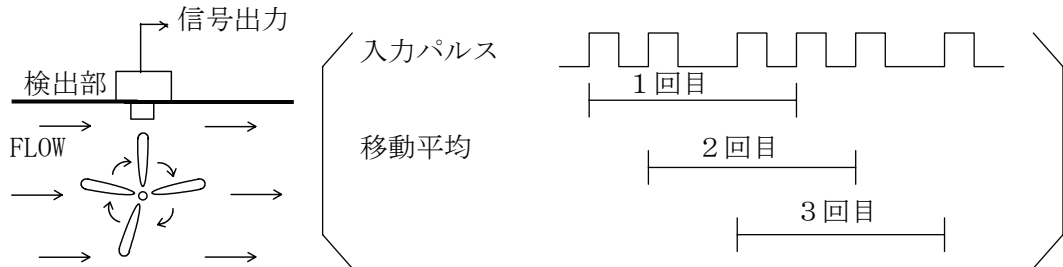

例えば、左上図のように4枚の羽根車（被検出体）の取付角度がバラバラであったりすると流速が一定でも表示が安定しませんが、移動平均で4と設定しますと常に最新のパルスを取り込んで4パルスをシフトしながら演算表示します。

また、上図から分かるとおり1パルス入ってくる毎に演算するのですが、表示時間はモード“6”の表示サンプリング時間の設定に従い連動となります。

・移動平均と表示サンプリング時間との関係

表示サンプリング時間を設定した場合、移動平均を最後に計測したデータで表示を行います。移動平均回数が4の場合、表示サンプリング時間がONし、次のパルスを含め4パルス分のデータで表示を行います。

オートゼロ時間：

入力信号がこの設定された時間内に1パルスも入らない場合に、表示値を“0”に戻す機能です。

0と設定した場合は、この機能は停止し、信号が入力されなくなっても表示を残したままになりますのでご注意ください。

2	<p>[例] 1信号当たりの倍率を0. 1 2 3 4とし、入力される信号周期は一定で、入力が5秒途絶えたら表示を0に戻す場合の設定は下記のとおりとなります。</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">A</td><td style="text-align: center;">B</td><td style="text-align: center;">C</td><td style="text-align: center;">D</td><td style="text-align: center;">E</td><td style="padding-left: 10px;">モード1</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">1.</td><td style="border: 1px solid black; text-align: center;">1</td><td style="border: 1px solid black; text-align: center;">2</td><td style="border: 1px solid black; text-align: center;">3</td><td style="border: 1px solid black; text-align: center;">4</td><td style="padding-left: 10px;">B～E : (1 2 3 4 × 1 0⁻⁴ = 1)</td> </tr> </table> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">A</td><td style="text-align: center;">B</td><td style="text-align: center;">C</td><td style="text-align: center;">D</td><td style="text-align: center;">E</td><td style="padding-left: 10px;">モード2</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">2.</td><td style="border: 1px solid black; text-align: center;">4</td><td style="border: 1px solid black; text-align: center;">0</td><td style="border: 1px solid black; text-align: center;">0</td><td style="border: 1px solid black; text-align: center;">4</td><td style="padding-left: 10px;">B : 4 (1信号当たりの倍率を1に) CD : 0 0 (信号幅は一定なので0 0) E : 4 (入力途絶えて5秒後に表示を0に)</td> </tr> </table>	A	B	C	D	E	モード1	1.	1	2	3	4	B～E : (1 2 3 4 × 1 0 ⁻⁴ = 1)	A	B	C	D	E	モード2	2.	4	0	0	4	B : 4 (1信号当たりの倍率を1に) CD : 0 0 (信号幅は一定なので0 0) E : 4 (入力途絶えて5秒後に表示を0に)
A	B	C	D	E	モード1																				
1.	1	2	3	4	B～E : (1 2 3 4 × 1 0 ⁻⁴ = 1)																				
A	B	C	D	E	モード2																				
2.	4	0	0	4	B : 4 (1信号当たりの倍率を1に) CD : 0 0 (信号幅は一定なので0 0) E : 4 (入力途絶えて5秒後に表示を0に)																				

モードNo.	B入力：スケーリングデータ（換算器）設定										
3	<table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">A</td><td style="text-align: center;">B</td><td style="text-align: center;">C</td><td style="text-align: center;">D</td><td style="text-align: center;">E</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">3.</td><td style="border: 1px solid black; text-align: center;">1</td><td style="border: 1px solid black; text-align: center;">0</td><td style="border: 1px solid black; text-align: center;">0</td><td style="border: 1px solid black; text-align: center;">0</td> </tr> </table> <div style="margin-left: 100px;"> <p>→ スケーリングデータ 0 0 0 1～9 9 9 9 (0 0 0 0は設定しないでください)</p> </div> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="margin-left: 20px;">モード“1” A入力：スケーリングデータ（換算器）設定と同様です。</p>	A	B	C	D	E	3.	1	0	0	0
A	B	C	D	E							
3.	1	0	0	0							

モードNo.	B入力：EXP値、移動平均回数、オートゼロ時間の設定										
4	<table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">A</td><td style="text-align: center;">B</td><td style="text-align: center;">C</td><td style="text-align: center;">D</td><td style="text-align: center;">E</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">4.</td><td style="border: 1px solid black; text-align: center;">3</td><td style="border: 1px solid black; text-align: center;">0</td><td style="border: 1px solid black; text-align: center;">2</td><td></td> </tr> </table> <div style="margin-left: 100px;"> <p>↳ オートゼロ時間 0 : 機能停止 5 : 1 0 秒 1 : 0. 5 秒 6 : 2 0 秒 2 : 1. 0 秒 7 : 3 0 秒 3 : 2. 0 秒 8 : 6 0 秒 4 : 5. 0 秒 9 : 1 2 0 秒</p> <p>→ 移動平均回数 0～9回 (0は1と同様です)</p> <p>→ EXP値 (1 0⁻ⁿ) n = 0～9</p> </div> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="margin-left: 20px;">モード“2” A入力：EXP値、移動平均回数、オートゼロ時間の設定と同様です。 ここでのEXP値の設定は、スケーリングデータ（換算器）の設定です。</p>	A	B	C	D	E	4.	3	0	2	
A	B	C	D	E							
4.	3	0	2								

モードNo.	炉長 (タクトピッチ) 設定	通過時間計測時のみ										
5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.</td> <td>1</td> <td>0.</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	A	B	C	D	E	5.	1	0.	0	0	<p>→ 4桁数値 (小数点位置は固定) [単位はm] 00.01~99.99m</p>
A	B	C	D	E								
5.	1	0.	0	0								
<p>炉長設定：</p> <p>このモードは通過時間計測を選択したときのみ設定が必要です。 例えば、炉のP1からP2の距離 (炉長) を設定しますと、その間を通過する時間を表示します。</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p>上図の例のとおり炉長が3mとすると下記設定となります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.</td> <td>0</td> <td>3.</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			A	B	C	D	E	5.	0	3.	0	0
A	B	C	D	E								
5.	0	3.	0	0								

モードNo.	表示サンプリング時間の設定											
6	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.</td> <td></td> <td>0</td> <td>2.</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	A	B	C	D	E	6.		0	2.	0	<p>→ 表示サンプリング時間 00.1~99.9秒 00.0はリアルタイム出力となります</p>
A	B	C	D	E								
6.		0	2.	0								
<p>表示サンプリング時間：</p> <p>入力信号をこの設定された時間で計測し、その平均値を演算するものです。したがって、設定された時間ごとに表示を平均化して更新することになります。この設定は表示のチラツキ防止や表示安定に使用してください。</p> <p>00.0秒と設定すると1信号ごとの演算表示になります。パルスが1パルス/分ぐらいであれば有効ですが、速いパルスでは表示がチラツキますので注意してください。</p>												
<p>表示サンプリング時間の設定値を変更した場合、変更した設定値は前データ (前表示サンプリング時間) が終了後、有効となります。</p>												

モードNo.	ホールド入力 (オプション: HDタイプ付き)、表示ブランク、最下位桁表示の設定										
7	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">A</td> <td style="padding: 2px;">B</td> <td style="padding: 2px;">C</td> <td style="padding: 2px;">D</td> <td style="padding: 2px;">E</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">7.</td> <td style="padding: 2px;">0</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">0</td> <td style="padding: 2px;">0</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 150px;"> ↳ 最下位桁表示 0 : リアル表示 1 : 0 固定 2 : 0 又は 5 表示 </p> <p style="margin-left: 150px;"> ↳ 表示ブランク 0 : 表示ブランクしない (計測値を表示する) 1 : 表示ブランクする (計測値を表示しない) </p> <p style="margin-left: 150px;"> ↳ ホールド入力 0 : 使用しない 1 : ピークホールド 2 : ボトムホールド 3 : ホールド </p> <p style="margin-left: 150px;">} SP-551-HDタイプのみ</p>	A	B	C	D	E	7.	0		0	0
A	B	C	D	E							
7.	0		0	0							
<p>ホールド入力 : 端子台⑤-⑦間をON (ショート) 時の機能の設定をします。</p> <p>0 : 使用しない ... ONしても無機能です。</p> <p>1 : ピークホールド... ONの間、常に表示値を最高値に更新して点滅表示します。(表示の更新は表示サンプリング時間に同期します)</p> <p>2 : ボトムホールド... ONの間、常に表示値を最低値に更新して点滅表示します。(表示の更新は表示サンプリング時間に同期します)</p> <p>3 : ホールド ONの間、現在の表示値を保持し、点滅表示します。</p>											
<p>表示ブランク :</p> <p>計測値を表示するかしないかを設定します。“表示ブランクする”を設定した場合、計測値、および各ランプ (モードプロテクトランプは除く) が表示、点灯しません。</p>											
<p>最下位桁表示 : 表示の最下位桁 (1番右桁) の表示方法を設定します。</p> <p>0 : 表示サンプリング時間に同期して計測値を表示します。</p> <p>1 : 常に0を表示します。</p> <p>2 : 現在の計測値が0~4の時は0、5~9の時は5を表示します。</p>											

モードNo.	OUT 1 : 警報出力設定																														
8	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">8.</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"> <p style="margin: 0;">└──┬──┘</p> <p style="margin: 0;"> </p> <p style="margin: 0;">└──┬──┘</p> <p style="margin: 0;"> </p> <p style="margin: 0;">└──┬──┘</p> <p style="margin: 0;"> </p> </div> <div style="width: 65%;"> <p>出力モード (2~9は1ショット出力)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">0 : 比較</td> <td style="width: 50%;">5 : 100ms</td> </tr> <tr> <td>1 : 保持</td> <td>6 : 250ms</td> </tr> <tr> <td>2 : 10ms</td> <td>7 : 500ms</td> </tr> <tr> <td>3 : 20ms</td> <td>8 : 1sec</td> </tr> <tr> <td>4 : 50ms</td> <td>9 : 2sec</td> </tr> </table> <p>上限/下限選択</p> <p>0 : 上限</p> <p>1 : 下限</p> <p>判定出力禁止時間</p> <p>00~99秒</p> </div> </div> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>出力モード :</p> <p>0 : 比較..... 表示値がプリセット値以上、もしくは以下になった時に出力します。表示値が元に戻ると出力OFFとなります。</p> <p>1 : 保持..... 表示値がプリセット値以上、もしくは以下になった時に出力します。1度出力するとリセットするまで保持します。</p> <p>2~9 : 1ショット... 表示値がプリセット値以上、もしくは以下になった時に、設定された幅のパルスを1度出力します。</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>上限/下限選択 :</p> <p>0 : 上限... 表示値がプリセット値以上の時に警報出力します。</p> <p>1 : 下限... 表示値がプリセット値以下の時に警報出力します。</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>判定出力禁止時間 : 電源投入後、およびリセット後から何秒後に警報出力を機能させるかを設定します。</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>[例] OUT 1の警報出力を電源ON後5秒たってから機能させ、上限出力を選択し出力を保持したい場合の設定は下記のとおりになります。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; margin-top: 20px;"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">8.</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>	A	B	C	D	E	8.	0	0	0	0	0 : 比較	5 : 100ms	1 : 保持	6 : 250ms	2 : 10ms	7 : 500ms	3 : 20ms	8 : 1sec	4 : 50ms	9 : 2sec	A	B	C	D	E	8.	0	5	0	1
A	B	C	D	E																											
8.	0	0	0	0																											
0 : 比較	5 : 100ms																														
1 : 保持	6 : 250ms																														
2 : 10ms	7 : 500ms																														
3 : 20ms	8 : 1sec																														
4 : 50ms	9 : 2sec																														
A	B	C	D	E																											
8.	0	5	0	1																											

モードNo.	OUT 2 : 警報出力設定																				
9	<p>※オプションでHDタイプ付きの場合、OUT 2は機能しません。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9.</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p> ↳ 出力モード (2~9は1ショット出力) 0 : 比較 5 : 100ms 1 : 保持 6 : 250ms 2 : 10ms 7 : 500ms 3 : 20ms 8 : 1sec 4 : 50ms 9 : 2sec </p> <p>→ 上限/下限選択 0 : 上限 1 : 下限 </p> <p>→ 判定出力禁止時間 00~99秒 </p> <hr/> <p>モード“8”OUT 1 警報出力設定と同様です。</p> <hr/> <p>[例] OUT 2の警報出力を電源ON後30秒たってから機能させ、下限出力を選択し50ms幅のパルスを1度出力したい場合の設定は下記のとおりになります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9.</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	A	B	C	D	E	9.	0	0	0	0	A	B	C	D	E	9.	3	0	1	4
A	B	C	D	E																	
9.	0	0	0	0																	
A	B	C	D	E																	
9.	3	0	1	4																	

モードNo.	OUT 3 : 警報出力設定 (フォトモスリレー出力)										
A	<p>※オプションでP 2タイプ付きの機能ですが、P 2タイプのついていない場合、警報出力OUT 3ランプは反応しますが警報出力はされません。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p> ↳ 出力モード (2~9は1ショット出力) 0 : 比較 5 : 100ms 1 : 保持 6 : 250ms 2 : 10ms 7 : 500ms 3 : 20ms 8 : 1sec 4 : 50ms 9 : 2sec </p> <p>→ 上限/下限選択 0 : 上限 1 : 下限 </p> <p>→ 判定出力禁止時間 00~99秒 </p> <hr/> <p>モード“8”OUT 1 警報出力設定と同様です。</p>	A	B	C	D	E	A.	0	0	0	0
A	B	C	D	E							
A.	0	0	0	0							

モードNo.	OUT 4 : 警報出力設定 (フォトモスリレー出力)																				
b	<p>※オプションでP 2タイプ付きの機能ですが、P 2タイプのついていない場合、警報出力OUT 4 ランプは反応しますが警報出力はされません。</p> <table border="1" data-bbox="376 349 735 416"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>b.</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <div style="margin-left: 100px;"> <p>┌───┐</p> <p>└───┘</p> <p>└───┘</p> <p>└───┘</p> </div> <p>出力モード (2~9は1ショット出力)</p> <table data-bbox="794 488 1254 651"> <tr> <td>0 : 比較</td> <td>5 : 100ms</td> </tr> <tr> <td>1 : 保持</td> <td>6 : 250ms</td> </tr> <tr> <td>2 : 10ms</td> <td>7 : 500ms</td> </tr> <tr> <td>3 : 20ms</td> <td>8 : 1sec</td> </tr> <tr> <td>4 : 50ms</td> <td>9 : 2sec</td> </tr> </table> <p>上限/下限選択</p> <p>0 : 上限</p> <p>1 : 下限</p> <p>判定出力禁止時間</p> <p>00~99秒</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>モード“8” OUT 1 警報出力設定と同様です。</p>	A	B	C	D	E	b.	0	0	0	0	0 : 比較	5 : 100ms	1 : 保持	6 : 250ms	2 : 10ms	7 : 500ms	3 : 20ms	8 : 1sec	4 : 50ms	9 : 2sec
A	B	C	D	E																	
b.	0	0	0	0																	
0 : 比較	5 : 100ms																				
1 : 保持	6 : 250ms																				
2 : 10ms	7 : 500ms																				
3 : 20ms	8 : 1sec																				
4 : 50ms	9 : 2sec																				











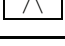
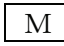
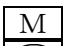

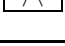



10. 警報プリセット値の呼び出ししかたと変更のしかた

警報出力のプリセット値の設定は下記（表5）のキー操作で行ってください。

設定範囲は“－9999～99999”です。

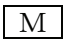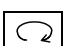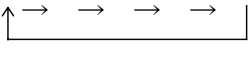また、各警報出力（OUT1，2，3，4）の上限・下限の設定は24ページ以降に記載しているモード“8”、モード“9”、モード“A”、モード“b”を参照してください。

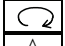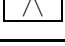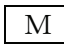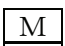表5

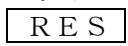操作キー	表示部	操作内容
モードキー 	OUT1 ● A B C D E OUT2 ○ 9 9 9 9 OUT3 ○ OUT4 ○	2秒以上押すとOUT1ランプが点滅し、OUT1のプリセット値設定モードになります。また、OUT1/OUT2の切り換えも行います。現在設定中のランプが点滅します。
シフトキー 	OUT1 ● A B C D E OUT2 ○ 9 9 9 9 OUT3 ○  OUT4 ○	点滅表示の位置（桁）を右へ移動します。アップキーと併用して希望の設定値に合わせて下さい。
アップキー 	OUT1 ● A B C D E OUT2 ○ 9 0 9 9 OUT3 ○ ↑ OUT4 ○ 0～9	点滅表示の数字を変更します。一度押す度に1ずつ数字が上がって行きます。シフトキーと併用して希望の設定値に合わせて下さい。 (0→1→・・・→9→0→・・・) また表示器Aのみ“-”設定ができます。
  	OUT1 ○ A B C D E OUT2 ● 9 9 9 9 OUT3 ○ OUT4 ○	 キーを押します。 警報ランプOUT1からOUT2へ移り、OUT2が点灯します。上記操作手順によりプリセット値を設定します。
  	OUT1 ○ A B C D E OUT2 ○ 9 9 9 9 OUT3 ● OUT4 ○	 キーを押します。 警報ランプOUT2からOUT3へ移り、OUT3が点灯します。上記操作手順によりプリセット値を設定します。
  	OUT1 ○ A B C D E OUT2 ○ 9 9 9 9 OUT3 ○ OUT4 ●	 キーを押します。 警報ランプOUT3からOUT4へ移り、OUT4が点灯します。上記操作手順によりプリセット値を設定します。
エンターキー 		設定終了後に押します。各設定値を登録し、計測表示に戻ります。
リセットキー 		計測表示に戻ります。エンターキーと違って 設定値の登録は行いません。

(表示値の小数点はモード0-Eと連動されます。)


【注意1】 時間計測時（モード0-10，11，12，13）、計測単位を（時＝分）（分＝秒）を選択された場合、プリセット値の設定は表示部Cの値を**必ず“0”**にして下さい。

【注意2】 出力オプションでP2タイプ付きではないタイプの場合は、OUT1，OUT2（オープンコレクタ出力）の設定だけを行ってください。
OUT3，OUT4（フォトモスリレー出力）は出力オプションでP2タイプ付き時に出力します。（警報出力ランプOUT3，4はこのプリセット値に対して比較判定結果で点灯しますので、点灯させたくない場合は初期値“99999”で使用してください。ただし表示オーバー時には点灯します。）

1 2. 外形寸法図

外形寸法図


図 1 7

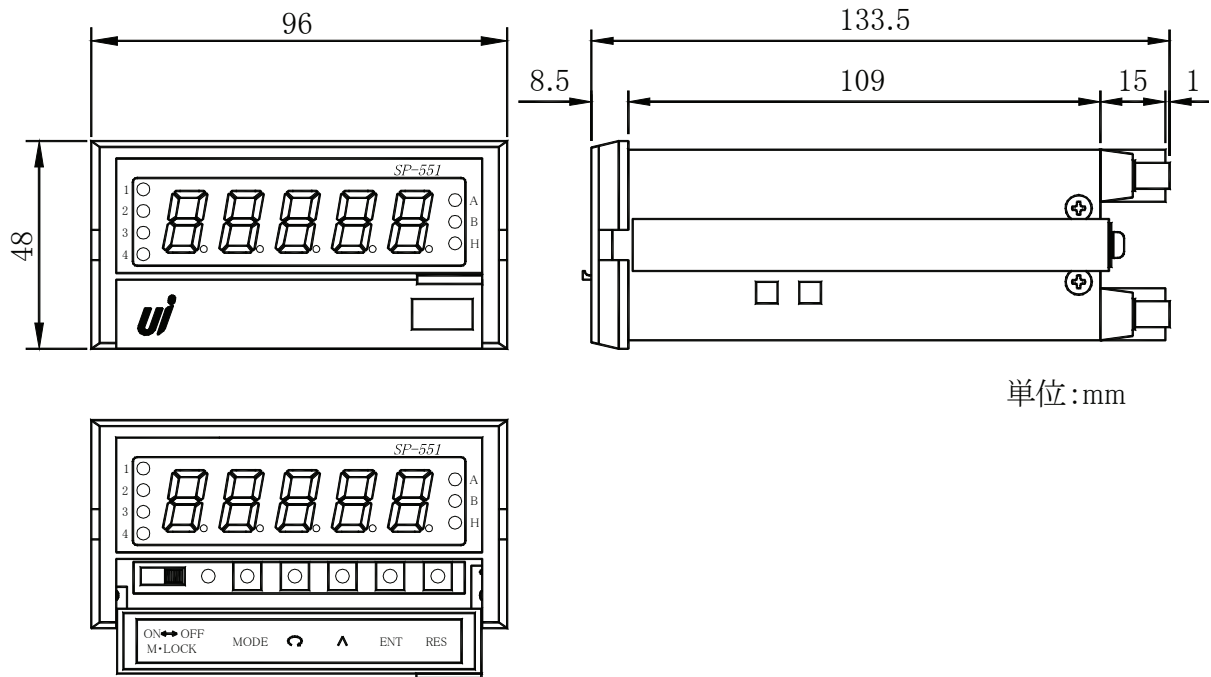

単位:mm

パネルカット寸法と取り付け間隔

図 1 8

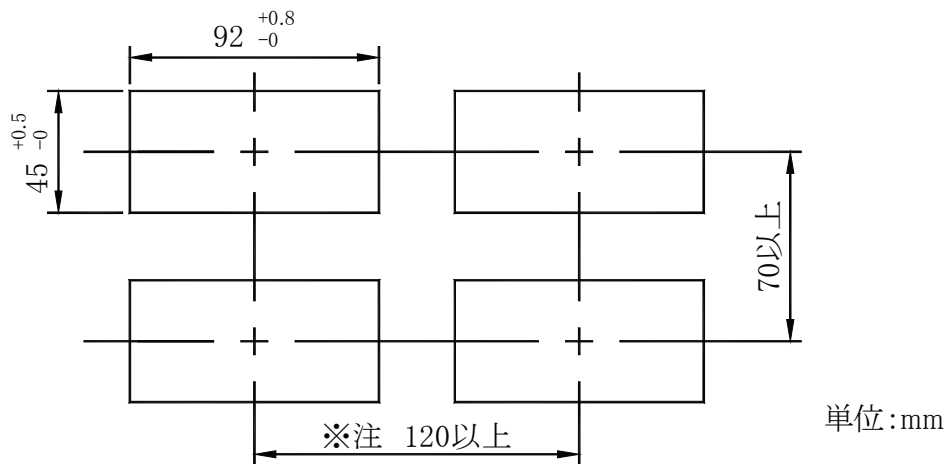


単位:mm

【注意】 オプションでフロントカバー (CV-02) を取り付ける場合は、取り付け間隔を 150mm以上にしてください。



1 3. 据え置きタイプ

(オプション：DMタイプ付き)

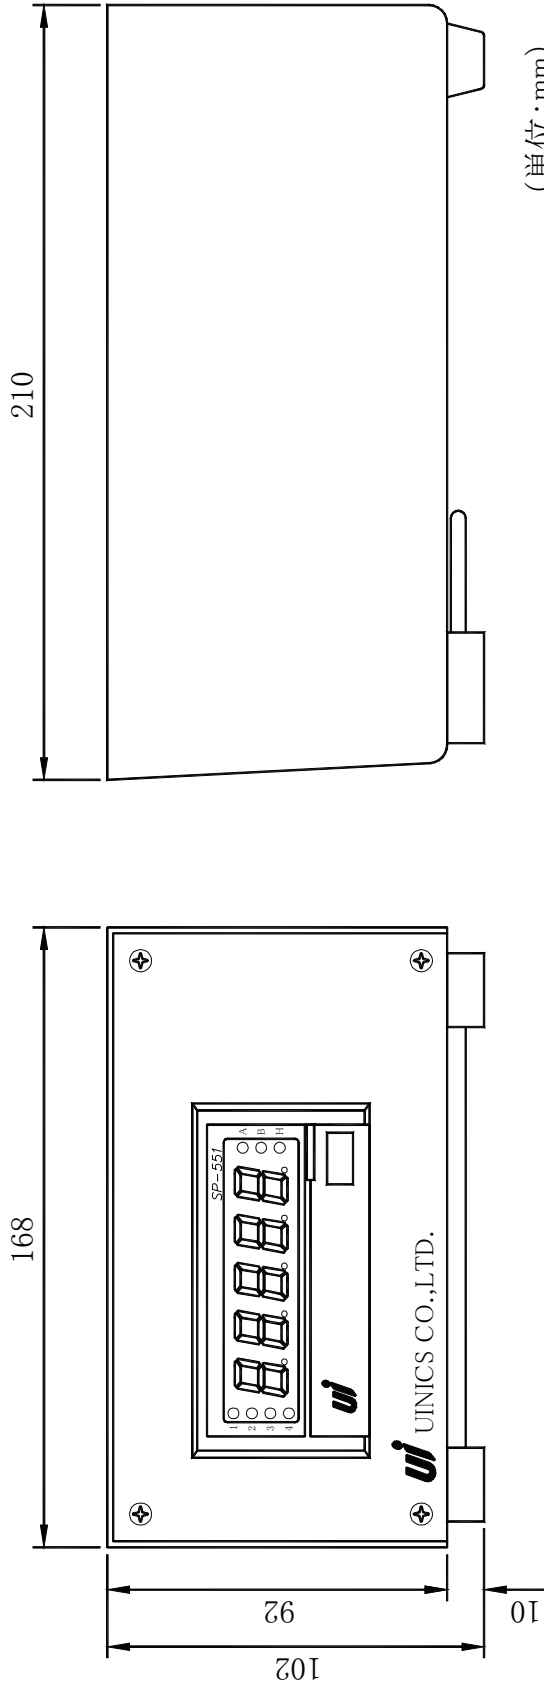


(単位:mm)


□ センサ入力

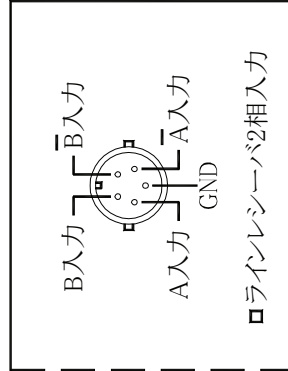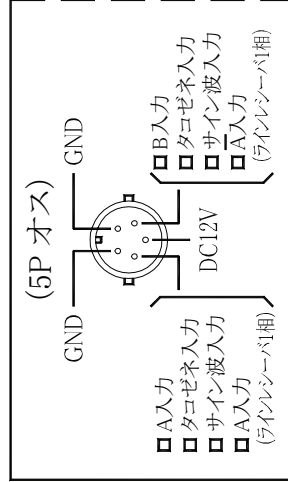



□ オプション入出力

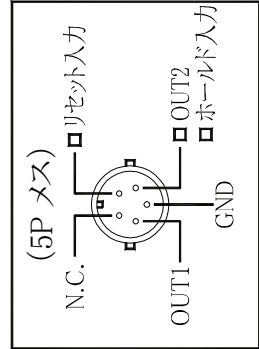


□ リレー出力

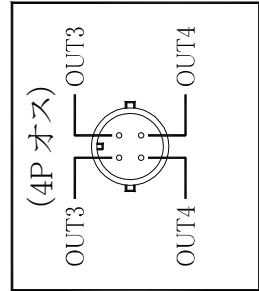

□ DC電源仕様

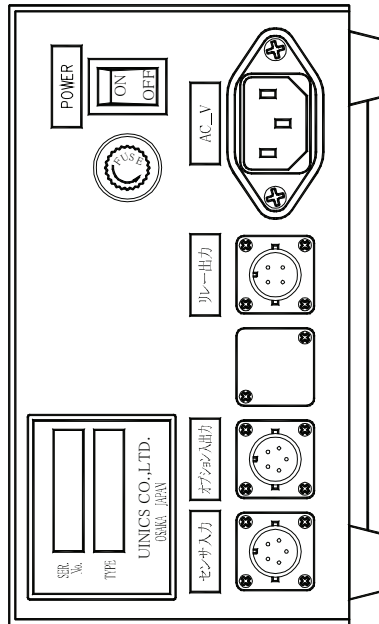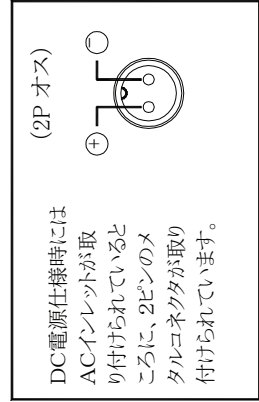

アダプタ 3芯 ACコード 2m (付属品)

 

14. ノイズ対策について

ノイズ対策には万全を期しておりますが、万一ノイズの影響が出た場合は次の項にご注意ください。

ノイズ等の影響で表示が消えたり、誤った表示が出た場合は初期化（P. 11 参照）を行ってください。但し、初期化をする前には必ず設定値をメモしてから行ってください。正常に戻りましたら下記の対策をし、改めて再設定を行ってください。

- (1) 電源は動力線と直接共用しないでください。動力線を使用する場合は絶縁トランスを入れて2次側を使用してください。（絶縁トランスPT-93を用意しています。）
- (2) センサコードに3芯シールド線を使用し、ノイズの発生源からできるだけ離して配線してください。
- (3) センサコードをできるだけ短くし、動力線やインバータなどのノイズの発生源をさけて、極力雑音を拾わない経路に配管して布設してください。
- (4) 機械のGNDアースコードには、非常にノイズが多く含まれている場合がありますので、メータのGNDに接続させない方が良い場合もあります（メータを完全に機械から絶縁状態）。
- (5) 電源ラインよりノイズの影響を受けた場合、図19のようにノイズフィルタをご使用ください。

※ ノイズフィルタは、別途用意しております。

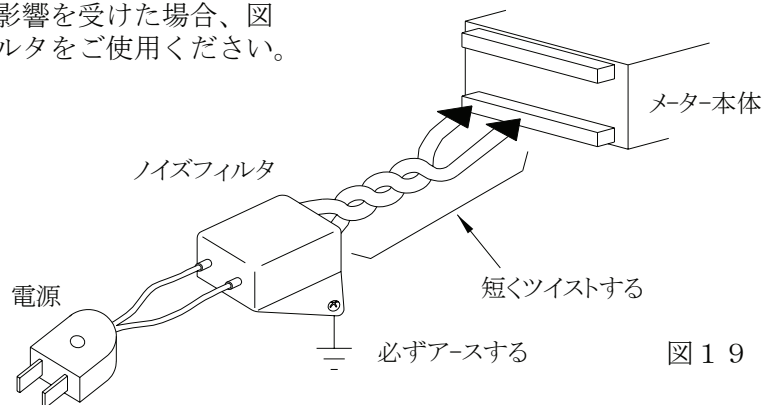


図19

- (6) センサコード配線方法
電力線、動力線がセンサのコードの近くを通るときは、サージや雑音による影響をなくすため、近接センサコードは単独配管するか、もしくは50cm以上離してください。

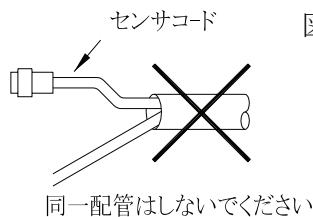


図20

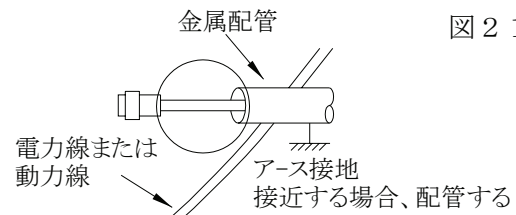


図21

- (7) 外部要因によるノイズ発生を止める。
メータの取り付けられた制御盤内やその周辺に強力なノイズの発生すると思われる電磁開閉器・温度調節器・電磁弁・リレー等の有接点開閉によるサージノイズが影響した場合、図22のようにスパークキラーを入れて対策してください。

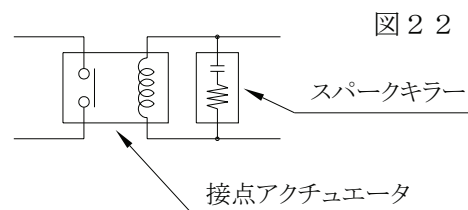


図22

- (8) 特に大きなノイズエリアでご使用の場合や不明な点がありましたら取扱店、または弊社までご相談ください。

15. トラブルシューティング

万一異常が発生した場合は、下記のとおり点検を行ってください。

No.	現象	点検方法	対策と処置
1	表示器が点灯しない ブランクのまま	→電源入力正常か、センサコードは短絡していないか？ <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">YES</div> ↓ →本体内部のヒューズ断線 ↓ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">NO</div> →トランス・ICの破損 </div>	→テストで電圧と誤配線のチェックをし、端子ネジを締め直す。 →取扱店または弊社へご連絡ください。 →取扱店または弊社へご連絡ください。
2	LED点灯異常 スイッチ動作異常 リレー出力異常 アナログ出力異常	→テストモードによりチェック (P. 10 参照)	→一度、初期化を行ってください。(P. 11 参照) →初期化で直らない場合や、何度も発生する場合は取扱店または弊社へご連絡ください。
3	“0”表示のまま	→各モードの設定は正しいか？ ↓ →センサ入力は正常か？ ↓ ↓ ↓ →近接センサ等の検出距離が正常か？ ↓ →センサの出力信号形態とメータの入力方式が合っているか？ ↓	→設定された値が有効表示範囲以下である。 →センサの端子接続を再確認し締め直しをする。テストモードにより疑似入力テストで確認をする。(P. 10 参照) →センサランプ点滅を確認またはドライバ等で軽くON/OFF接触してみる。 →取扱説明書 (P. 8) を確認し、不明な場合、取扱店または弊社へご連絡ください。 →取扱店または弊社へご連絡ください。
4	“99999” 全桁点灯 「エラー表示」	→スケーリングデータ (換算器) とEXP値の間違い →ノイズの影響	→設定値が大きすぎ (P. 18～21 モード “1”～ “4” 参照) →P. 31 のノイズ対策の項を参照しノイズ発生源にサージキラーを取り付けて止める

No.	現象	点検方法	対策と処置
5	表示の「チラツキ」が大きい	→時々表示が実測値より小さくなる ↓ →時々表示が実測値より大きくなる ↓ ↓ ↓ ↓ 実際の動きが変動している為 信号出力もバラツキ有り ↓ ↓ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">NO</div>	→センサ検出ミス、動作距離または、小流量時のセンサ確度チェック。 →ノイズの影響。 (P. 31 参照) →有接点入力のチャタリングによる場合、入力をLOW入力に切り換えるか、入力とGND端子間に適当なコンデンサを入れてください。 →表示サンプリング時間の設定を大きくし計測時間を長くする (P. 22モード“6”参照)。 →取扱店または弊社へご連絡ください。
6	時折表示が消えたり倍以上になる	→表示が倍以上になる時、近くの電磁開閉器やソレノイド、電磁弁、リレーなどスパークノイズの影響	→P. 31のノイズ対策の項を参照しノイズ発生源にサージキラーを取り付けて止める。
7	その他の異常		→取扱店または弊社へご連絡ください。

ユーアイニクス株式会社

本 社 〒593-8311 大阪府堺市西区上1 2 3 - 1
 TEL 072-274-6001 FAX 072-274-6005

東京営業所 TEL 03-5256-8311 FAX 03-5256-8312

※ 改良のため、仕様等は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。