


位置決めカウンタ 「1軸1ポイント用」


汎用インダクションモーター簡易位置決め用に最適！
くり返し停止精度±0.01mm可能！



①各種自動機の位置決め

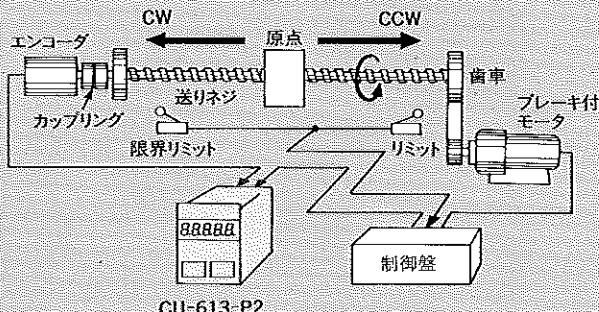

②鉄鋼・木材・石材等のアサリ巾(ノコギリ歯巾)設定も行えます。

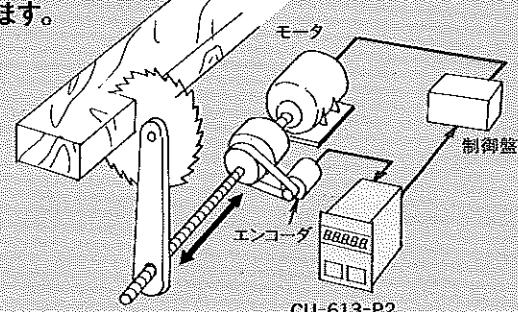

CU-613 SERIES

●ポジショニングカウンタ 位置決めカウンタ

本器は汎用インダクションモータによる
簡易位置決め用ユニットとして、各種自動装置の段取り
替え時の作業性向上と、加工機械の精度UP及び作業ミス
低減に大きな威力を発揮します。

■主特長

1 入力信号に対するスケーリング機能内蔵

機械側での複雑な信号レートの設計は不要です。

2 簡単操作

現在位置と停止位置の設定は、メカ式デジスイッチの採用により、極めて簡単、全て前面より設定可能。

3 オーバーラン補正值入力

オーバーラン補正で機械の停止精度±0.01mm可(0.2m/M時)。

4 Uターン制御入力と「アサリ巾」設定可能

CW・CCW方向を別々にUターン距離設定可能で別スイッチでアサリ巾(ノコギリ巾)も設定できます。

5 大型高輝度LED表示

現在位置表示は、文字高15.24mmの大型高輝度LEDを採用。

6 パネルカットは統一寸法

外形DINサイズを採用し、パネルカットも統一できます。

7 イージィ & エコノミー


汎用モータ対象だから、サーボモータ等に比較すると、大変経済的。また、すぐにでも既存の設備に取付け利用できます。

■主仕様


項目	型式	CU-613-P2	CU-613-P2-B
表示 LED		5桁赤色7セグメントLED (文字高15.24mm)	
極性表示		表示が“0”よりマイナスに下がった時-1,-2,-3と表示する	
小数点表示		DIPスイッチにより下3桁分任意設定可能	
スケーリング		入力1バルス当り、(1~9999)×10~9まで設定可能	
目標値設定		5桁デジタルスイッチ、+/-極性切替えスイッチ付き	
回転方向表示灯		5φ赤色LED (CW, CCW)	
各リレー出力容量		1a接点 AC250V(DC30V) 1AMax(抵抗負荷)	
B C D コード出力	無し	デジタルシリアル出力(オープンコレクタ) (DC30V, 20mA Max)	
センサー入力周波数		単相入力10KHzMax (90°位相差入力5KHzMax)	
入力信号レベル		無電圧接点又は、オープンコレクタ入力 (Min10mA)	
センサー供給電源		DC+12V 30mA (非安定)	
停電捕償		約3週間	
使用温湿度範囲		0~50°C, 45~80RH (但し結露しないこと)	
電源電圧		AC100V/200V ±10% (50/60共用)	
消費電力		約5.5VA	

*別機種としてCU-613-D(表紙写真右側)計測表示のみも御用意しております。


■端子接続図

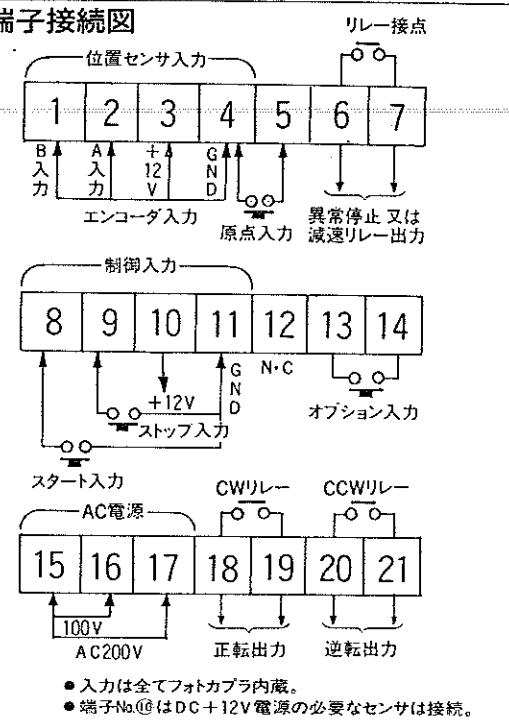

■構成例

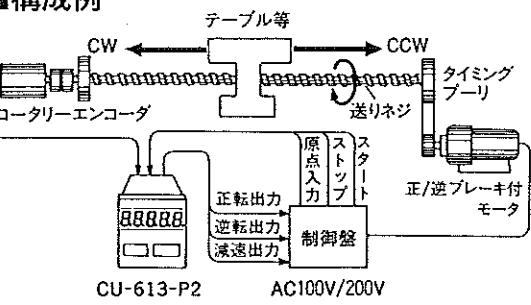

■外形寸法図

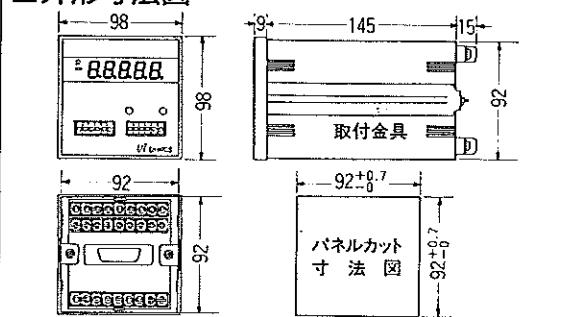

*改良のため、仕様等は予告なく変更することがありますので御了承下さい。



ユアイニクス株式会社

〒593 大阪府堺市上123-1
TEL.(0722)74-6001㈹ FAX.(0722)74-6005

= MODEL CU-613シリーズ =

・仕様

項目	CU-613-P2	CU-613-P2-B
表示LED	5桁赤色7セグメントLED(文字高15.2mm)	
極性表示	表示が"0"よりマイナスに下がった時-1, -2, -3と表示する	
小数点表示	DIPスイッチにより下3桁分任意設定可能	
スケーリング	1パルス当り、 1×10^{-9} ~9999まで設定可能	
設定スイッチ	5桁デジタルスイッチ 2段、+/-極性切替えスイッチ付	
リレー出力表示灯	5c赤色LED(CW, CCW)	
リレー出力容量	1a接点 AC 250V (DC 30V) 1A Max (抵抗負荷)	
BCDコード信号	無し	デジットシリアル出力(オープンコレクタ) (DC 30V, 20mA Max)
センサー入力周波数	単相入力 10KHz Max (90位相差入力 3KHz Max)	
入力信号レベル	無電圧接点又は、オープンコレクタ入力(Min 10mA)	
センサー供給電源	DC +12V 30mA (非安定)	
停電補償	約3週間	
使用温湿度範囲	0~50°C, 45~80RH (但し結露しないこと)	
電源電圧	AC 100/200V ±10% (50/60共用)	
消費電力	約5.5VA	
外形	W98×H98×D196mm ABSガラス繊維入り樹脂	
耐電圧	AC 1500V 1分間	
絶縁抵抗	30MΩ以上(DC 500Vメガーにて) 電源とセンサー入力端子間	
静電気耐力	10KV 但し誤動作は8KV	
耐振動	10~55Hz 0.5mm振幅 X、Y、Z方向、各1時間	
耐衝撃	100m/s ² (約10G) X、Y、Z各方向、各3回	
耐ノイズ	ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(立上り1ms/sec、幅1μsec) ±1KV (電源端子間) ±500V (入力端子間) 電源周波数相0~360° 毎秒100回	

ユーライニクス株式会社
大阪府堺市上123-1
(0722) 74-6001

C U - 6 1 3 について

C U - 6 1 3 は、位置決め用のカウンターです。

入力はエンコーダ又は近接スイッチ、有接点入力で、
1 pulse 当りの移動距離を設定する事により、現在値
を表示します。

出力はリレー接点で設定値に向けて C W 又は、 C C W
のリレーを駆動し、設定値までモーターを動かします。
モーター駆動中に入力パルスが途切れるとモーター駆
動を解除します。

[1] - 1 設定スイッチ

Ⓐ 倍率設定用スイッチ ⓒ

1 pulse 入力当りのカウントアップの数を設定するスイッチです。
(9999~1 X 10⁻¹までの設定が可能)

Ⓑ 入力モード切換スイッチ Ⓛ

センサーA、B 入力の入力モードを切換えるスイッチです。
(全て加減算動作を行います。)

No. A 入力 B 入力

● 90°位相差入力

" 0 "	H I	H I
" 1 "	L O W	L O W

● センサーAはパルス入力、センサーBは方向信号

" 2 "	H I	H I
" 3 "	L O W	H I
" 4 "	H I	L O W
" 5 "	L O W	L O W

● センサーAは加算パルス、センサーBは減算パルス

" 6 "	H I	H I
" 7 "	L O W	H I
" 8 "	H I	L O W
" 9 "	L O W	L O W

* 防振対策機種はモード"6" を選択して下さい。

③原点入力スイッチ (F)

このスイッチの立ち上がりのエッジで G (原点位置設定スイッチ) のデーターを A (表示LED) に表示し、その値よりUP、DOWNカウントを行う。

④異常停止パルス数設定スイッチ (M)

CW又はCCWのリレーが駆動しているときに、2秒間の間にセンサー入力のパルス数が (a) pulse カウントUP、又はDOWNしなければ、異常停止リレーが駆動し、CW又はCCWリレーはOFFします(異常停止動作) その時の (a) pulse カウントの数を決定するスイッチです。

(a)

(a)

No.. "0" . . . 異常停止動作解除	No., "5" . . . 50 pulse
"1" . . . 10 pulse	"6" . . . 60 pulse
"2" . . . 20 pulse	"7" . . . 70 pulse
"3" . . . 30 pulse	"8" . . . 80 pulse
"4" . . . 40 pulse	"9" . . . 90 pulse

⑤原点戻しスイッチ (E)

このスイッチが入力されると、CW又はCCWのリレーを駆動する。その後、原点入力の立ち上がりでCW又はCCWリレーを解除し原点位置設定スイッチのデーターを表示する。

CW、CCWのリレー駆動中は、スタート入力は無視されます。

⑥異常停止／減速リレー切り替えスイッチ (N)

ショートピン端子を短絡している時は、出力端子の6番7番は、異常停止出力リレー端子として使用することができます。

又、ショートピン端子をオープンにしている時は、減速リレー出力端子として使用することができます。

[注意]

- - タイプ名と入力モードについて - -

※ C U - 6 1 3 - P 2 - R E



90°位相分別
回路内蔵

タイプ名に "R E" が捺印されている場合は、入力モード "6" に設定下さい。

(特長として)


- ①ロータリーエンコーダなどの90°位相正逆入力にも10KHz迄対応可能で又、エンコーダ取り付け付近の機械的振動にも誤動作致しません。

① - 2 ディップスイッチ K の設定方法

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

- (1) 1 ~ 5までは電源リセットにより設定可能となります。
- (2) 6 ~ 10まではパラメーター設定となりますのでディップスイッチを ON にし、原点位置設定スイッチ G に数値を入力して下さい。（設定後はスイッチを OFF にして下さい。）

No. 1 ~ 2 小数点切替えスイッチ

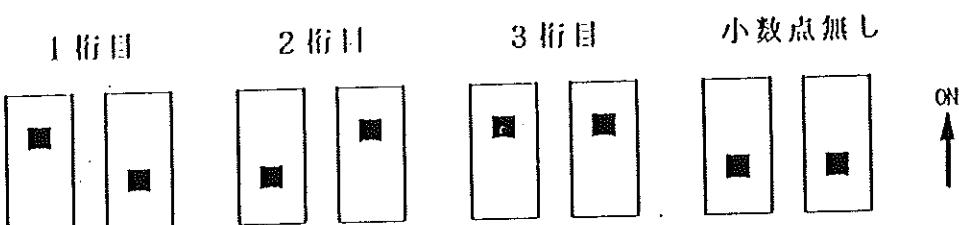

No. 3 メモリーバックアップ

ON で電源リセット、OFF でメモリーバックアップとなります。

No. 4 原点方向 (CW / CCW) 切替えスイッチ


原点戻し動作の時に駆動するリレーを決定します。

ON . . . CW OFF . . . CCW

No. 5 連続方向位置決め切替えスイッチ

ON にしている時は同一距離を繰り返し移動させることができます。

例えば、

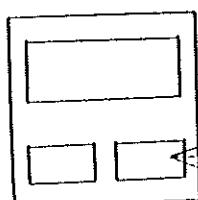

+10.0 mmと設定すると
スタートONで+10mm進んでストップする。
再スタートでも+10mm進んでストップする。
以上を繰り返し移動する。
”-”設定の場合はCCW方向に同様に
繰り返し移動する。

No. 6 減速位距離設定スイッチ

極性切替え可能なモーターをしようした場合、通常速度と減速とに切替えが可能となるので、停止位置の手前よりモーターを減速状態に切替えます。減速状態に切替えるタイミングは減速リレーのON, OFFで行います。

減速距離の設定はCW方向を“+”とし、CCW方向を“-”として、個別に行うことが出来ます。

移動位置に到達した時に減速リレーはCW又はCCWリレーと共に解除されます。

No. 7 オーバーラン補正値設定スイッチ

機械のイナーシャ等により、リレーOFF時点より機械自体がオーバーランしてしまう。この値は機械によりほぼ一定であるので、オーバーラン補正値を調整することにより設定値で機械を停止させることが出来る。

オーバーラン補正値動作は移動位置よりオーバーラン補正値分手前でCW又はCCWリレーが解除されます。

(1) 現在値 > 移動位置の場合

CWのリレーを「移動位置 - (-) 設定補正値」でOFFします。

(2) 移動位置 > 現在値の場合

CWのリレーを「移動位置 - (+) 設定補正値」でOFFします。

No. 8 Uターン距離設定スイッチ

CW又はCCWの目標位置に対し、設定値分だけオーバーしUターンをして、目標位置でCW又はCCWのリレーをOFFします。

この動作により駆動部分の両端に対する中央部分の遅れ距離を修正することが可能となります。

No. 9 アリリ巾設定スイッチ

木材や石材をのこぎりを使って切断する場合、のこぎり刃の厚みを設定することにより移動位置設定値にのこぎり刃の厚みを加えた位置でCW又はCCWのリレーをOFFします。

この場合、のこぎり刃の厚みは内部でのみカウントされ、移動位置設定値分のみ表示されます。

No. 10 移動位置限界点設定スイッチ

小数点移動等により移動位置距離を誤設定した場合に、
あらかじめ移動位置の限界点を設定しておくことにより
限界点内で C W 又は C C W のリレーを O F F することが
出来ます。

電源リセットを行った場合は + 9 9 9 9 9 ~ - 9 9 9 9 9
までの最大値で自動的に設定されます。

2 表 示

- ① 現在値表示 7セグメント LED (A)
常に現在値を表示します。
マイナス方向の表示は (C) (マイナス値表示灯) と組合せて… 2
← 1 ← 0 ← - 1 ← - 2 ← ……と言う様に表示します。
表示は N I - C d 電源で Back up されます。
- ② オーバーカウント表示灯 (B)
(A) の現在値表示が 5 柄をこえるカウントをした場合点灯します。
- ③ マイナス値表示灯 (C)
カウント値がマイナス値になったとき点灯します。
- ④ C Wリレーインジケータ (I)
C Wリレーが駆動した時に点灯します。
- ⑤ C C Wリレーインジケータ (J)
C C Wリレーが駆動した時に点灯します。

3 入力端子

- (A) センサー入力 (オープンコレクタ又はドライ接点)
入力周波数は最大 10 K H z (10K / 50Hz 切換)
A入力 (② 端子)、B入力 (① 端子)
- (B) スタート入力端子 (⑧ 端子、オープンコレクタ又はドライ接点)
この端子が O N した時点より、現在値と移動位置を比較し、C W 又は C C W のリレーを駆動する。
 - 現在値 < 移動位置の場合 C W 駆動リレーを O N する。
 - 移動位置 < 現在値の場合 C C W 駆動リレーを O N する。
 - C W、C C W リレー駆動中は原点戻しスイッチは無視される。
- (C) ストップ入力端子 (⑨ 端子、オープンコレクタ又はドライ接点)
この端子が O N している間はリレーは全て O F F される。
(ストップ優先)
- (D) 原点入力端子 (⑤ 端子、オープンコレクタ又はドライ接点)
この端子入力の立上りエッジで (G) (原点位置設定スイッチ) のデーターを A (表示 LED) に表示し、その値より U P 、 D O W N カウントを行う。
- (E) 電源端子 (A C 1 0 0 / 2 0 0 V)
⑮ - ⑯ A C 1 0 0 V 入力
⑮ - ⑰ A C 2 0 0 V 入力

4 出力端子

- (A) CW駆動リレー (⑯、⑰端子)
CW方向（現在値が大きくなる方向）に駆動する為のリレーです。
- (B) CCW駆動リレー (⑲、⑳端子)
CCW方向（現在値が小さくなる方向）に駆動する為のリレーです。
- (C) 異常停止／減速リレー (⑶、⑷端子)

異常停止リレーの場合


- 1) CW又はCCW駆動リレーが動作している時に、2秒間に a pu lse カウント UP、又は DOWNしなければ、異常停止リレーが駆動します。（この時 CW又は CCWリレーは OFFされまます。異常停止動作）
異常停止リレー解除するには、ストップ又はスタートの端子を ONします。スタート端子が ONされると、異常停止リレーを解除すると同時に、CW又はCCW駆動リレーを ONします。また、原点戻しスイッチを ONした場合も異常停止リレーを解除し、CW又はCCWのリレーを駆動します。

減速リレーの場合

- 1) 減速位置より、減速リレーを動作させます。
- 2) 異常停止動作の場合、CW、CCW、減速リレーは解除されます。

5 エラー表示について


電源立上げ時に、L（入力モード切換スイッチ）、K（小数点、B a c k u p、入力周波数切換）が正常な設定でない場合。
5桁目に”E”をフラッシングさせる。

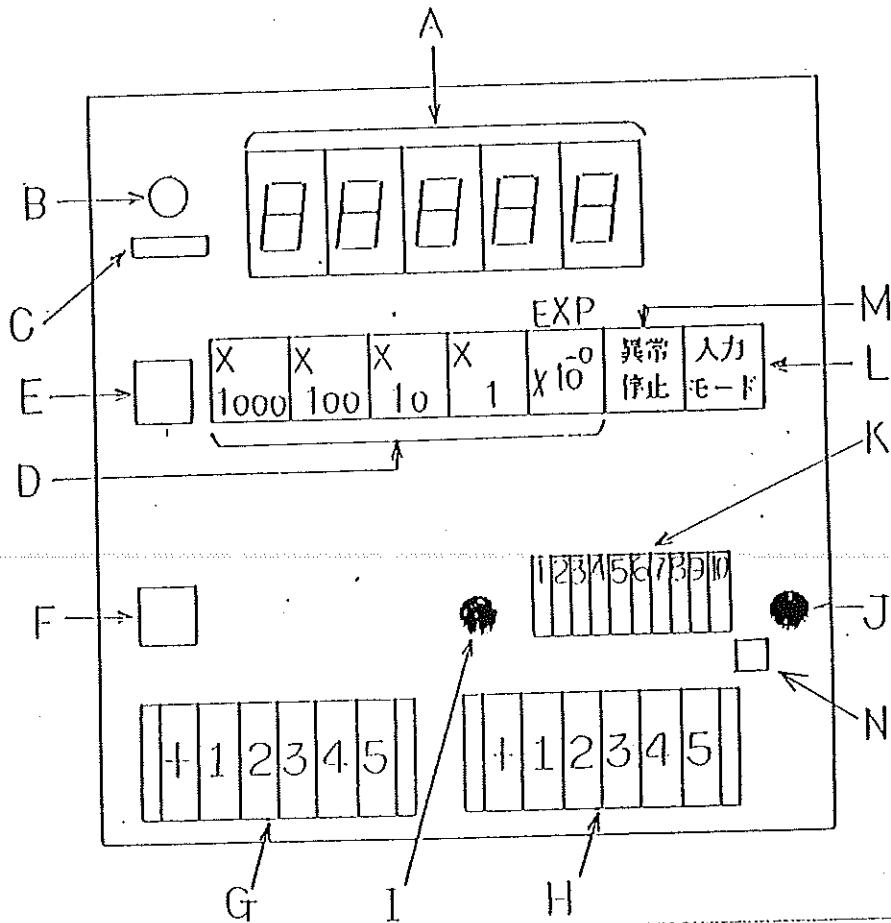


A	表示用7セグメントLED
B	オーバーカウント表示LEDランプ
C	マイナス値表示LEDランプ
D	倍率設定用スイッチ
E	原点戻しスイッチ
F	原点入力スイッチ
G	原点位置設定(パラメーター設定)スイッチ
I	移動位置設定スイッチ
I	CWリレーインジケーター
J	CCWリレーインジケーター
K	小数点、バックアップ、原点方向(CW/CCW)、連続位置決め切換スイッチ及びパラメーター設定スイッチ
L	入力モード切換スイッチ
M	異常停止パルス数設定スイッチ
N	異常停止/減速リレー切替スイッチ

承認	担当	尺度	Free /	機種 日付	品名 回番	フロント名称
	菅野			CU-613 89.4.10		9/11

2



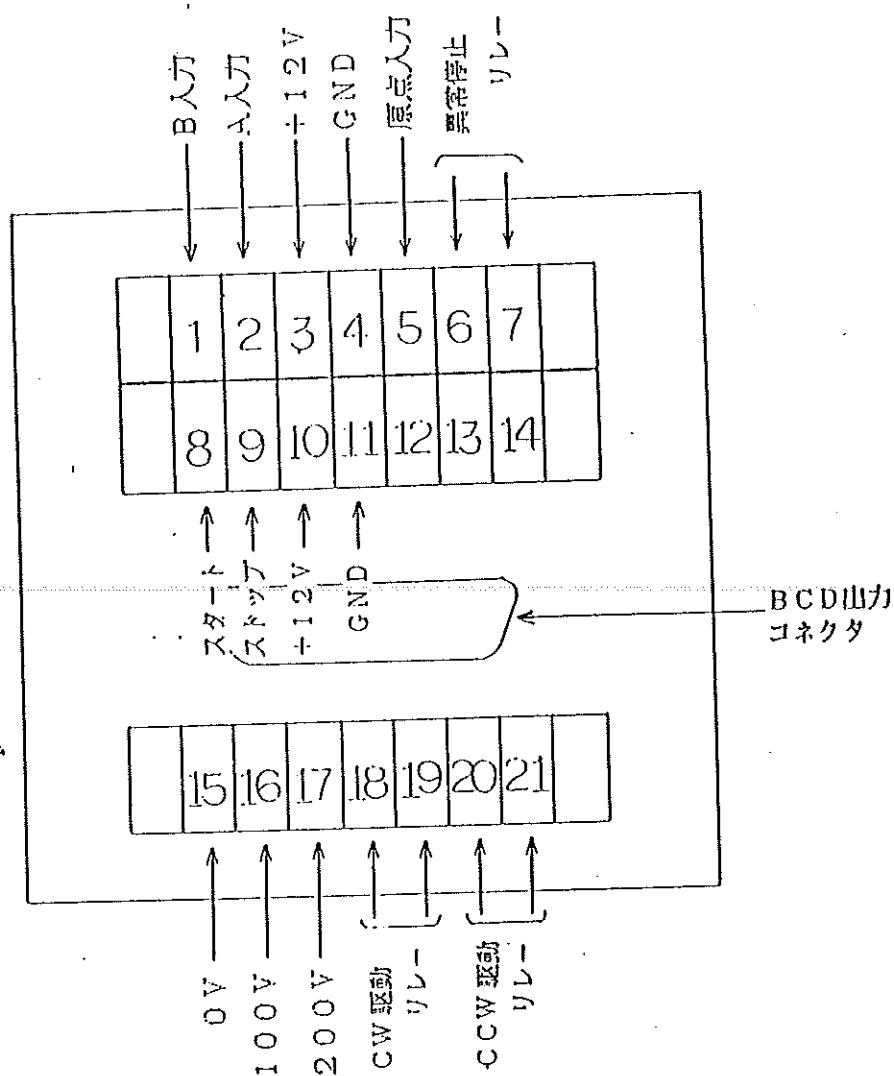


承認	担当	尺度	/	機種	CU-613	品名	リア端子図
	菅野	材質		日付	89・4・10	回数	10 / 11

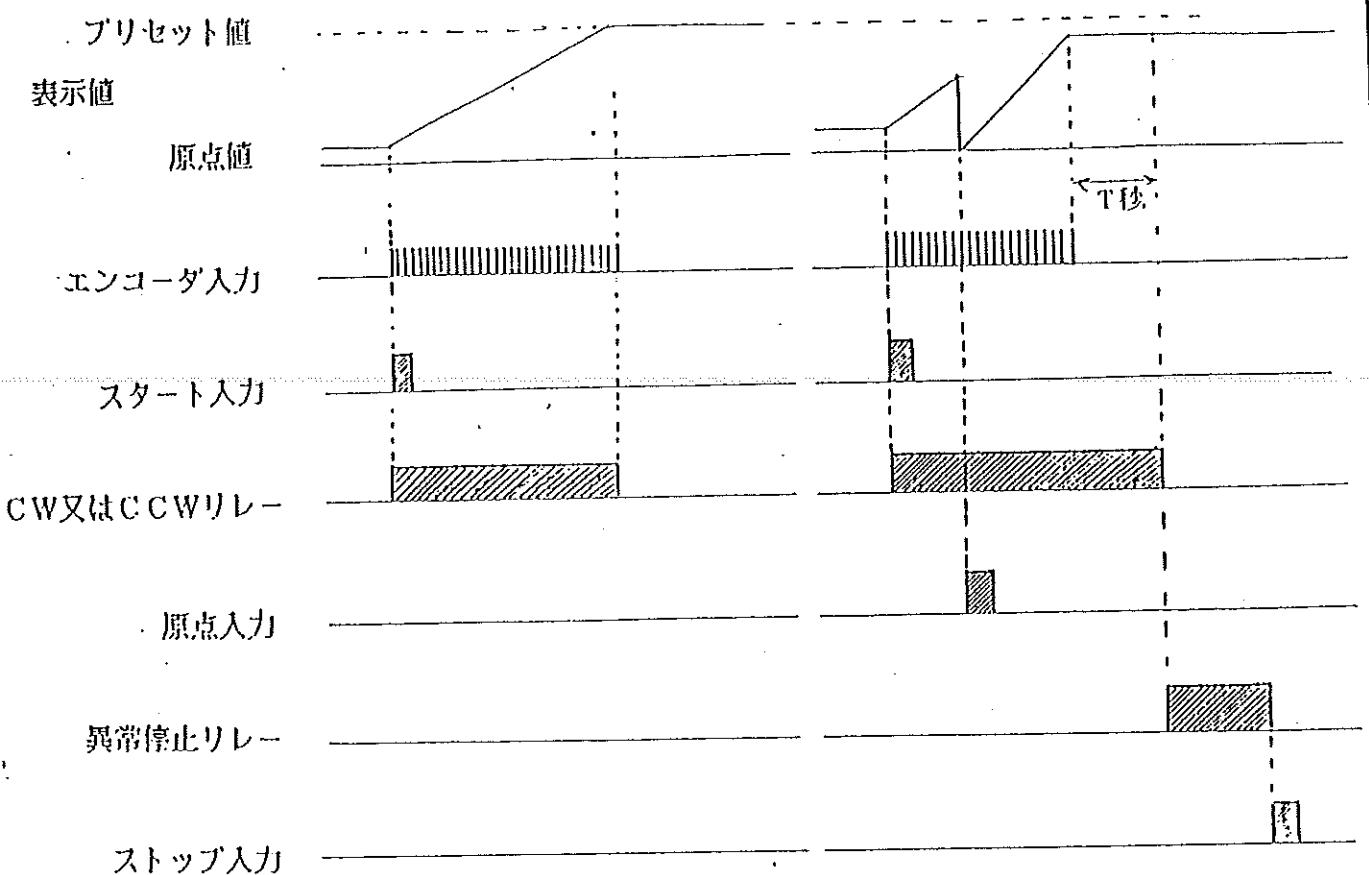

注) $T = 2$ 秒

承認	担当	尺度	/	機種	CU-613	品名	タイミング図
	吉野	材質		日付	89・4・10	回番	11/11

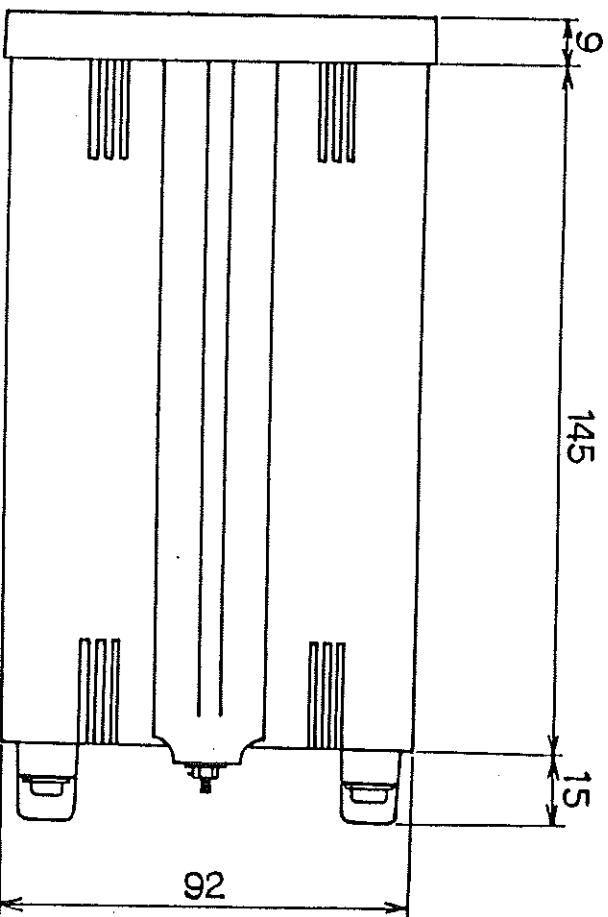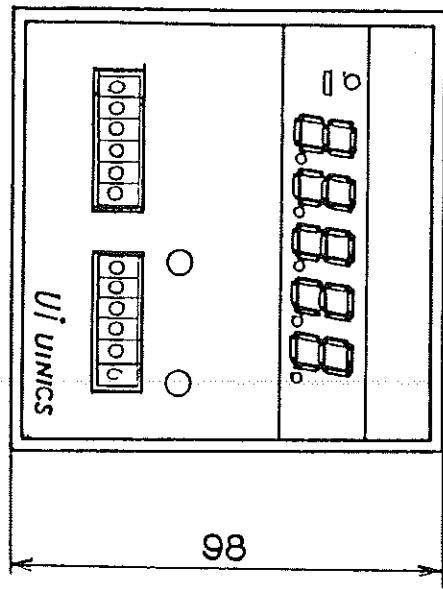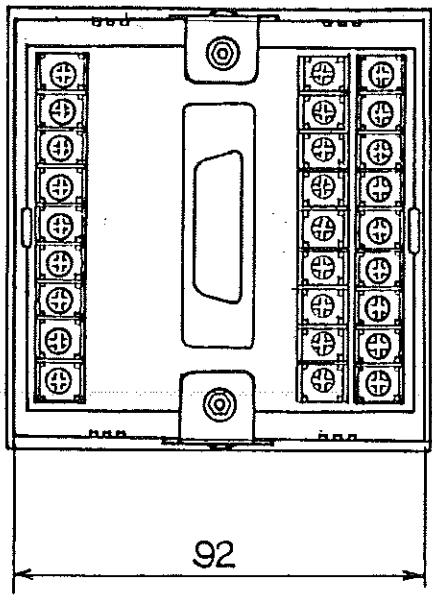

注) 取付け穴は $92 \pm 0^{\circ}$ であげて下さい。

SCALE	NOTE	TITLE
Free		外 形 図
APPR	DRAWER	REVISION
UNIVCS		
1.5.24		
菅野		
CHART	No.	1/1