

UINICS CO., LTD

POSITIONING
CONTROLLER



C U - 6 1 5
S E R I E S

C U - 6 1 5 取扱説明書

ユーライニクス株式会社

目 次

C U - 6 1 5 について	P,	1
C U - 6 1 5 仕様	P,	2
フロント部 図	P,	3
フロント部 LEDについて	P,	4
LED表示について	P,	5
キー入力について	P,	6
エラー表示について	P,	8
端子図	P,	10
入力端子について	P,	11
出力端子について	P,	13
モード切換手順	P,	16
キー入力動作モード	P,	19
B C D入力動作モード	P,	21
多点動作モード	P,	22
原点戻し動作モード	P,	25
アサリ動作モード	P,	28
パラメータ設定モード	P,	30
メモリー設定キー入力モード	P,	47
メモリー設定ティーチング入力モード	P,	49

・ 購入	
↓	
・ 配線	
	端子図 P, 10
	出力端子 P, 11
	入力端子 P, 12
↓	
・ キー操作	
	フロント部図 P, 3
	キー入力について P, 4
	モード切換手順 P, 5
↓	
・ 表示	
	フロント部 LED について P, 6
	LED 表示について P, 8
	エラー表示について P, 16
↓	
・ 動作の確認	
	①キー操作によるメモリーの読み出し、動作 キー入力動作モード P, 19
	②B C D 入力によるメモリーの読み出し、動作 B C D 入力動作モード P, 21
	③一軸多点停止動作 多点動作モード P, 22
	④原点の位置合わせ 動作 原点戻し動作モード P, 25
	⑤アサリ動作 アサリ動作モード P, 28
↓	
・ パラメータの設定	
	パラメータの設定モード P, 30
↓	
・ 位置データのメモリーへの登録	
	①位置データが分かっている時 又は、修正される時 メモリー設定キー入力モード P, 47
	②機械の現在位置をメモリーに登録したい時 メモリー設定ティーチング入力モード P, 49

C U - 6 1 5 について

C U - 6 1 5 は、1軸多点の位置決めコントローラです。

位置データーのメモリーを 99 C h 持ち、シーケンサ、
スイッチ等により B C D コードでメモリーを切換えることが
可能です。

又アナログ出力端子を持ち、アナログによるモーターの減
速が可能で、位置決め精度の向上が可能です。

モーターコントロールは、リレー接点で行い、現在値より
設定値に向けて、C W (カウントUP方向) リレー、又はC
CW (カウントDOWN方向) リレーを駆動し、設定値まで
モーターを動作させます。

異常停止時は、警報出力が可能です。


センサー入力としては、90° 位相差のロータリーエン
コーダー、UP, DOWN のパルス入力、方向信号とパルス
入力の3種類が入力可能です。

また原点戻し動作を行うことによって、実測値と計測値を
簡単に合わせることが出来ます。

C U - 6 1 5 仕様

項 目	仕 様
表 示 L E D	P V表示 5桁 7セグLED 文字高7.62mm
	S V表示 5桁 7セグLED 文字高7.62mm
	C H表示 2桁 7セグLED 文字高7.62mm
スケーリング	1 pulse当たり 9999~ 1×10^{-9} 倍
動 作	5種の動作モード
メ モ リ ー	99Ch
メ モ リ ー、設 定	キー入力又はティーチング入力(現在値入力)可能
メ モ リ ー 呼出し	キー入力による選択又は、BCD入力による選択
センサー入力周波数	10KHz 又は100Hz切換え
入 力 信 号 レベル	オープンコレクター, 又は無電圧接点入力 (残留電圧0.5V以下、シンク電流10mA以上)
出 力 リレ ー 容量	AC 125V 0.5A (抵抗負荷)
電 源 入 力	DC +24V 10W (オプション12V)
外 形	"96 × "48 × "150
ア ナ ロ グ 精 度	±2% (FS) (アイソレーション) 1Vで±0.2V

フロント部 図

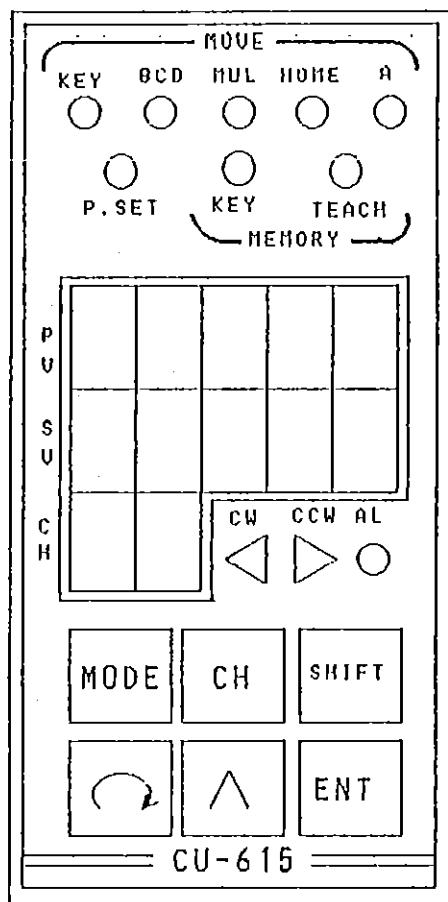

フロント部LEDについて

LEDランプ（インジケータ）について

動作モードインジケータ（MOVE）

- ①KEY・・・キー入力動作モードインジケータ
- ②BCD・・・BCD入力動作モードインジケータ
- ③MUL・・・多点動作モードインジケータ
- ④HOME・・・原点戻し動作モードインジケータ
- ⑤A.....アサリ動作（同一方向連続動作）インジケータ

設定モードインジケータ

- a)P. SET.....パラメータ設定モードインジケータ
- b)MEMORY KEY.....キー入力によるメモリー設定モード
- c)MEMORY TEACH...ティーチング入力によるメモリー設定モード

リレー出力インジケータ


- A)CW...CWリレー出力インジケータ
- B)CCW...CCWリレー出力インジケータ
- C)AL...異常停止インジケータ

LED表示について

① P V . . . 現在値表示 LED (5桁)

現在値の表示を行います。「+」側は5桁、「-」側は $4\frac{1}{2}$ 桁を表示します。通常はゼロをグランク表示し、「-」符号は数字の直前の桁につけます。

表示する数値が「+」側で5桁、「-」側で $4\frac{1}{2}$ 桁を越えた場合全桁フラッシングを行い、「+」側は5桁分、「-」側は4桁分の数字を表示します。この場合でもカウントUP, DOWNは続けます。内部のカウンターは全15桁とし、小数点以下9桁を持つこととします。表示の小数点移動は、[SHIFT] + [↑] キーを押すことにより移動します。

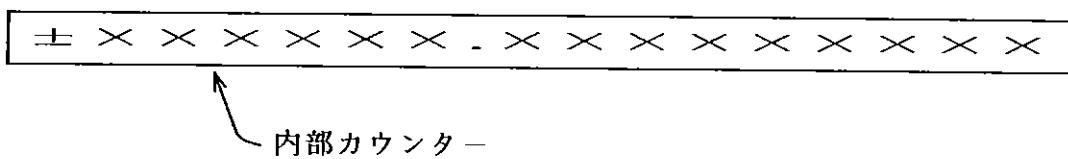

② S V . . . 設定値表示 LED (5桁)

(a)多点動作モード、パラメーター設定モード以外では、設定値の表示を行います。「+」側は5桁、「-」側は $4\frac{1}{2}$ 桁までの設定が可能です。(99999~-19999)

(b)多点動作時は繰り返すメモリーの範囲を表示します。
(××-××

(c)パラメーター設定時は、設定値又はパラメーターの種類を表示します。

③ C H . . . ch 表示 LED (2桁)

(a)パラメーター設定モードでは、パラメーターのNo.を表示します。

(b)上記以外のモードでは、メモリー ch のNo.を表示します。(00~99チャンネル)

キー入力について

[MODE] キー	[現在のモードより他のモードに切換える。]
[c h] キー	[メモリーの呼び出し又はパラメーターの切換え。]
[C] キー	[数値変更の場合、変更する桁を切換える。 モード変更の場合モードを切換える。]
[^] キー	[数値を1づつくり上げる。 もしくはパラメーターを切換える。 又は動作モードと設定モードの切換え。]
[ENT] キー	[変更した数値、又はパラメーターを確定する。]
[SHIFT] + [c h]	[原点戻し動作のスタート。]
[SHIFT] + [ENT]	[変更した原点位置データーを P V 表示に入力。 ティーチング入力でのデーターの確定。]
[SHIFT] + [C]	[データーを初期値 (F F F F 又は 0) にする。 原点位置データーの変更。]
[SHIFT] + [^]	[小数点の切換え。]

設定モード時の MODE キー, ch キーについて

設定を行っているときは、どの時点でも **c h** キーは、受け付けられます。

★メモリー設定キー入力モードでデーターが未確定の場合でも **c h** キーを押せば、C H表示が点滅し、C Hが切換え可能となります。データーは無視され、前回のデーターが記憶されたままとします。

★パラメーター設定モードでデーターが未確定の場合に **c h** キーを押せば未確定のデーターは無視され、前回のデーターが表示されます。

★ **MODE** キーを押せば現在のモードを抜け出し、モードの切換えが可能となります。

エラー表示について

(A) 表示

① P V表示全桁点滅

現在値が表示桁数を越えた場合。

(現在値は「+」側5桁、「-」側 $4\frac{1}{2}$ 桁を表示する。)

② S V表示全桁点滅

移動位置の設定が、表示桁数を越えた場合。(この場合は、入力されている設定値は無視されスタート入力が入力されても動作しない。)

③ S V表示「E FF 1」

“移動位置の設定値 + U ターン距離の設定値 (CCW方向では
‘- U ターン距離’)” が移動限界値を越えていた場合。

この場合、スタート入力が入力した時点で「E FF 1」と表示し、
CW, CCWリレーは駆動しない。

④ S V表示「E FF 2」

アサリ動作において、“移動距離の設定値 + U ターン距離” が移動限界値を
越えていた場合。

この場合、スタート入力が入力した時点で「E FF 2」と表示し、
CW, CCWリレーは駆動しない。

⑤ S V表示「E FF 3」

オーバーラン補正值が移動する距離より大きい場合。

この場合、スタート入力が入力した時点で「E FF 3」と
表示し、CW, CCWリレーは駆動しない。

⑥ S V表示「E ↑↑ 4」


オーバーラン補正值がUターン距離より大きい場合。

この場合、スタート入力が入力した時点で「E ↑↑ 4」と表示し、CW, CCWリレーは駆動しない。

⑦(B) 表示の解除について

エラー表示は、スタート入力、ストップ入力、及び原点戻し入力で解除。

端子図

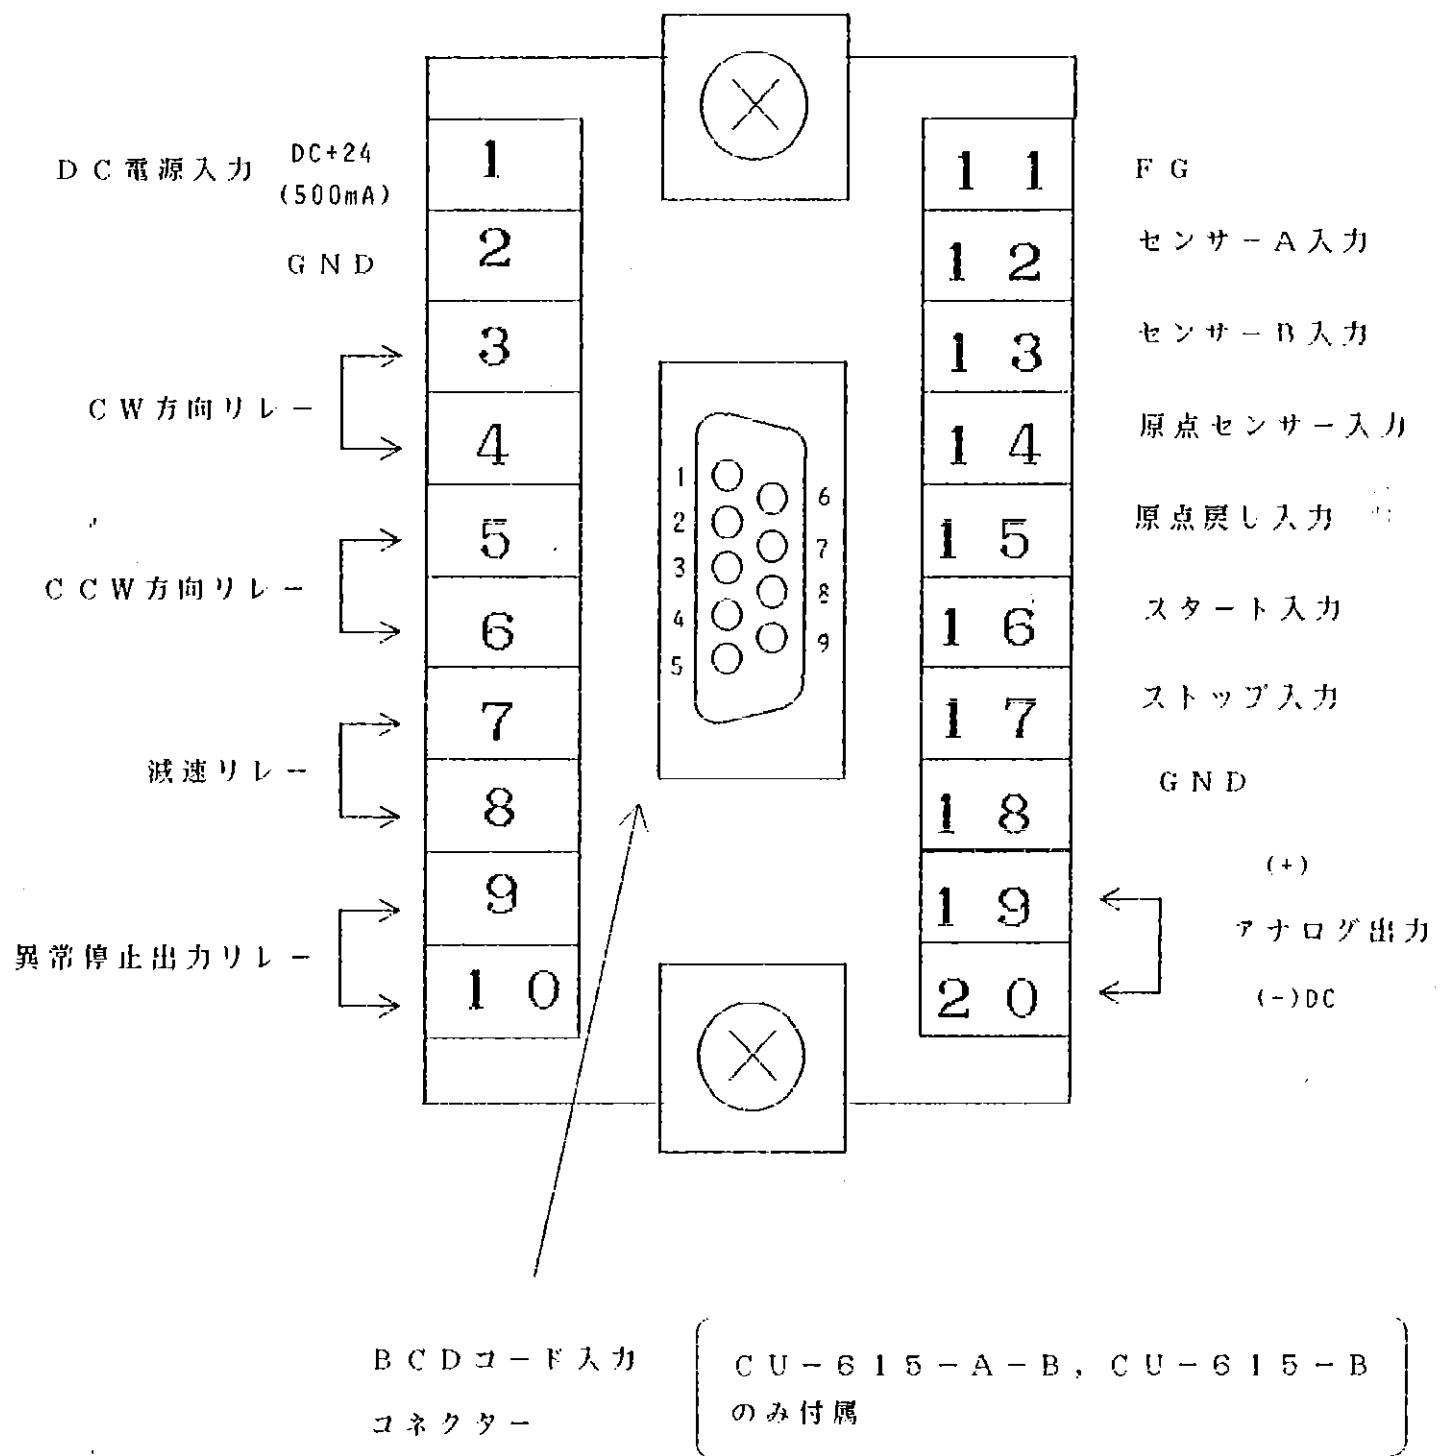

入力端子について

入力端子は、全てオープンコレクタ又は接点入力の接続が可能で、入力端子を GND に接続することにより動作します。

①スタート入力端子

原点戻し動作を除く動作モードにおいて、この入力の立ち上がりのエッジで CW 又は、 CCW のリレーを駆動し、移動の動作を開始する。
但し、ストップ入力端子が入力されているとスタート入力は無視されます。

②ストップ入力端子

全ての動作モードにおいて、この入力端子が入力されている間は、スタート入力又は原点戻し入力は無視される。また CW, CCW, 減速リレー駆動中にこの入力が入力された場合は、リレーは解除される。

③原点戻し入力端子

全ての動作モードにおいて、CW, CCW リレーを駆動していない状態で、この端子入力が入力されると原点戻し動作を行う。動作終了後は、動作前のモードに自動的に戻る。

④原点センサー入力端子

原点戻し動作中にこの端子が入力されると、入力の立ち上がりエッジで設定してある原点位置データーを、現在位置として読み込む。読み込み後は、その値よりカウント UP・DOWN を行う。

⑤センサー A 入力・センサー B 入力端子

距離をカウントするためのセンサー入力端子であり、90° 位相差入力、加算・減算パルス、方向判別信号及びパルス入力の 3 種類の入力形態のセンサーが接続可能です。

⑥ D C 電源入力 (+ 2 4 V), G N D 端子


D C の電源入力で、D C + 2 4 V で約 1 0 W が必要です。

(+ 1 2 V オプション) 入力端子には、全てこの電源電圧が加わります。

⑦ B C D 入力コネクター (C U - 6 1 5 - A - B, C U - 6 1 5 - B のみ)

メモリ - C h 切換え用の B C D コード入力コネクターで、D - S u b
9 p i n のコネクターを使用しています。

メーター側
(メス側)

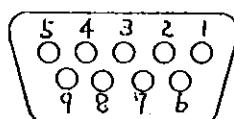

ピン番	機能	5	G N D
1	8 × 1 0	6	8
2	4 × 1 0	7	4
3	2 × 1 0	8	2
4	1 × 1 0	9	1

出力端子について

Ⓐ リレー出力端子

リレー出力は全て1a接点でAC125V0.5A(抵抗負荷)の容量を持っています。

① CW方向リレー(カウントUP方向駆動用リレー)

カウントUP方向に移動するときに、出力するリレーで設定値が現在値より大きく設定されているとき、スタート入力が入ると駆動されます。

② CCW方向リレー(カウントDOWN方向駆動用リレー)

カウントDOWN方向に移動するときに、出力するリレーで設定値が現在値より小さく設定されているとき、スタート入力が入ると駆動されます。

③ 異常停止出力

異常停止動作時に出力されます。

《異常停止動作》


異常停止動作とは、CW又はCCWリレー駆動中にセンサー入力(A, B)のパルスが、任意(0.1~2秒)の時間の内に、ある一定数(パラメーター設定による値)以上カウントUP, DOWNしない場合、異常動作と判断しCW, CCW, 減速リレーの駆動を解除する動作を言います。この場合、異常停止LEDランプを点灯し、異常停止リレーを駆動します。異常停止リレーの解除は、スタート入力又は原点戻し入力及びステップ入力を入力した時点で行われます。

④ 減速リレー出力

回転速度切換え可能なモーターを使用されている場合の、速度切換え信号です。この信号は、移動する設定値よりパラメーター設定で設定した値分、手前より出力されます。この信号により回転数を遅く切り換えることにより、位置決めの精度を上げることが可能です。

(B) アナログ出力


アナログ出力は、パラメーター設定により設定されたMAX電圧を通常出力します。CW又はCCWのリレーを駆動中、減速位置より電圧を低下させてゆき、移動位置でパラメーター設定により設定されたMIN電圧を出力します。CW(CCW)リレーが解除された時点で、出力電圧を0Vに下げ0.5秒後にMAX電圧値に戻します。(ストップ入力、異常停止動作によるリレー解除時も同様に0.5秒後にMAX電圧となります。)
原点戻し動作時は、アナログ出力はMAX電圧を保持します。(電圧は1V間隔で変化します。)

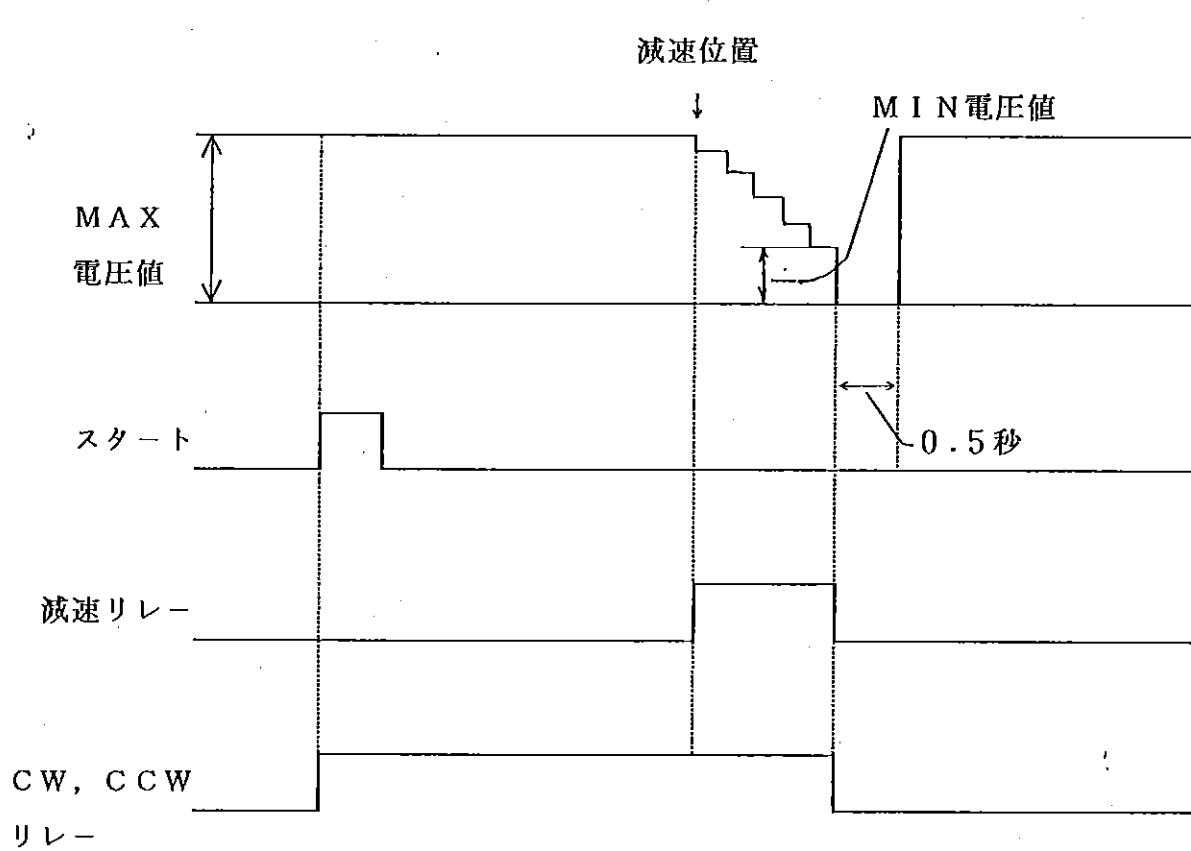


モード切換手順

設定、動作各モードの切換えは、設定モードもしくは動作モードを選択した後、個別のモードを選びます。


A モード表示について

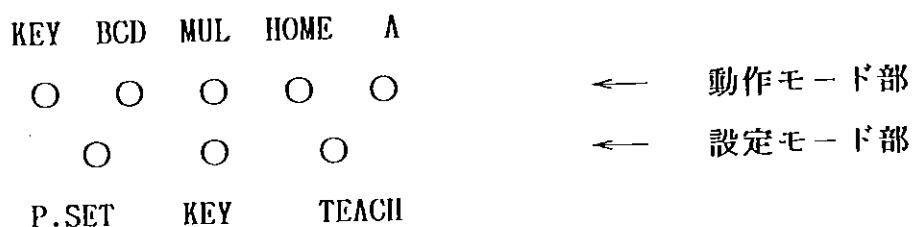


B 操作について

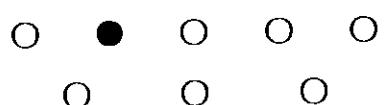


MODE キーを押す

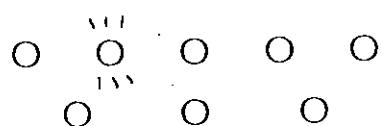


動作モード、設定モードを切換える
場合は ▲ キーを押す

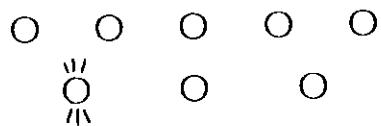

□ キーを押して任意のモードに
合わせる

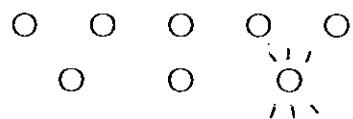


ENT キーを押すとモードが
確定し、モードLEDランプ常点灯

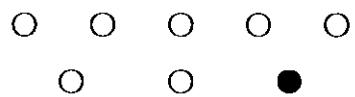


注) モード切換え時は、SV表示及びCH表示はフラッシング
表示となります。


- ① **[MODE]** キーを押すと、現在のモード LED 点滅し、モードが切換える可能となる。

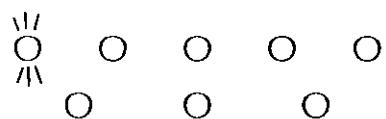

- ② ①の状態で **[▲]** キーを押すと、動作モード部左端 LED と設定モード部左端 LED ランプが交互に切換る

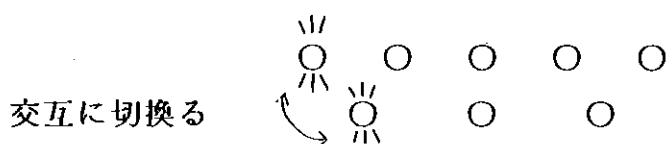

- ③ **[□]** キーを押す毎に点滅している LED ランプも右方向に順送りする。
(右端にくれば左端に移動)

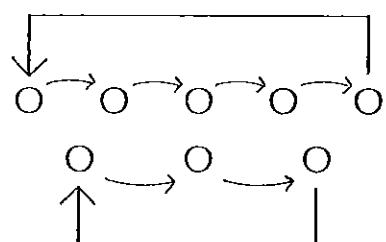

- ④ モードランプがどの位置で点滅していても、**[▲]** キーを押すと別のモード部の左端 LED ランプが点滅する。



- ⑤ **[ENT]** キーを押すことによってモードが確定され、そのモードに切換る。
(モード LED ランプ常点灯する)

- ⑥ 電源立ち上げ時のモード表示は、前回のモードが表示（確定している）される。

キー入力動作モード

この動作モードは、メモリーの設定をキー入力によって設定出来るモードです。

メモリーは 00 ~ 99 ch とします。

(00 ch のみキー入力で設定値を変更することが可能です。)

Ⓐ 表示

S V	×	×	×	×	×
C H	△	△			

S V 表示にメモリーの内容

c h 表示にメモリーの No.

Ⓑ c h の選択

S V	×	×	×	×	×
C H	△	△			

C H 表示はメモリーバックアップされます



c h キーを押す

S V	×	×	×	×	×
C H	△	△			

C H 上位桁点滅し、 c h 選択可能となる



□ キーで桁を合わせる
△ キーで数字を合わせる

任意のメモリー No. になったところで

ENT キーを押す

S V	×	×	×	×	×
C H	△	△			

C H 表示常点灯し、 S V 表示はその
メモリー No. の内容を表示する

④ c h 「0 0」を選択した場合

S V 値の変更を行うときは、以下の操作を行って下さい。

	X	X	X	X	X
C H	△	△			

[C] キーを押すと S V 表示の最上位桁が
点滅し、S V 値は変更可能となる



[C] キーで桁を移動
[△] キーで数字を合わせる
(SHIFT + △ で小数点移動)
任意の数字になれば
[ENT] キーを押す

S V	X	X	X	X	X
C H	△	△			

S V 表示は常点灯し、C H 表示のメモリ -
N o. に S V 表示の内容が記憶される

⑤ 「-」値の設定を行う場合は、S V 表示の最上位桁で

[△] キーを押すと、表示が 0 ~ 9, 「-」, 「-1」と切替わり
ますので、「-」又は「-1」で確定して下さい。

⑥ 動作

C H 表示、S V 表示値が確定されている状態で、スタート入力が入力
されると、現在値より設定位置に向かって、C W 又は C C W リレーを
駆動し、装置を動かします。

P V 値 = S V 値となった時点で、リレーを解除します。

C H 表示又は、S V 表示が点滅している状態で、スタート入力があつ
ても C W 又は C C W リレーは駆動しません。

(メモリーデーターが初期値の場合はリレー駆動を行いません。)

⑦ モードの抜け出し

C W 又は C C W のリレー駆動中以外で、[MODE] キーを押せば
現在のモードランプが点滅し、モードの再設定が可能となる。

B C D入力動作モード


この動作モードは、B C D入力コネクタ端子でセレクトされたメモリー c h 及びメモリー内容を表示し、その設定値に向かってモーターを駆動させます。

このモードでは **c h** キーでメモリーの選択は出来ません。

また c h 「0 0」を選択した場合、スタート入力が入力されても CW, CCW リレーは駆動されません。

(A) 表示及び設定

このモードに切換えると、B C D入力端子より入力されるB C Dコードと同じメモリー N o , を C H 表示に表示し、メモリーの内容を S V 表示に表示します。

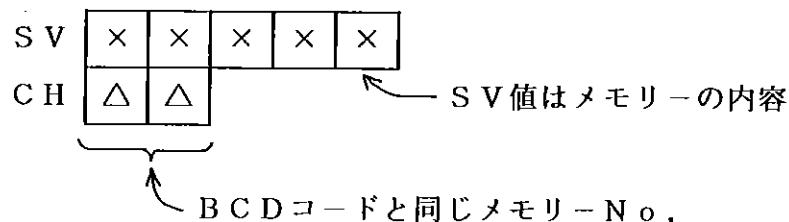

(B) 動作

スタート入力が入力した時点の S V 値に向かって、CW又はCCWリレーを駆動します。

P V 値 = S V 値で、リレーを解除します。

メモリーデータが初期値（「----」表示）の場合はリレーを駆動しません。


(C) モードの抜け出し

C W又はC C Wのリレー駆動中以外で、**MODE** キーを押せば現在のモードランプが点滅し、モードの再設定が可能となります。

多点動作モード

このモードは、1軸多点の位置決めを可能とする動作モードです。一連のメモリー範囲を指定することにより、動作終了毎にメモリーを順送りに呼び出し、動作を行います。選択された最終メモリーでの動作終了後は、再度最初のメモリーに戻ります。

A 表示

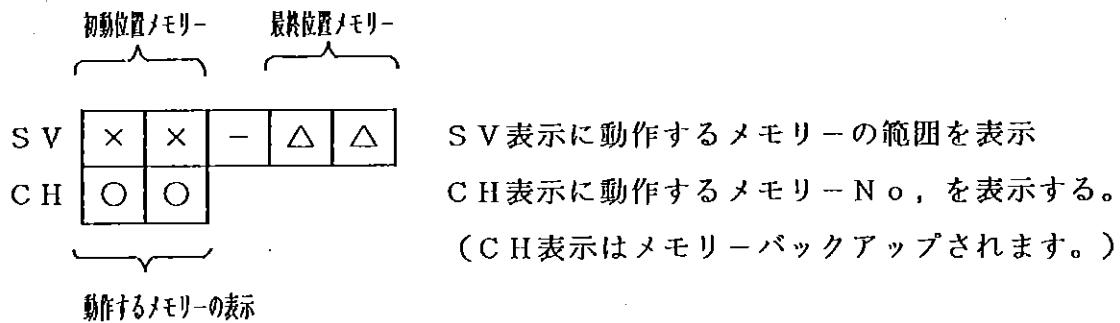

B メモリー範囲の設定

S V

X	X	-	△	△
---	---	---	---	---



[Q] キーを押す

S V

X	X	-	△	△
---	---	---	---	---

S V表示最上位桁点滅し、
範囲の設定が可能となる。

[Q] キーで桁を合わせる

(3桁目は飛ばして移動する)

[A] キーで数字を合わせる

任意の範囲になれば

[ENT] キーを押す



S V	X	X	-	△	△
C H	X	X	-	△	△

S V 表示常点灯し、範囲が確定（記憶）される。

C H 表示には、初動位置のメモリー No. が表示される。

このモードでは、S V 表示の範囲内で C H 表示を切換えることができます。（範囲外の値では確定できません。）

c h の選択

S V	X	X	-	O	O
C H	△	△	-	O	O

[c h] キーを押す



S V	X	X	-	O	O
C H	△	△	-	O	O

C H 上位桁点滅し、c h 選択可能となる

[□] キーで桁を合わせる
[△] キーで数字を合わせる

任意のメモリー No. になったところで

[E N T] キーを押す



S V	X	X	-	O	O
C H	△	△	-	O	O

C H 表示常点灯

④ 動作

スタート入力がされると、C H表示のメモリーNo. の設定位置へ動作する。動作終了時点で、C H表示を繰り上げ、又は繰り下げる。

(初動位置メモリーNo. より最終位置メモリーNo. に向かって1づつ送ることになります。)

最終位置メモリーでの移動が終了すると、メモリー c h表示は再度初動位置メモリーNo. に戻ります。但し非常停止動作、又は異常停止動作を行った場合は、メモリー c hは送られません。

メモリーデーターが初期値（「-----」表示）の場合は、スタート入力が入ってもリレー出力を起こしません。この動作により間けつ動作が可能となります。

⑤ モードの抜け出し

C W又はC CWリレー駆動中以外で、 MODE キーを押すと現在のモードランプが点滅し、モードの再設定が可能となります。

原点戻し動作モード

この動作モードは、PV表示（現在値表示）が実測とずれている場合に使用します。動作としては、パラメーター設定で選択された一定方向（CW又はCCW）のリレーを駆動します。原点センサー入力の立上りエッジで、設定されている原点位置データを現在位置にセットし、リレーの駆動を解除します。


☆原点戻しを行う時の注意点について

①原点位置センサーが移動範囲の中央にある場合。

原点戻し動作を開始する場所と、設定している方向により、原点に戻らない場合があります。

（原点は移動範囲の片端に取ることをおすすめします。）

②原点位置センサーの立上りエッジで、原点位置データをセットする為、必ず同一方向より原点戻しを行って下さい。逆方向より行うとセンサーが動作している幅分の距離が誤差となります。

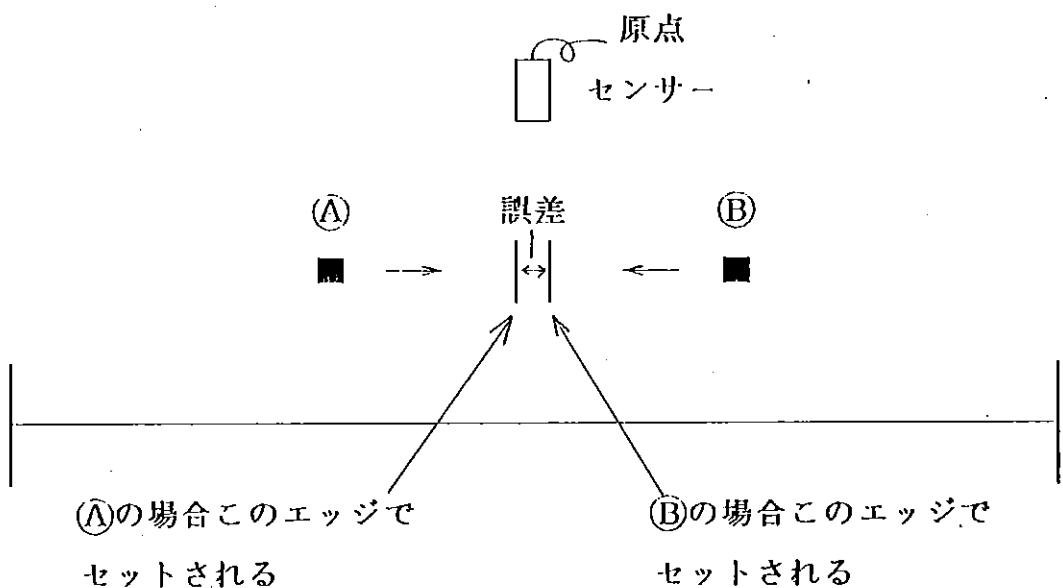

Ⓐ 表示

S V

X	X	X	X	X
---	---	---	---	---

S V表示に原点位置データーを
表示する

Ⓑ 原点位置データーの変更

S V

X	X	X	X	X
---	---	---	---	---

S H I F T + **C** キーを押す

(誤動作防止のため2キー操作)



S V

X	X	X	X	X
---	---	---	---	---

VVV
AAA

表示最上位桁点滅し、変更可能となる

C キーで桁を合わせる
▲ キーで数字を合わせる
(**S H I F T** + **▲** で小数点移動)

任意の数字になれば

E N T キーを押す



S V

X	X	X	X	X
---	---	---	---	---

S V値常点灯となり、原点位置データー
確定（記憶）される

「-」値の設定は、S Vの最上位桁で **▲** キーを押すと 0 ~ 9, -, -1 と
数字が変化しますので、「-」又は「-1」を入力して下さい。

Ⓒ 動作

①原点位置データーが確定している状態で **S H I F T** + **c h** キーを
押すと動作開始する。

パラメーター設定で選択されている方向 (C W又はC C W) のリレーを
駆動する。

②原点入力センサーの立上りエッジでリレーの駆動を解除し、原点位置
データーを P V表示 L E D に表示する。この後は、この表示よりカウ
ント U P, D O W N を行う。

③C W又はC C Wリレー駆動中に、ストップ入力が入力された場合、又
は異常停止動作を行いリレーを解除した場合は、P V表示は原点位置
データーとはならない。

(D) 装置を移動させずに P V 値を変更する場合

原点まで装置を動かさずに P V 値を変更したい場合は **S H I F T** + **E N T** キーを押すと、 S V 表示値が P V 値として記憶されます。

(E) 原点戻し入力による動作

①原点戻し入力端子に入力が入った場合は、動作モードにかかわりなく原点戻しの動作を開始します。

(入力時点で C W 又は C C W リレーを駆動します。)

但し、設定モードの場合、又は動作モードで C W 又は C C W リレー駆動中及びデーターの設定中（データーが未確定）の場合、原点戻し入力は無視されます。

②原点戻し入力で動作中は、モードランプは原点戻し動作モードを点灯し、リレーを解除した時点で前の動作モードに戻ります。動作中の S V 表示は、原点位置データーが表示されます。

(F) モードの抜け出し

C W 又は C C W のリレー駆動中以外で **M O D E** キーを押すと、現在のモードランプが点滅し、モードの再設定が可能となります。

アサリ動作モード

このモードは現在値より、SV値で表示されている設定値分、移動させることが出来るモードです。他のモードでは、SV値が絶対値で表示されているのに対して、このモードでは相対値で表示されています。また動作開始直後より、アサリ幅として設定された移動量は、カウントUP又はDOWNされません。アサリ幅をこえた移動量が、カウントUP又はDOWNされます。これにより、移動距離は表示値よりアサリ幅分多く移動します。

この動作モードでは、メモリーの選択をBCD入力によって設定出来るモードです。（メモリーは、00～99chとします。）00chのみキー入力で設定値を変更することが可能です。

(A) 表示

SV	X	X	X	X	X
CH	△	△			

SV表示にメモリーの内容

CH表示にメモリーのNo.

(B) CH「00」を選択した場合

SV値の変更を行う時は、以下の操作を行って下さい。

SV	X	X	X	X	X
CH	△	△			

- ↓
- | | |
|--------------------|------------|
| □ | キーで桁を合わせる |
| △ | キーで数字を合わせる |
| (SHIFT + △ で小数点移動) | |
| 任意の数字になれば | |
| ENT キーを押す | |

S V	X	X	X	X	X
C H	△	△			

S V表示は常点灯し、C H表示のメモリー
No.にS V表示の内容が記憶される

- ⑪ 「-」値の設定は、S V表示の最上位桁で △ キーを押すと、0~9, -, -1と数字が変化しますので、「-」又は「-1」を入力して下さい。

(C) 動作

スタート入力が入力されると、P V表示は「0」となり、S V表示が「+」の値で設定されている場合は、CW方向(CWリレーが駆動)に動作します。S V表示が「-」の値で設定される場合は、CCW方向(CCWリレー駆動)に動作します。このときP V表示は、CW方向に移動する場合には、「アサリ幅」分(CCW方向に移動する場合は、「-アサリ幅」分)移動するまでは変化しません。アサリ幅以上移動した場合は、そこからカウントUP又はDOWNを行います。(アサリ幅分S V表示より多く移動します。)

P V値がS V値分変化した位置でCW又はCCWリレーを解除します。

(D) モードの抜け出し

CW又はCCWのリレー駆動中以外で MODE キーを押せば、現在のモードランプが点滅し、モードの再設定が可能となります。

パラメーター設定モード

この設定モードは、各種のパラメーターを設定するモードであり、**c h** 表示はパラメーターのNo. を表示します。

設定する値は、SV表示LEDに表示されます。

パラメーターNo. を切換える場合は **[c h]** キーを押すことにより、 1つづつカウントUPされます。

パラメーターの種数とNo. は以下の通りです。

パラメータ - 設定一覧表

No	機能	値
1	倍率設定 (1 pulse当たり)	$1 \times 10^{-9} \sim 9999$ (4桁+EXP)
2	入力モード切換え	8種類 (3分類)
3	センサー入力周波数切換え	4種
4	原点戻し方向切換え	CW, CCW切換え
5	異常停止パルス数	0 ~ 999 pulse (1 pulse毎)
6	異常停止時間	0.1 ~ 9.9秒 (0.1秒毎)
7	減速位置決定	5桁
8	a オーバーラン CW方向設定 b オーバーラン CCW方向設定	5桁
9	a Uターン距離 CW方向設定 b Uターン距離 CCW方向設定	5桁
A	a 移動限界位置 CW方向 b 移動限界位置 CCW方向	「+」5桁 「-」4 ¹ / ₂ 桁
B	アサリ幅	5桁
C	アナログ出力電圧設定 a MAX値 b MIN値	0 ~ 10V (1V毎)

①倍率設定 (No. 1)

センサー 1 p u l s e当たりの表示する倍率を設定します。S V 表示に示される値は、以下の様になっています。

S V	x1000	x100	x10	x1	x10 ⁻⁸
(EXP)					

EXP 値は指数部を表し $\times 10^{-n}$ を表示します。これにより最大 9999 より最小 1×10^{-9} までの値を設定出来ます。

(例)

1	0	0	0	3
---	---	---	---	---

 $1000 \times 10^{-3} = 1$ 倍

0	0	1	2	0
---	---	---	---	---

 $12 \times 10^{-9} = 12$ 倍

設定は [C] キーを押すと「×1000」の桁が点滅しますので、[C] キーで変更する桁を設定し、[A] キーで数字を合わせ、任意の数値になったところで [ENT] キーを押すとデーターは記憶されます。点滅している数値は未確定で変更が可能です。記憶されたとき（確定したとき）は全桁常点灯となります。再度変更するときは [C] キーを押せば、「×1000」の桁が点滅し、変更可能となります。

②入力モードの切換え (No. 2)

別表の様に入力モード 8 種のうち 1 種を設定します。表示は以下の様になります。

S V

				x
--	--	--	--	---

↑
1 ~ 8 表示

設定は [C] キーを押すと、前回設定した数字が点滅しますので、[A] キーにより数字を合わせ（1 ~ 8 くり返し）[ENT] キーにより確定（記憶します）。再度設定する場合は [C] キーを押すことにより、表示が点滅し、設定可能となります。

別 表

入力モード表

入力モードNo	機能	機能
1	90°位相差入力	A入力がB入力より90°進む時に加算
2	90°位相差入力	B入力がA入力より90°進む時に加算
3	センサーA=加算パルス、センサーB=減算パルス	
4	センサーB=加算パルス、センサーA=減算パルス	
5	センサーA=方向信号	方向信号がGNDで加算
6	センサーB=パルス入力	方向信号がオープンで加算
7	センサーB=方向信号	方向信号がGNDで加算
8	センサーA=パルス入力	方向信号がオープンで加算

③センサーA、B入力周波数切換え(No, 3)

センサー入力A、又はBの入力周波数の切換えを行います。入力周波数は、10KHz又は100Hzの切換えとなります。

(その他の入力端子は、100Hzに固定されています。)

表示は以下の様になります。

★センサーA、Bの表示

センサーA · · · · 「1」，センサーB · · · · 「1」

★周波数の表示

10KHz · · · · 「1」，100Hz · · · · 「1」


S V [1 1] - [1 1]
 ↑ ↑ ↑ ↑

センサーA 周波数 センサーB 周波数

表示は **▲** キーを押すごとに
 $\rightarrow \text{FH-BH} \rightarrow \text{FH-BL} \rightarrow \text{FL-BH} \rightarrow \text{FL-BL} \rightarrow$


と切替わります。

操作は以下の様になります。

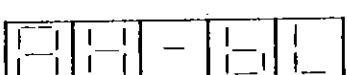S V 

▲ センサーの前回の設定が表示される

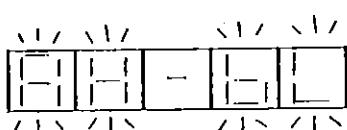


S V 

C キーを押す

表示点滅

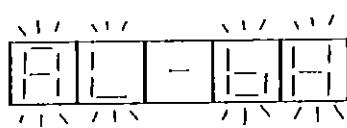

S V 

▲ キーを押す


表示が切替わり点滅




S V 

表示常点灯となり確定（記憶）される

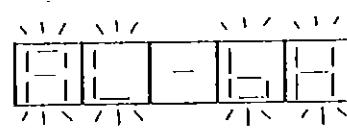

S V 

再設定したい場合は **C** キーを押す

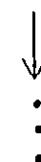

表示が点滅し、再設定が可能となる

④原点戻し方向 (No. 4)


原点戻し動作時の、駆動リレーを選択します。 (CW又はCCW)


(原点戻し動作時は、設定された方向のリレーのみしか駆動しません。)
CW方向を選択する時は「□」に、CCW方向を選択するときは、「□□」
に合わせて下さい。操作は以下に様になります。

S V 

前回の表示(CWリレー選択)

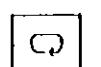


 キーを押す

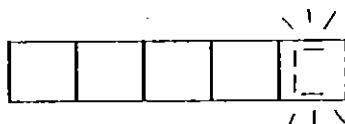S V 

「□」点滅する




 キーを押す

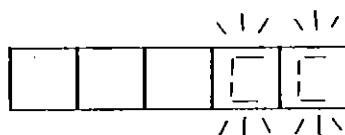S V 

「□□」点滅 (CCWリレーの表示)




 キーを押す

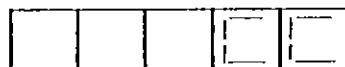S V 

「□□」常点滅し、CCWリレー選択を
記憶(確定)

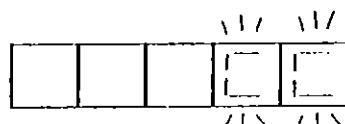

S V 

再度変更する場合は  キーを押す
「□□」点滅し、設定可能となる。




⑤異常停止動作パルス数設定 (No. 5)

異常停止動作を行うパルス数の設定を行います。

④異常停止動作とは・・・CW, CCWリレー駆動時に任意時間内(異常停止時間)に設定したパルス数を越えて、UP又はDOWNしない場合にCW, CCWリレー出力を解除する動作。

表示は以下の様になります。

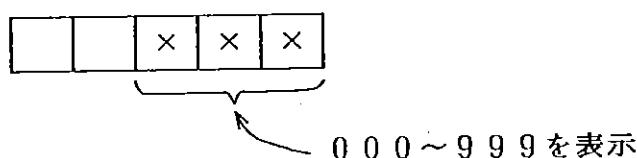


設定は [C] キーを押すと 3 柄目が点滅しますので、[C] キーで変更する柄を設定し、[A] キーで数字を合わせ、任意の数値になったところで、[ENT] キーを押すとデータは記憶されます。点滅している数値は未確定で変更が可能です。記憶されたとき(確定したとき)は全柄常点灯となります。再度変更するときは [C] キーを押せば、3 柄目が点滅し、変更可能となります。

⑥異常停止動作時間設定 (No. 6)

異常停止動作時の基準となる時間を設定します。異常停止動作は、異常停止動作時間で設定された時間内に、異常停止動作パルス数で設定されたパルス数、アップカウント、又はダウンカウントしない場合に、CW, CCWリレーを解除する動作を行います。設定は、0.1秒～2秒を0.1秒毎に設定可能です。

Ⓐ表示

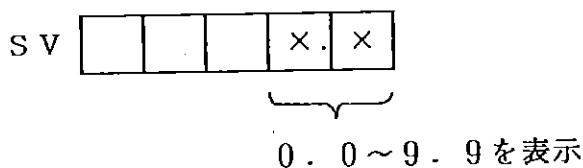

⑥操作方法

S V

			×	×
--	--	--	---	---

前回の設定値を表示



[C] キーを押す

S V

			×	×
			\ / \ /	/ \ / \

上位桁点滅し、設定が可能となる



[C] キーにて桁を合わせる

[A] キーにて数値を合わせる


任意の数値になれば

[ENT] キーを押す

S V

			×	×
--	--	--	---	---


表示は常点灯し、データは確定
(記憶) する

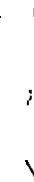


再設定する場合は [C] キーを押す

⑦減速距離設定 (No. 7)

回転速度切換え可能なモーターを使用されている場合は、目標移動位置より減速距離分手前で信号を出し、回転数を遅く切換えることにより、位置精度を上げることが可能です。目標位置より、どれほど手前の距離で信号を出すかの設定を行います。

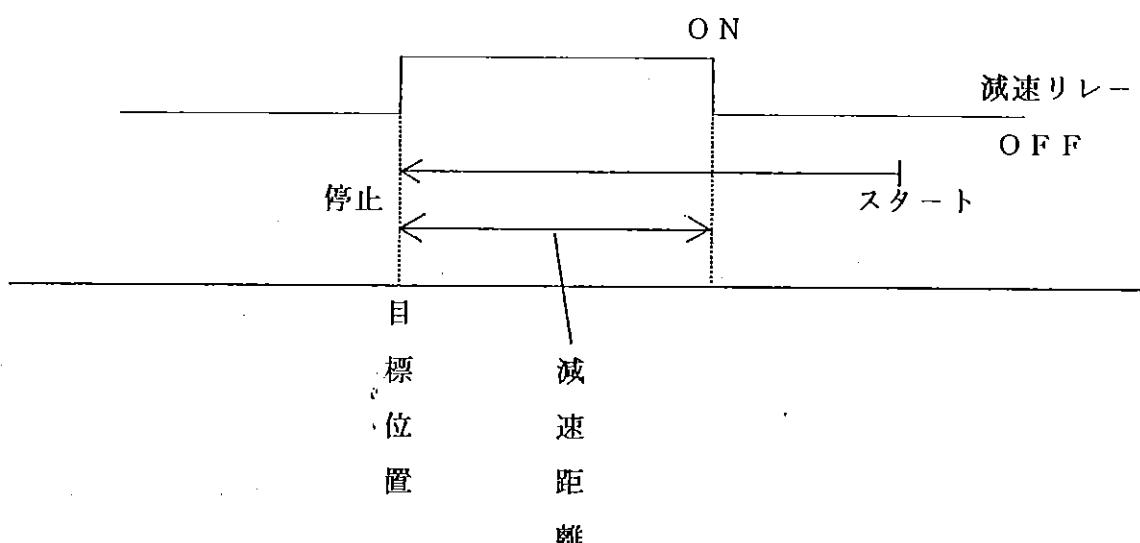

操作は以下の様になります。

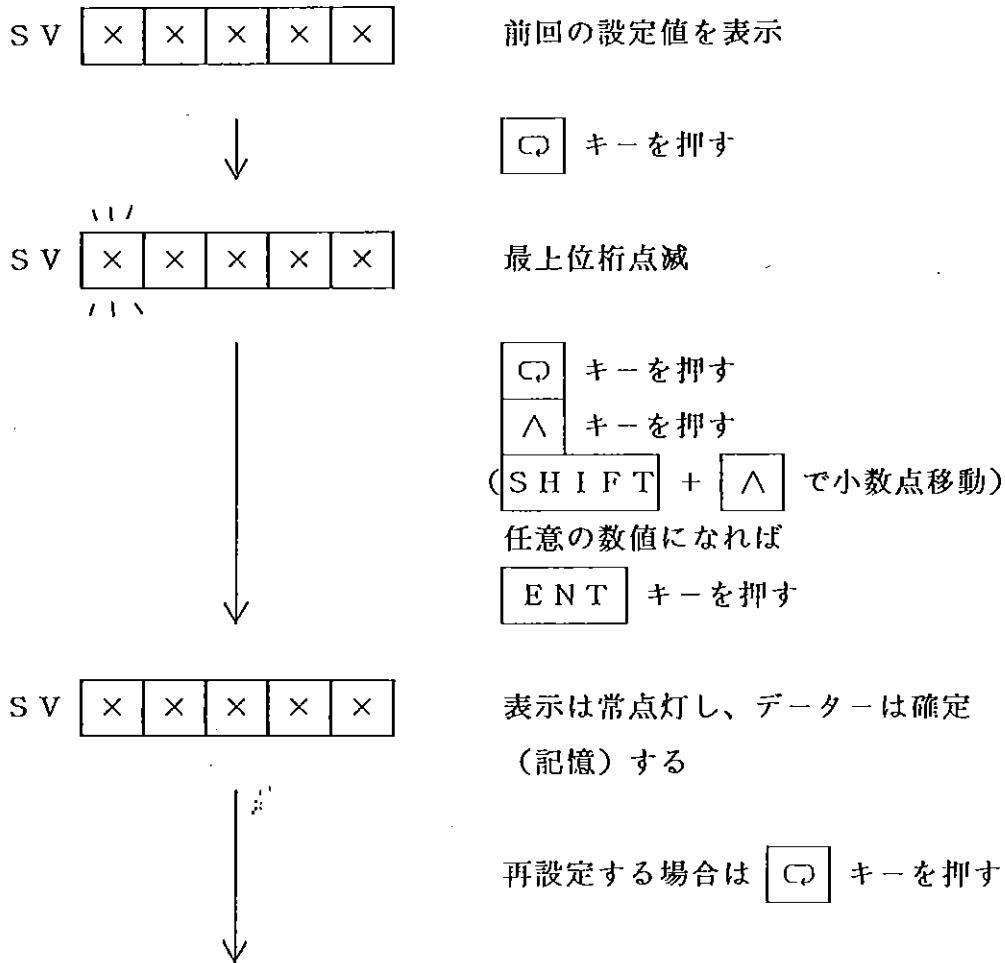



⑧オーバーラン補正值 (No. 8)

機械の慣性力により、モーターOFF時点ですぐに停止せず、装置がオーバーランすることがあります。このオーバーランの距離は、装置によりほぼ一定となることが見込まれます。オーバーラン補正值は、この距離分設定値より手前でCW, CCWリレーを解除することにより、設定値で装置を停止させるために設定します。設定はCW方向に動く場合と、CCW方向に動く場合とで別々に距離の設定が可能です。

CW方向の設定の場合は、CWL LEDランプが、CCW方向の場合は、CCW LEDランプが点灯し、どちらの設定を行っているかを示します。

操作は以下の様になります。

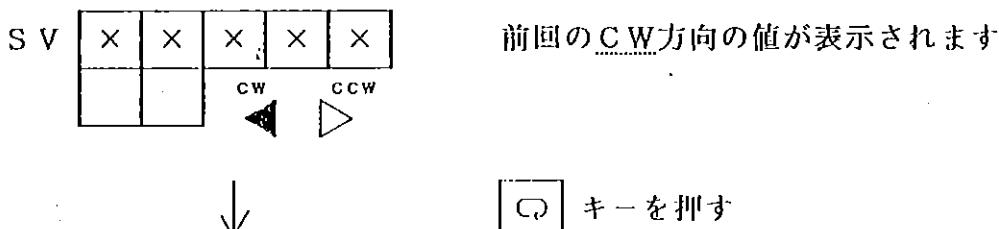


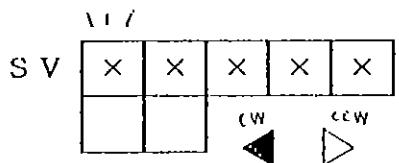

S V の最上位桁'点滅




キーを押す
 キーを押す
 + で小数点移動)
 任意の数字になれば
 キーを押す

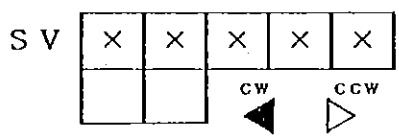


S V 表示常点灯し、
確定（記憶）する




(再設定の場合は キーを押す)

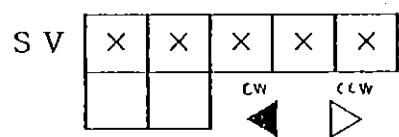


キーを押す

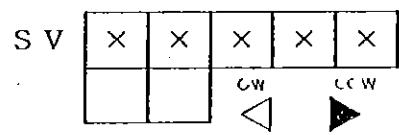

C C W L E D が点灯し、 S V 表示は
C C W のデーターとなる

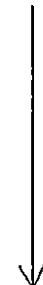

キーを押す
 キーを押す
 + で小数点移動)
 任意の数字になれば
 キーを押す

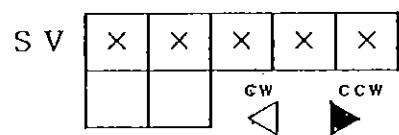

S V 表示常点灯し、
確定（記憶）する



再設定の場合は キーを押す


⑨Uターン距離設定 (No. 9)

これは幅のある装置を駆動した場合、中央部分がたわみ、中央部の精度が出ない場合があります。

中央部の誤差を少なくするために、目標の移動位置よりUターン距離分オーバー移動し、0.5秒後に逆方向に移動し、目標位置で停止させます。

Uターン距離を「0」に設定すると、Uターン動作は行いません。

「0」以上の数値を設定した場合は、自動的にUターン動作を行います。

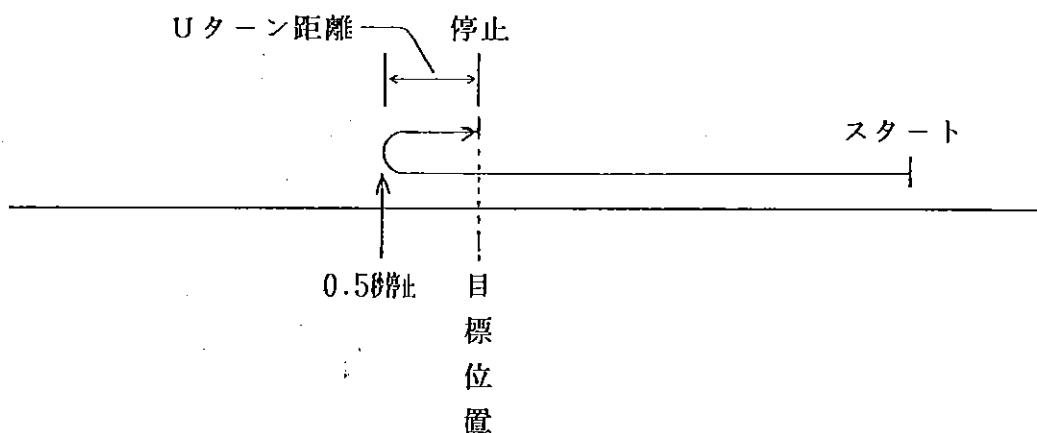


設定はCW方向に動く場合と、CCW方向に動く場合とで別々に距離の設定が可能です。

CW方向の設定の場合は、CWL LEDランプが、CCW方向の場合は、CCW LEDランプが点灯し、どちらの設定を行っているかを示します。

[キーを押すと点滅表示は、CW又はCCW LED → SVの最上位桁
→ … → SVの最下位桁 → CW又はCCW LEDの様に動きます。]

操作は以下の様になります。

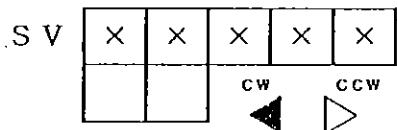

前回のCW方向の値が表示されます



[キーを押す

▼ /

S V	X	X	X	X	X
	CW		CCW		




S V の最上位桁 点滅

 キーを押す
 キーを押す
 (S H I F T +  で小数点移動)
 任意の数字になれば
 キーを押す

↓

S V	X	X	X	X	X
	CW		CCW		




S V 表示常点灯し、
確定（記憶）する

(再設定の場合は  キーを押す)

↓

S V	X	X	X	X	X
	CW		CCW		




 キーを押す

↓

S V	X	X	X	X	X
	CW		CCW		




CCW LED が点灯し、S V 表示は
CCW のデータとなる

 キーを押す
 キーを押す
 (S H I F T +  で小数点移動)
 任意の数字になれば
 キーを押す

↓

S V	X	X	X	X	X
	CW		CCW		




S V 表示常点灯し、
確定（記憶）する

再設定の場合は  キーを押す

⑩移動限界位置設定 (No, A)


これはソフトウェア上で、移動する限界の位置を設定するモードです。原点戻し動作以外では、この設定値をこえての移動は行いません。

設定は CW 方向に動かした場合と、CCW 方向に動かした場合の限界位置を別々に設定可能です。（「+」5 柄、「-」4¹/₂ 柄の設定可能）

CW 方向の設定の場合は CW LED ランプが点灯、また CCW 方向の設定の場合は CCW LED ランプが点灯して、どちらかの設定を行っているかを示します。


〔 「-」値の設定は SV の最上位桁で [▲] キーを押すと、0～9, -, -1 と数字が変更しますので、「-」又は「-1」を入力して下さい。〕

操作は以下の様になります。

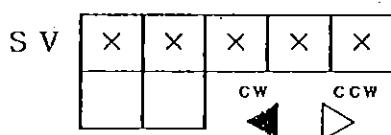

前回の CW 方向の値が表示されます

[□] キーを押す

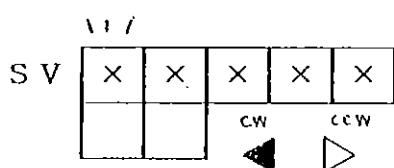

SV の最上位桁点滅


[□] キーを押す

[▲] キーを押す

(SHIFT + [▲] で小数点移動)


任意の数字になれば

[ENT] キーを押す

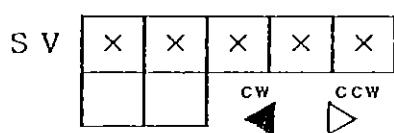


SV 表示常点灯し、

確定（記憶）する

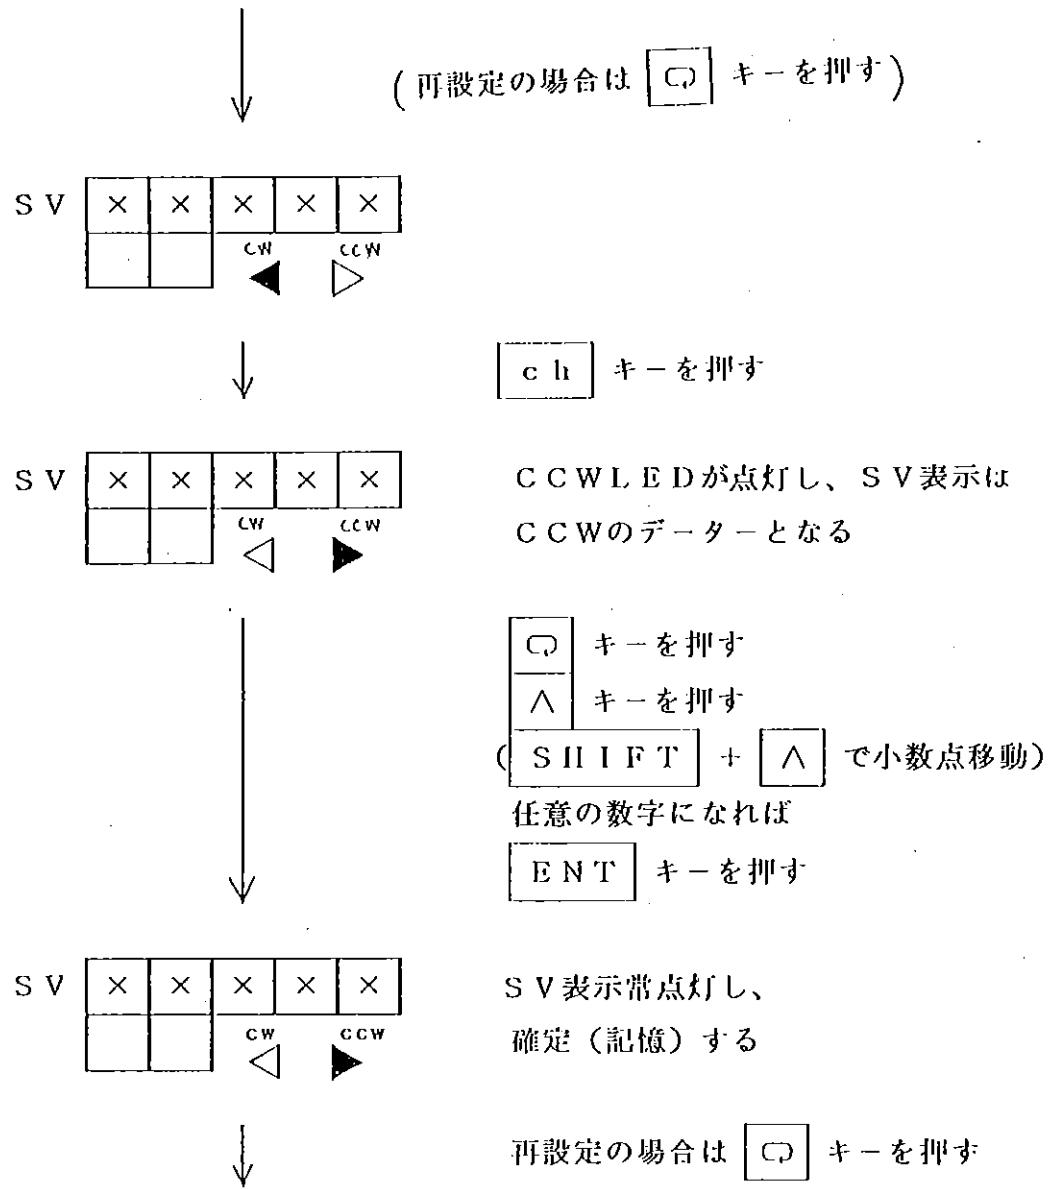


⑪アサリ幅設定 (N o , B)

アサリ設定モードにおいての、アサリ幅を設定します。移動開始時に、アサリ幅で設定された距離をこえない状態ではカウントUP, 又はDOWN行いません。

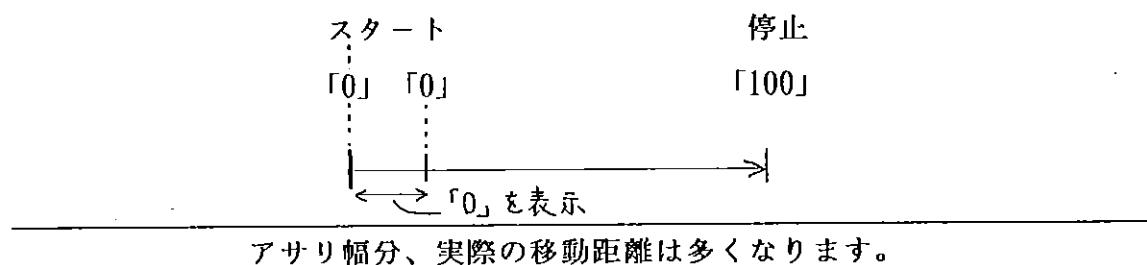


操作は以下の様になります。


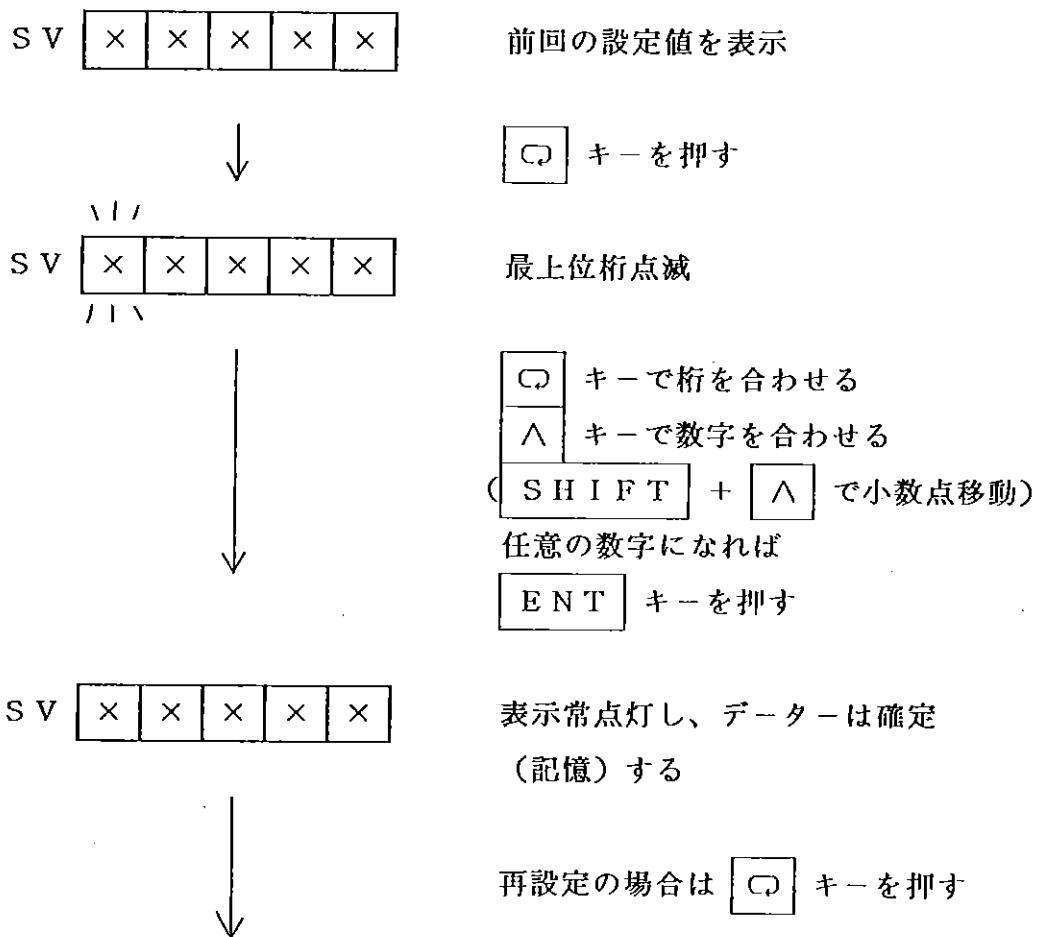


⑫ アナログ電圧設定 (N o , C)

アナログ出力の通常電圧と、停止時の電圧を設定します。これは、目標位置より減速距離手前から停止する間にアナログ出力を、通常電圧から停止時電圧に変化させ、モーター速度を減速することにより、停止位置の精度を上げるためのものです。（電圧の変化は1V間隔で変化します。）

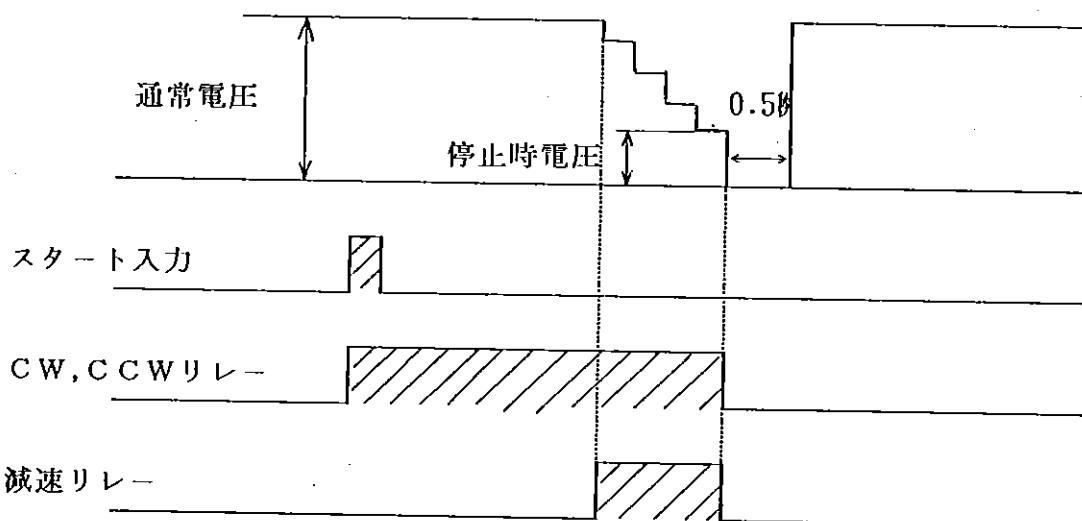

表示は以下の様になり、1V毎に設定が出来ます。
(0~10Vの設定)

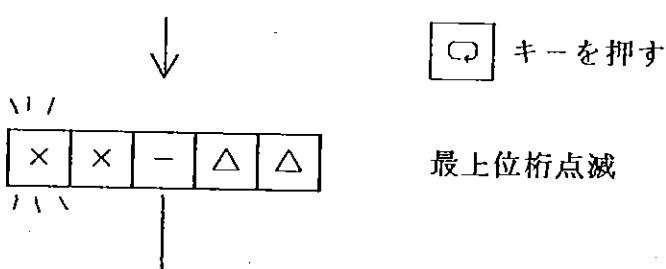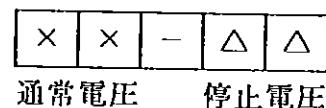


キーで桁を合わせる

(3桁目は飛ばして移動する)

キーで数字を合わせる

任意の数字になれば

+ キーを押す

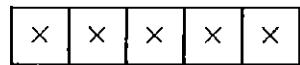

表示常点灯し、確定（記憶）する

再設定する場合は キーを押す

メモリー設定キー入力モード

この設定モードは、メモリーの内容をキー入力によって設定出来るモードです。
メモリーは 01～99ch とします。
(00ch はキー入力及びアサリ動作モードのみ使用、設定が可能とします。)

A 表示

S V	×	×	×	×	×
C H	△	△			

S V 表示にメモリーの内容

c h 表示にメモリーの N o .

B c h の選択

S V	×	×	×	×	×
C H	△	△			



[c h] キーを押す

S V	×	×	×	×	×
C H	△	△			

C H 上位桁点滅し、c h 選択可能となる



[C] キーで桁を合わせる
[A] キーで数字を合わせる

任意のメモリー N o . になったところで

[ENT] キーを押す

S V	×	×	×	×	×
C H	△	△			

C H 表示常点灯し、S V 表示はその
メモリー N o . の内容を表示する



[C] キーを押すと S V 表示の最上位桁
点滅し、S V 値を変更可能となる

S V	×	×	×	×	×
C H	△	△			



[C] キーで桁を移動
 [Δ] キーで数字を合わせる
 [SHIFT] + [Δ] で小数点移動)
 任意の数字になれば
 [ENT] キーを押す

S V	×	×	×	×	×
C H	△	△			

S V表示は常点灯し、C H表示のメモリー
No. に S V表示の内容が記憶される

④ 「-」値の設定を行う場合は、S V表示の最上位桁で

[Δ] キーを押すと、0～9、「-」、「-1」と表示が切替わり
ますので、「-」又は「-1」で設定して下さい。

メモリーデータに初期値（「-----」表示）を入力する場合
は [SHIFT] + [C] キーを押し、S V値を初期値に変更した
後 [ENT] キーで確定して下さい。

メモリー設定ティーチング入力

この設定モードは、メモリーに現在値（P V表示値）を入力出来るモードです。装置を任意の位置に移動し、表示されている P V 値を任意のメモリー C hに入れることができます。（装置の移動は、別回路でモーターを駆動させるか、モーターのクラッチを切り、手動等で移動して下さい。）

①メモリー C h 選択と P V 値記憶

P V	×	×	×	×	×
S V	△	△	△	△	△
C H	○	○			

P V に現在値表示
S V 表示にメモリーの内容
C H 表示にメモリーの N o .



C h キーを押す

P V	×	×	×	×	×
S V	△	△	△	△	△
C H	○	○			

↓↓↓

C H 表示上位桁点滅



□ キーで桁を合わせる
△ キーで数字変更
任意の C H になれば **ENT** キーを押す

P V	×	×	×	×	×
S V	△	△	△	△	△
C H	○	○			

C H 表示常点し、 S V にその
メモリー内容表示する




P V 値が記憶させたい値であれば
SHIFT + **ENT** キーを押す


P V	×	×	×	×	×
S V	△	△	△	△	△
C H	○	○			

S V 値が P V 値に変わり C H 表示の
メモリ - N o . に P V 値が記憶される


端子台接続図

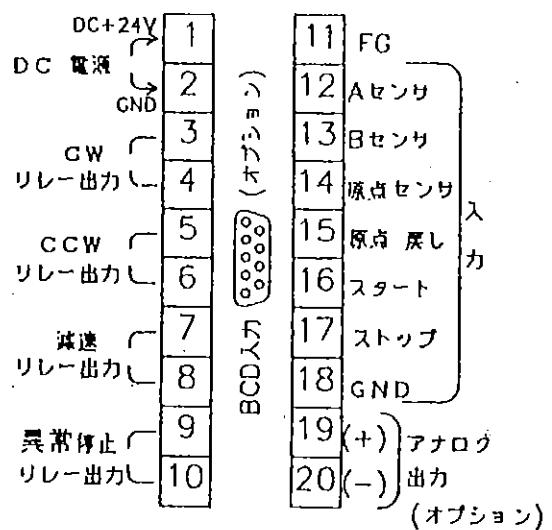

外形寸法図

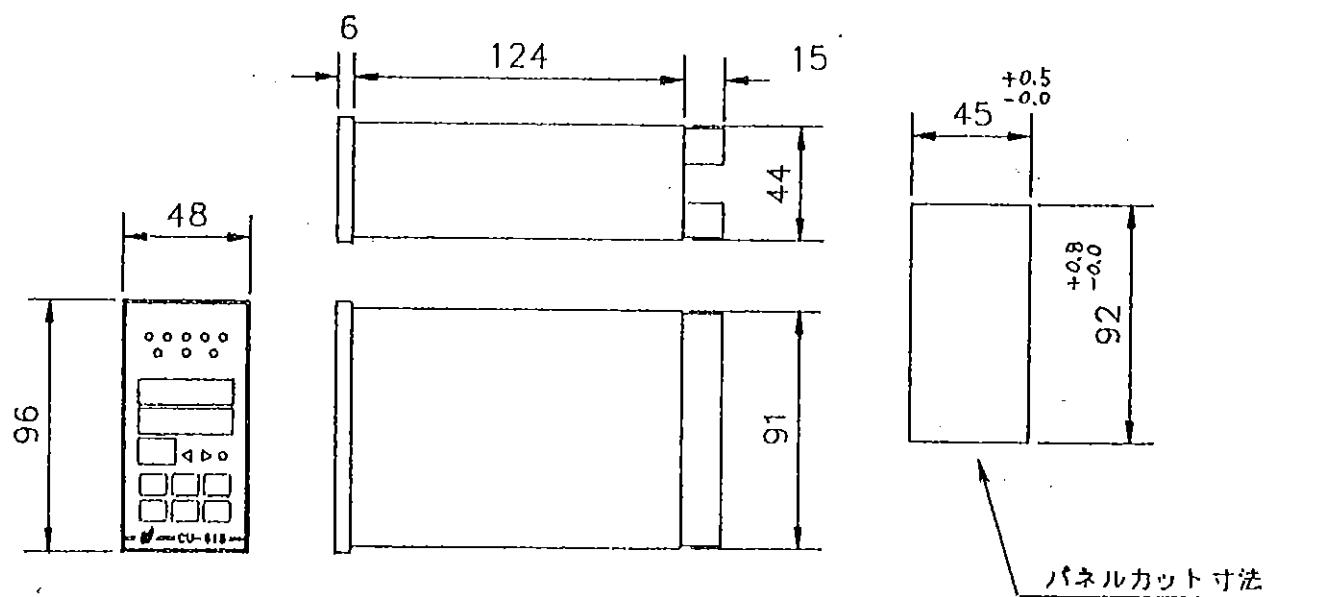

テストモードについて

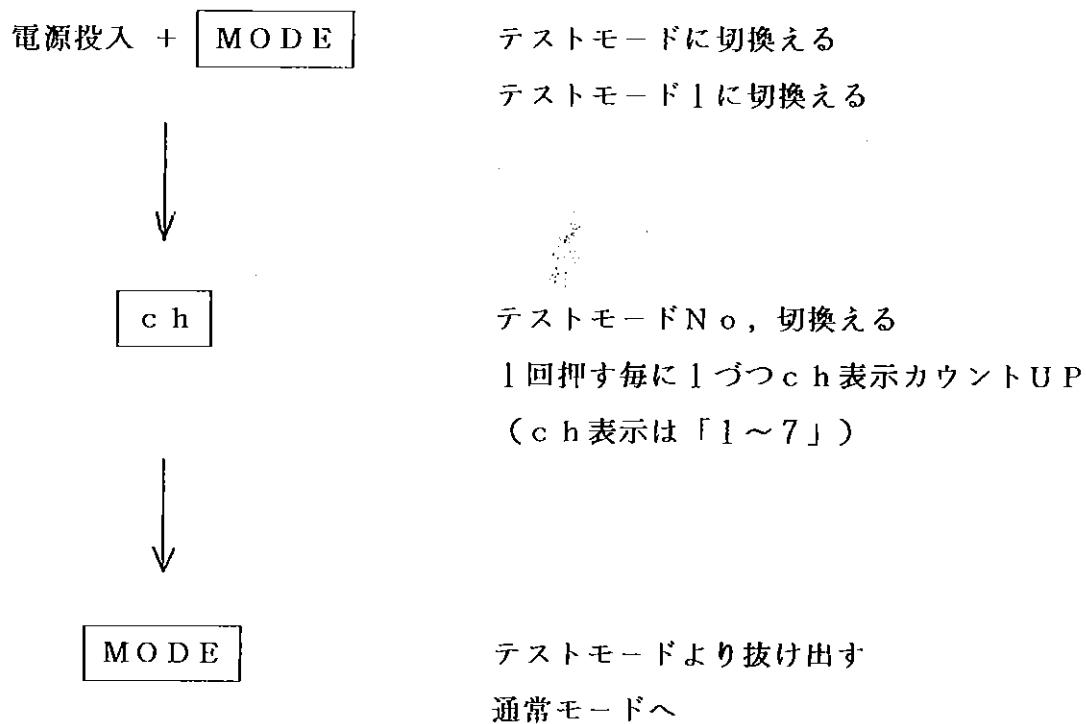

テストモード

1. ★ LEDランプ, 7セグLED 全点灯, 常点灯



2. ★ LEDランプ 順逆りに1ヶのみ点灯

★ 7セグLED □を表示して順逆りに点灯
(0.2秒~0.4秒で切換え)

3. ★ 7セグLED 全桁「1111…」, 「222…」と1~0を
くり返し表示 (0.2秒~0.4秒で切換え)

4. 入力のチェック

★端子台の入力ONでLEDランプを点灯させる

★キースイッチの入力チェック

キースイッチONで7セグLED「1」を表示

○ ○ ○ ○ ○
ストップ スタート 原点戻し 原点入力
○ ○ ○

SHIFT+MODE SHIFT+ch

↓ ↓
P V [] [] [] [] [] →

S V [] [] [] [] ENT

C H [] [] < > ○

テストモード ↗

No. 表示

[MODE] [ch] [SHIFT]

[] [] [ENT]

5. BCDコード入力のチェック

★BCDコード入力をPV表示に表示します。

P V [] [] [] X X
↓
BCDコードの表示

6. A入力、B入力のチェック

★加算入力、減算入力の状態をLEDランプで表示します。

★ 90° 位相差入力、加減算パルス入力、方向及びカウントパルス入力の切換えは **[△]** キーを押して切換えます。切換えNo.と入力モードは下表通りとします。切換えNo.はPV表示に表示します。

切換No.	入力モード
1	90° 位相差入力
2	A入力方向信号 B入力パルス入力
3	B入力方向信号 A入力パルス入力
4	加・減算パルス入力

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

加算 減算
(A入力) (B入力)

P V [] [] [] [] X
↑ 1 ~ 4 を表示

7. 出力のチェック

★キー入力に対応したリレーを出力する。キー入力はトグルする。

一度押すとリレーON、再度押すとリレーOFF

[C] キー CWリレー


[△] キー CCWリレー

[ENT] キー 異常リレー

[SHIFT] + [ENT] キー 減速リレー

- ④ 1～7のチェックで、90°位相差入力とCTCの
チェックが出来ないので、通常モードで90°位相
差を入れてカウントUP, DOWN確認のこと。

クリアモードについて

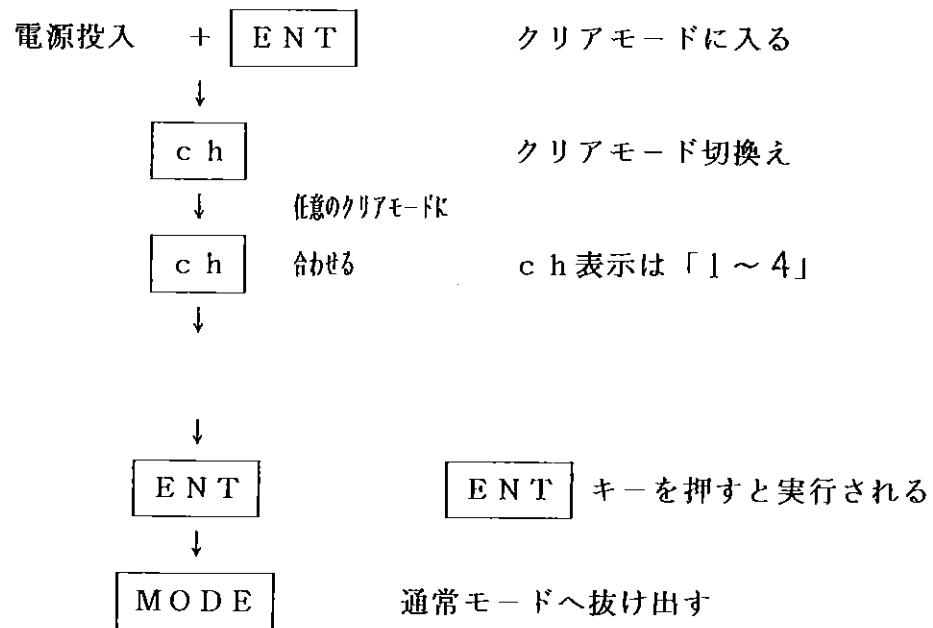

クリアモード

1. パラメーターのデーターのみクリア（初期値となります）
2. 位置データーのみクリア（メモリー0～99，原点位置データー）
データーは全て「-----」（初期値）となります。
3. 全データークリア
全てのデーターを初期値にします。
4. 出荷時のデーターを入力（初期値の設定）