

【 取 扱 説 明 書 】

アナログ2入力瞬時指示計

MODEL : SP-491シリーズ

シリーズ名	出力			入 力		電源	機 能
				A	B		
SP-491	無記						警報出力4点 (NPNオープンコレクタ出力) 7セグメントLED (赤色)
		GL					7セグメントLED (緑色)
		P4					警報出力4点 (フォトモスリレー出力)
				A2	A2		アナログ電流入力(DC4~20mA)
				A3	A3		アナログ電圧入力 (DC1~5V)
				A4	A4		アナログ電圧入力 (DC0~5V)
				A5	A5		アナログ電圧入力 (DC0~10V)
						無記	DC24V

ご使用に際しての注意事項とお願い

製品を安全にご使用いただくため、下記の注意事項と本書をご一読されますようお願い申し上げます。

- ⚠ <注意> 製品仕様以外では使用しないでください。
- ⚠ <注意> お客様による製品の改造や変更は、本来の性能を発揮できないばかりか、不適合や事故の原因となります。改造や変更は行わないでください。
- ⚠ <注意> 直射日光はさけ、定格をこえる温湿度の場所や結露の起きやすい場所では使用しないでください。
- ⚠ <注意> 可燃性ガスや発火物のある場所では使用しないでください。
- ⚠ <注意> 本体に激しい振動や衝撃を与えないでください。
- ⚠ <注意> 本体に金属粉・ほこり・水などが入らないようにしてください。
- ⚠ <注意> 配線時は必ず電源を切って作業してください。
- ⚠ <注意> メータに供給するDC電源は、仕様にあった定格のものを使用してください。

目 次

1. 付属品の確認と保証期間について	1
2. 仕様	2～3
3. 指示計（メータ）の取り付け方法	4
4. 端子台の接続方法	5
5. 入力回路、出力回路の構成	6
6. ディップスイッチの設定	7
7. フロント部の各名称とその機能	8～9
8. 設定メニュー	10～11
9. 初期設定値と初期化	12
10. 各モードの内容と設定方法	13～23
《1. モード設定のキー操作方法》	13
《2. モード内容と設定値》	14～23
モード00「計測演算方式・上段表示選択・小数点位置の設定」	14～15
モード01「A入力：最大表示値（スケーリングデータ）の設定」	15～16
モード02「A入力：表示移動平均回数、ローカット率の設定」	16
モード03「B入力：最大表示値（スケーリングデータ）の設定」	17
モード04「B入力：表示移動平均回数、ローカット率の設定」	17
モード05「最下位桁表示選択・表示サンプリング時間の設定」	17～18
モード06「EXT入力・ホールド機能の設定」	18
モード07「OUT1：警報出力の設定」	19～20
モード08「OUT2：警報出力の設定」	21
モード09「OUT3：警報出力の設定」	22
モード10「OUT4：警報出力の設定」	23
11. モードプロテクト機能	24
12. プリセット値設定の呼び出ししかたと変更のしかた	25
13. アナログ入力調整のしかた	26～27
14. 外形寸法図	28
15. ノイズ対策について	29
16. トラブルシューティング	30

1. 付属品の確認と保証期間について

付属品の確認について

本機が届きましたら、下記のものが揃っているか確認してください。

- (1) SP-491 (お客様ご仕様どおりのもの) 1
- (2) 取付アダプタ: Y92F-30 (付属品) 1
- (3) SP-491 取扱説明書 (付属品) 1
- (3) 配線用棒端子 14個 (付属品) 1
- (4) 単位ラベル : LA-133A (付属品) 1

上記で誤ったもの、または欠けているものがありましたら取扱店または弊社までご連絡ください。(お客様のご都合により付属されていない場合もございます。)

保証期間と保証範囲について

1. 保証期間

納入品の保証期間は引渡し日より4年間とさせていただきます。

2. 保証範囲

上記保証期間中に弊社の責による故障が生じた場合は、当社工場内にて無償修理させていただきます。但し、下記にあげます事項に該当する場合は、この保証対象範囲から除外させていただきますのでご了承ください。

- ① 取扱説明書または仕様書等による契約以外の使用による故障
- ② 弊社の了解なしにお客様による改造または修理による故障
- ③ 故障の原因が弊社責以外の事由による故障
- ④ 製品仕様条件をこえた保管・移送または使用による故障
- ⑤ 火災、水害、地震、落雷、その他天災地変による故障

2. 仕 様

【 標準仕様 】

項 目		仕 様
計測	計測種類	瞬時計測（入力に対しスケール変換後の表示をおこなう）
	計測方式	A/D変換方式 分解能：約1／7000（フルスケール入力に対して） 入力計測間隔：約20ms
表示	表示器（2段表示）	上段表示：赤色LED4桁表示 文字高：7mm（ゼロサプレス方式） 下段表示：赤色LED4桁表示 文字高：7mm（ゼロサプレス方式）
	オプション：GL	上段表示：緑色LED4桁表示 文字高：7mm（ゼロサプレス方式） 下段表示：緑色LED4桁表示 文字高：7mm（ゼロサプレス方式）
瞬時計測表示	計測精度	フルスケールスパンのアナログ入力に対して、 $\pm 0.3\% F.S. \pm 1 \text{ digit}$ （23℃）（A、B入力とも） 乗算表示の場合、 $\pm 0.6\% F.S. \pm 1 \text{ digit}$ （23℃）
	表示スケール方式	A入力表示：最大入力時の表示値を設定（最小入力時は「0」表示） B入力表示：最大入力時の表示値を設定（最小入力時は「0」表示） （小数点は小数点設定に連動して表示）
	表示範囲	-999～0～9999（小数点を無視した桁数表示） （表示オーバー時は「-999」or「9999」点滅表示） ※-999～0の表示範囲は、「A-B」、「(B-A)／A×100」の計測演算方式を選択時、下段に表示
	小数点表示	小数点以下、0桁～3桁の範囲で選択可（上、下段個別に設定可）
	表示サンプリング時間	表示を0.1秒～10.0秒で平均化（任意に設定可）
	表示移動平均	設定された表示サンプリング時間を1～9回で平均化（任意に設定可）
	最下位桁補正	“通常”・“0固定”・“0または5表示”より選択可
	ローカット機能	最大アナログ入力の0～29%（任意設定可）
外部入力	EXT入力	リセット・ホールドより選択可 ・ホールドは入力ONの間、機能 ・リセットは入力50ms以上ONで機能 〔NPNオープンコレクタ入力、または有接点入力を受け付け〕
センサ入力	電流入力	A2 DC4～20mA 入力抵抗 約250Ω
	電圧入力	A3 DC1～5V 入力抵抗 約220kΩ
		A4 DC0～5V 入力抵抗 約220kΩ
		A5 DC0～10V 入力抵抗 約220kΩ
警報出力	※A、B入力個別に選択可	
	入力温度特性	$\pm 100 \text{ ppm}/^{\circ}\text{C}$ （0～50℃）
	出力端子	端子台 10-11(OUT1)、12-11(OUT2)より出力（COM1共通） 端子台 13-14(OUT3)、7-14(OUT4)より出力（COM2共通）
	比較方式	上限・下限（即）・下限（遅延）より選択可
	出力モード	比較・保持・1ショットより選択可
	ワンショット時間	30ms～2sまで8段階より選択可
	プリセット値設定	プリセット値設定モードにより任意に設定可
	出力判定	表示値とプリセット値との比較により、判定出力
	出力方式	NPNオープンコレクタ出力 4点 最大定格：DC30V 50mA MAX
	出力表示	各警報出力中、OUT1、OUT2、OUT3、OUT4 LED（橙色）が点灯
	出力リセット	フロント部 [RS] キーまたは、EXT入力によるリセット
	判定禁止時間	電源ON、またはリセット後、9段階の判定禁止時間中（1～60秒）は警報出力機能を停止 〔下限（遅延）動作時はこの機能は動作しません〕

その他	データバックアップ	各モード設定値をEEPROMに書き込み (書き換え回数10万回以内、約10年間保持)
	モードプロテクト機能	モードプロテクト設定による切換え選択 「on」で設定値が変更不可、「off」設定値が変更可
	ウォームアップタイム	電源投入後30分以上
	動作電源	DC24V (±10%)
	消費電力	7VA以下
	使用温湿度範囲	0~50℃ 30~80%RH (但し結露しないこと)
	質量・外形寸法	約76g W48×H48×D87mm (取付アダプタ含まず)
	ケース材質	ABS樹脂 ベージュ色

【 オプション 】

≪ 警報出力フォトモスリレー出力仕様：P4オプション ≫

出力端子	端子台 10-11(OUT1)、12-11(OUT2)より出力 (COM1 共通)
	端子台 13-14(OUT3)、 7-14(OUT4)より出力 (COM2 共通)
出力方式	フォトモスリレー 1a接点出力4点 最大定格：AC140V DC30V 100mA MAX
出力表示	各警報出力中、OUT1、OUT2、OUT3、OUT4 LED (橙色) が点灯


3. 指示計（メータ）の取り付け方法

指示計（メータ）の取り付け方法

1. パネルカット前面より指示計（メータ）を挿入してください。
2. 背面より取付アダプタをスライドさせて、指示計を固定してください。
この時、固定がゆるい場合は固定ねじ（2箇所）を締めてください。


・板厚 0.8mm～4.0mm のパネルに取り付けできます。

図 1

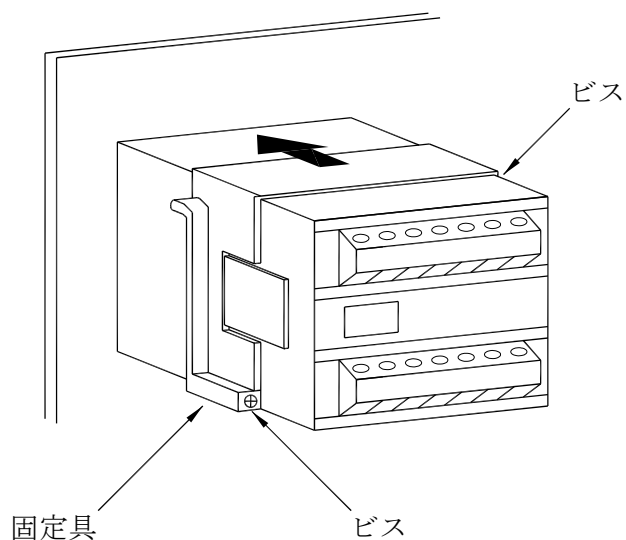

パネルカット寸法と取り付け間隔

図 2

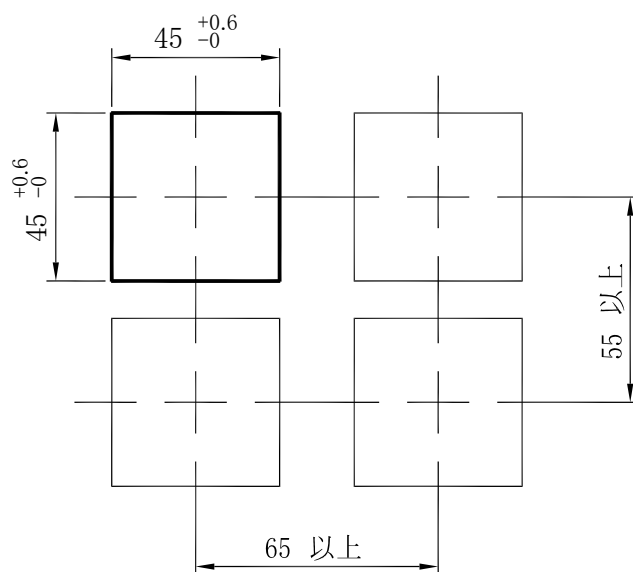


(単位：mm)

4. 端子台の接続方法

端子接続図

図3

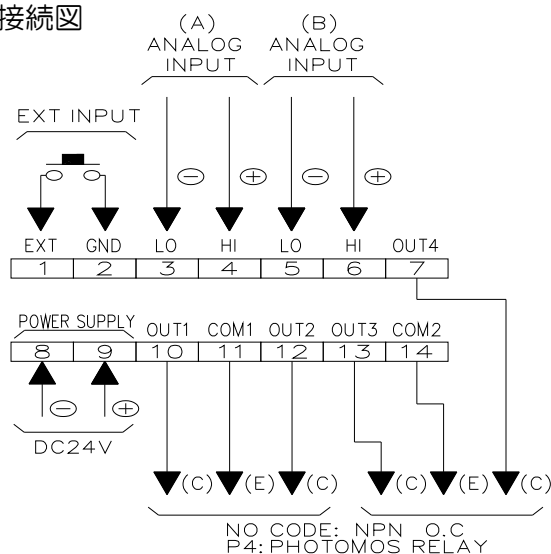

端子台ピッチ：5.08mm (フィッティング外製：SMKDSN 1.5/7-5.08)
使用可能電線：AWG26~16 (SQ換算：0.14~1.3mm²)
剥ぎ線長さ：6.0mm

※配線用のリード線が燃線または細い線の場合は、付属の棒端子をご使用ください。


 


図4


4線式センサ使用時

図5

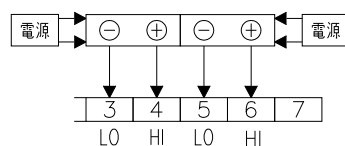


3線式センサ使用時

図6

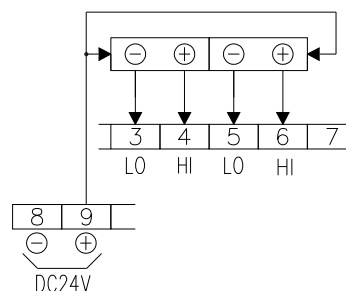

直流2線式センサ使用時

図7

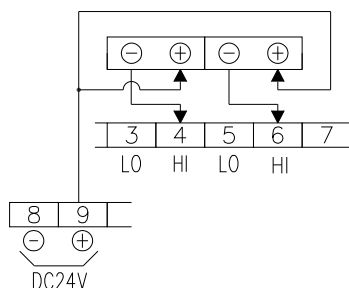


- ⚠ <注意> 配線時は必ず電源を切って作業してください。
- ⚠ <注意> 今一度、仕様範囲をご確認ください。
- ⚠ <注意> DC電源入力について
誤って ⊕ ⊖ を逆に接続した場合、内部の保護回路が働き逆電流を止めます。
この時は、接続を外し、正しい ⊕ ⊖ の接続をしてください。正常に動作します。
- ⚠ <注意> センサの種類により入出力の配線が異なりますので、上記（図5～7）の接続図を参照しながら配線してください。もし誤って配線しますとセンサや入出力回路が破損する恐れがあります。
- ⚠ <注意> 端子台に配線する時はリード線を奥まで確実に差し込んでください。
- ⚠ <注意> 端子台のネジは確実に締めてください。

5. 入力回路、出力回路の構成


1. センサ入力：アナログ入力

図8

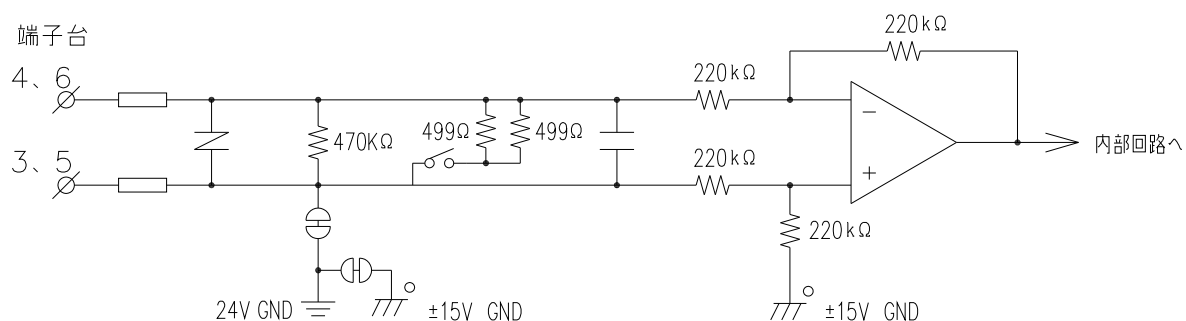


2. EXT入力：NPNオープンコレクタ入力

図9

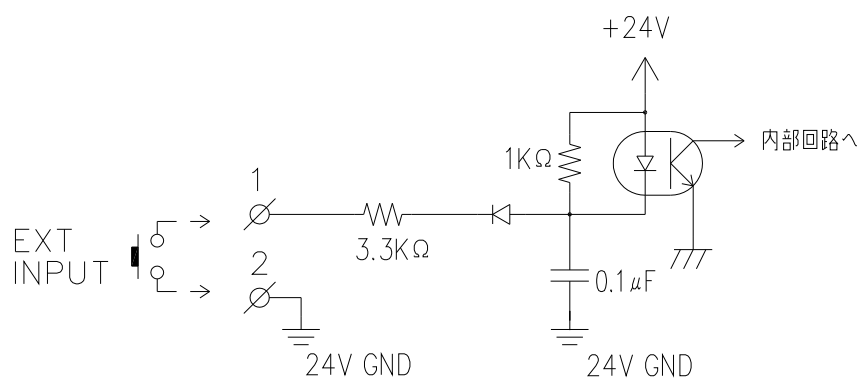

3. 警報出力（NPNオープンコレクタ出力）

図10

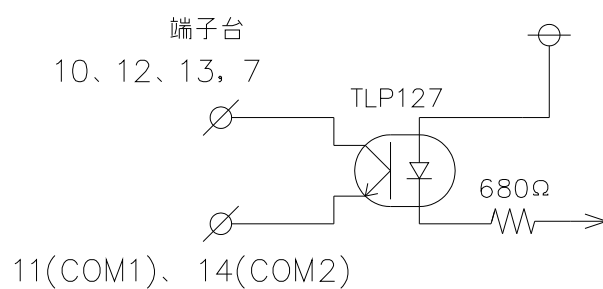

6. ディップスイッチの設定

ディップスイッチの設定によりA，B入力個別にアナログ入力信号形態（A2～A5）に切り換えが可能です。



 

 
							1	2	3	4	5	6		
A 入力	A2入力（DC4～20mA）	ON	SW1 ON⇔OFF			黒色が設定側	ON	ON	ON		DSW1 ON⇔OFF			
	A3入力（DC1～5V）	OFF	ON	ON			ON							
	A4入力（DC0～5V）	OFF	ON	OFF			OFF							
	A5入力（DC0～10V）	OFF	OFF	OFF			OFF							
B 入力	A2入力（DC4～20mA）			ON	SW2 ON⇔OFF			黒色が設定側			ON	ON	ON	黒色が設定側
	A3入力（DC1～5V）		OFF							ON	ON	ON		
	A4入力（DC0～5V）		OFF							OFF	OFF	ON		
	A5入力（DC0～10V）		OFF							OFF	OFF	OFF		

図 1 1



7. フロント部の各名称とその機能

図 1 2

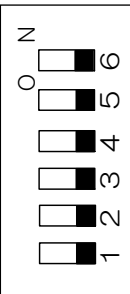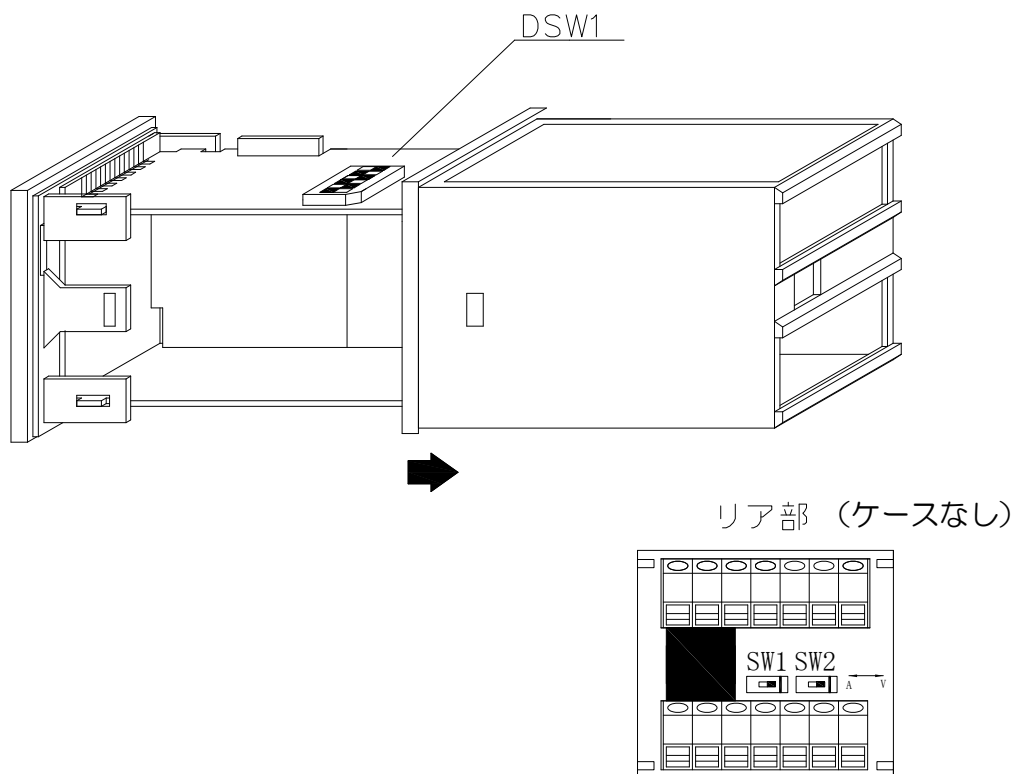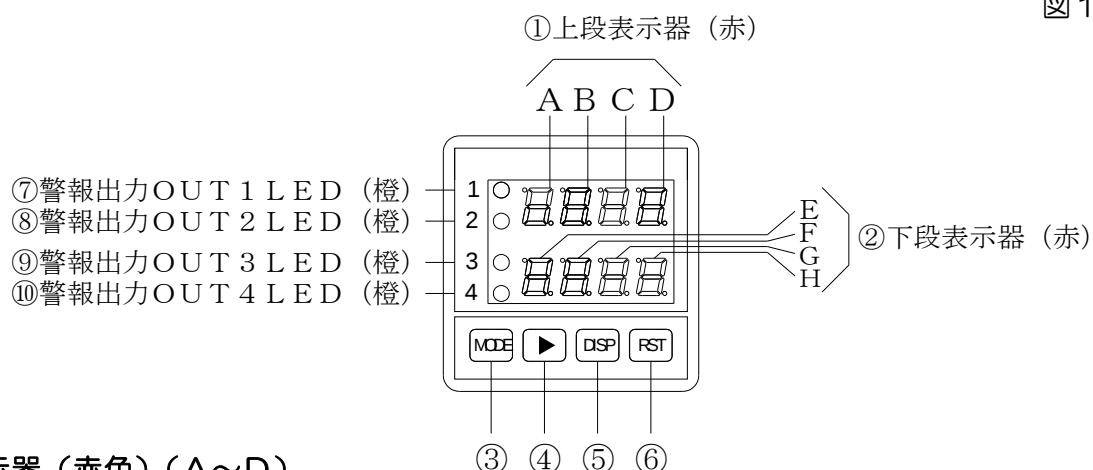

①上段表示器 (赤色) (A～D)

計 測 時：計測値を表示します。

設 定 時：モード設定中は、モードNo.を表示します。

：プリセット値設定中は、「**out 1~out 4**」と表示します。

：モードプロテクト設定中は、「**Pro**」と表示します。

：アナログ入力調整モード設定中は、「**AnA,An-1~4**」と表示します。

②下段表示器 (赤色) (E～H)

計 測 時：計測値を表示します。

設 定 時：モード設定中は、各モードNo.の設定値を表示します。

：プリセット値設定中は、OUT 1～4のプリセット値を表示します。

：モードプロテクト設定中は、モードプロテクトの状態（ **on/off** ）を表示します。

：アナログ入力調整モード設定中は、「アナログ入力調整モードのb i t 値」を表示します。

③モードキー MODE

電源投入時：MODE を押しながら電源をONすることにより、テストモードに切り替わります。
(テストモードから抜け出す時は電源OFFにします)

計 測 時：MODE を押しながら ▶ を2秒以上押すとモード設定を呼び出します。

：MODE のみ2秒以上押すとプリセット値を呼び出します。

設 定 時：モードNo.(表示器A～D)の切り換えをおこないます。
(00→01→02・・・10→00 カウントアップ)

：プリセット値設定中はOUT 1, 2, 3, 4の切り換えをおこないます。

：アナログ入力調整モード設定時はAn-1, 2, 3, 4の切り換えをおこないます。

④シフトキー

計 測 時：モード設定を呼び出す時に使用します。（ キーと同時押し2秒以上ON）

：モードプロテクト機能呼び出す時、または変更する時に使用します。
（2秒以上ON → 現在のモードプロテクト状態が表示 → そのまま
8秒以上ON → モードプロテクト状態が変更
ProFF on）

設 定 時：各設定（モード設定、プリセット値設定）時に設定桁
（点滅表示の位置）を右桁へ移動します。

：モード設定時は、 キーを押しながら  キーを押すとモードNo.
（表示器C～D）を逆方向に切換えをおこないます。
（10→09→08・・・00→10 カウントダウン）

⑤ディスプレイキー

電源投入時：  を押しながら電源をONすることにより、アナログ入力調整モードに
切換わります。
（アナログ入力調整モードモードから抜け出す時は電源OFFにします）

計 測 時：  を押している間、下段表示にAまたはB入力の表示をします。
（モード00の計測演算方式；1～6選択時に機能）

設 定 時：各設定（モード設定、プリセット値設定）時に設定桁（点滅表示の桁）
の数値を変更します。

：アナログ入力調整モード設定時は、押している間、登録bit値を確認できます。
（An-1～4各々で機能）

⑥リセットキー

電源投入時：  を押しながら電源を投入することにより、初期化をおこないます。

計 測 時：警報出力を解除します。〔EXT入力（端子台1～2間）でも同様の動作
をおこないますが、“モード06”での設定が必要となります〕

設 定 時：各設定（モード設定、プリセット値設定）時に**設定値の登録を行い、**
計測表示に戻します。

：アナログ入力調整モード設定時、「An-1～4」のbit値を登録します。


⑦・⑧・⑨・⑩警報出力LED（橙色）

計 測 時：警報出力（OUT1～OUT4）が出力中に点灯します。


設 定 時：プリセット値設定中、各々の設定表示の際に点灯します。

8. 設定メニュー

《テストモード》

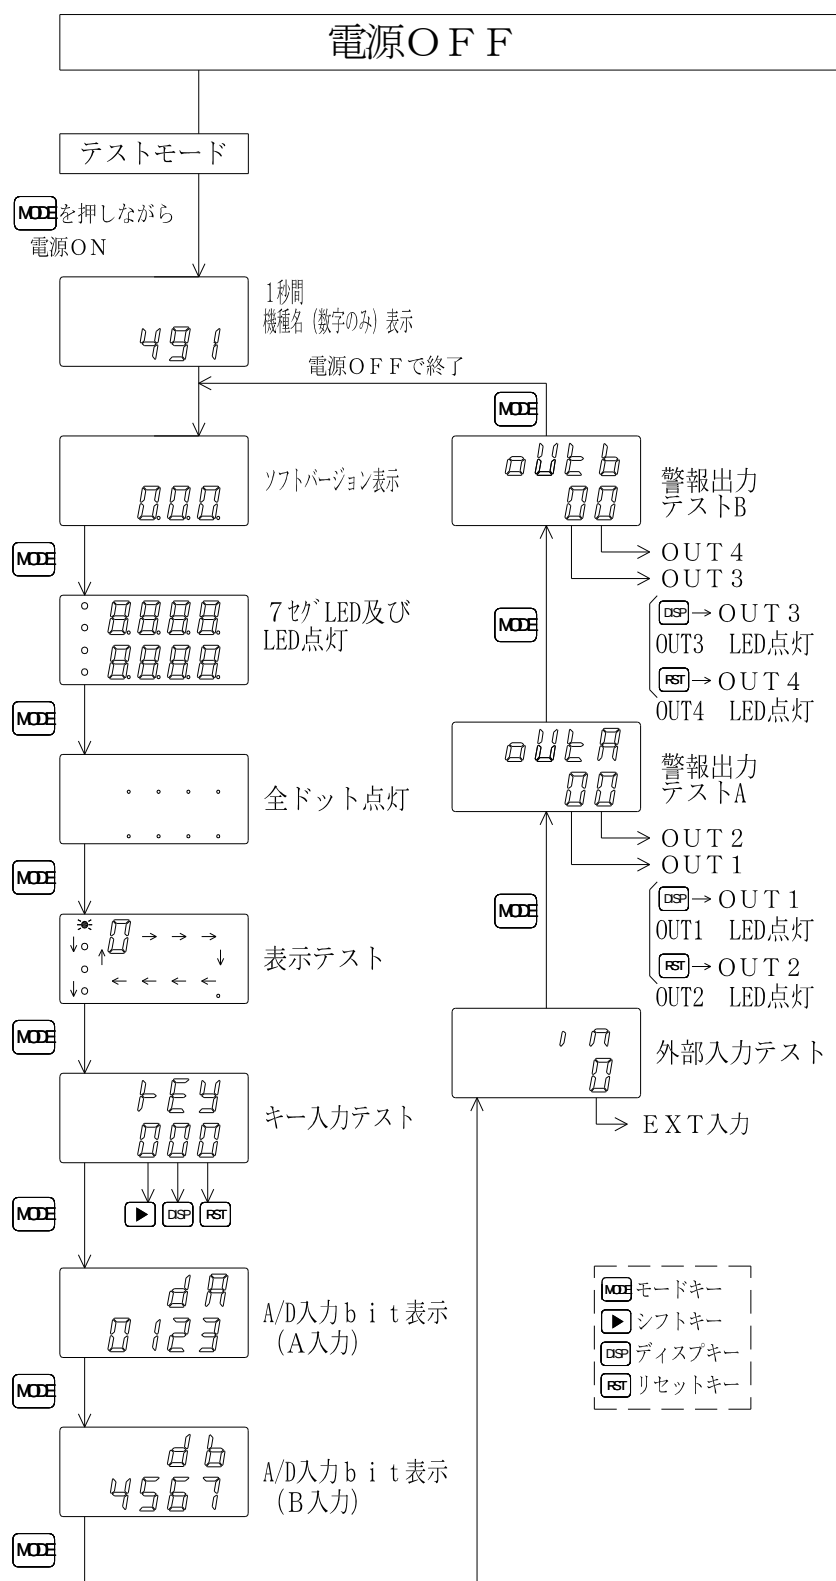

《設定メニュー》

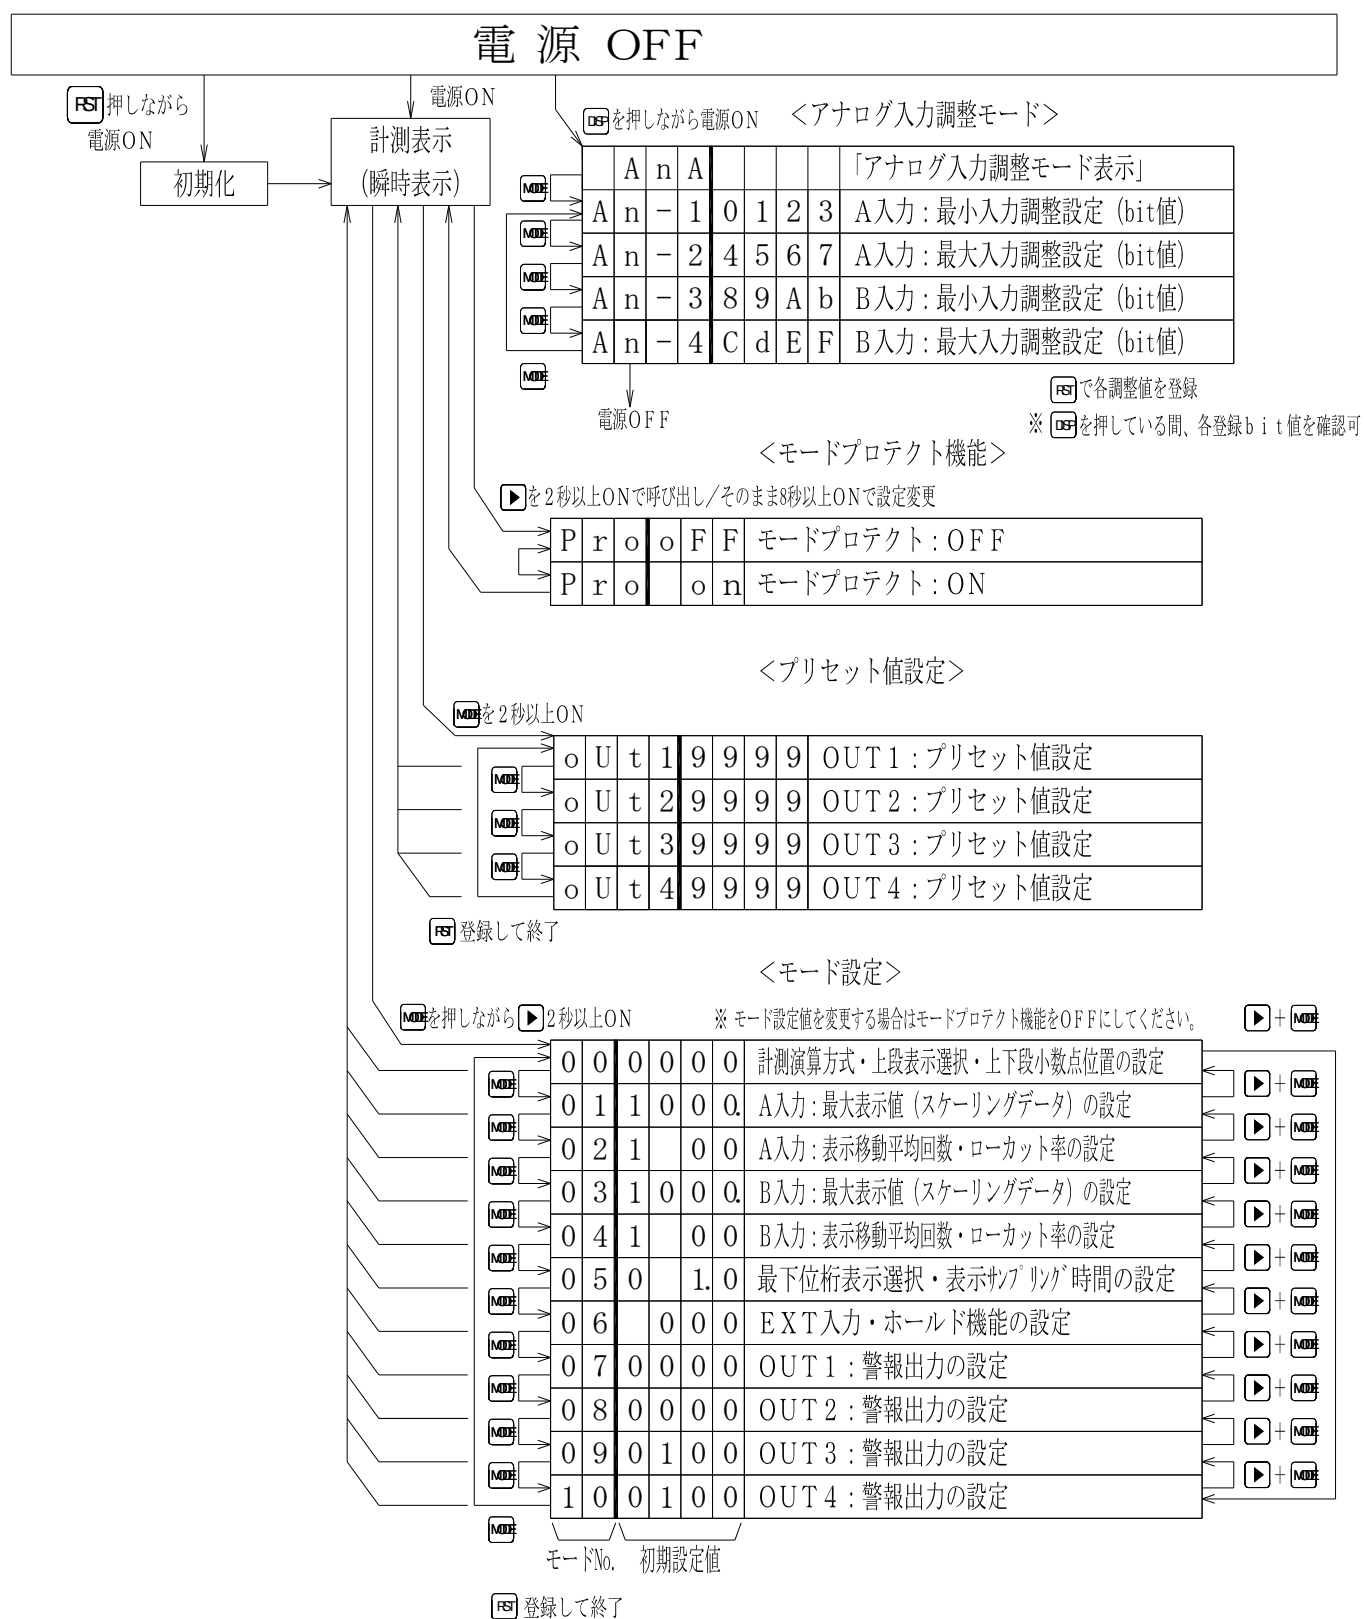

お客様が設定されたモード設定値、プリセット値はメモしておくことをお勧めします。

9. 初期設定値と初期化

事前にお客様から設定をお伺いしている場合はその設定に合わせていますが、通常（工場出荷時）は下記（表1・表2・表3）の初期設定値となっています。

各モードの設定値

表1

モード No.	初期設定値				設定メモ欄				モード内容
	E	F	G	H	E	F	G	H	
C, D									
00	0	0	0	0					計測演算方式・上段表示選択・上下段小数点位置の設定
01	1	0	0	0.					A入力：最大表示値（スケーリングデータ）の設定
02	1		0	0		—			A入力：表示移動平均回数・ローカット率の設定
03	1	0	0	0.					B入力：最大表示値（スケーリングデータ）の設定
04	1		0	0		—			B入力：表示移動平均回数・ローカット率の設定
05	0		1.	0		—			最下位桁表示選択・表示サンプリング時間の設定
06		0	0	0	—				EXT入力・ホールド機能の設定
07	0	0	0	0					OUT1：警報出力の設定
08	0	0	0	0					OUT2：警報出力の設定
09	0	1	0	0					OUT3：警報出力の設定
10	0	1	0	0					OUT4：警報出力の設定

プリセット設定値

表2

プリセット 値	初期設定値				設定メモ欄			
	E	F	G	H	E	F	G	H
OUT1	9	9	9	9				
OUT2	9	9	9	9				
OUT3	9	9	9	9				
OUT4	9	9	9	9				

モードプロテクト

表3

モード プロテクト 表示	初期設定値				設定メモ欄			
	E	F	G	H	E	F	G	H
		o	F	F				

〔初期化〕

 を押しながら電源を投入することにより初期化を行うことができます。

初期化後、各設定値は表1・表2・表3のと通りの設定値となります。

※アナログ入力調整モードの設定データは初期化されません。

⚠ <注意>

※初期化をおこなうと現在の設定値がすべて初期設定値となりますので、初期化をおこなう場合は予め現在の設定値の記録を残してから実行してください。

※正常な動作から急に表示や機能に異常が発生した場合などは、上記の方法で初期化をおこない、希望の設定値にあわせ直してください。

10. 各モードの内容と設定方法

《1. モード設定のキー操作方法》

各モードを設定する時は、下記のとおりのお操作をおこなってください。

操作キー	表示部	操作内容
MODE + ▶	A B C D 10 0 0 20 E F G H 30 0 0 0 0 40	MODE を押しながら ▶ を2秒以上押します。 表示器C、Dに“00”が表示され、モードNo.00が呼び出されます。
▶	A B C D 10 0 0 20 E F G H 30 0 → 0 → 0 → 0 40 ← ← ← ←	点滅表示の位置（桁）を変更します。 1度押すごとに1つつ右へ移動していきます。
DISP	A B C D 10 0 0 20 E F G H 30 0 0 0 0 40 ↑ 0~3	点滅表示している数値を変更します。 1度押すごとに数値が1ずつ上がっていきます。 (0→1→・・・→3→0→1・・・) ※設定桁によっては“9”まで上がるものもあります。
MODE	A B C D 10 0 1 20 ~~~~~~	モードNo.を変更します。 MODE を押すごとにモードNo.が1ずつ上がっていきます。 〔昇順動作〕 (00→01→・・・→10→00→01・・・) モードは全部で“10”まであります。 “10”まで上がると“00”に戻ります。
▶ キーを 押しながら MODE	A B C D 10 1 0 20 ~~~~~~	モードNo.を変更します。 ▶ を押しながら MODE を押すと、モードNo.が下がっていきます。 〔降順動作〕 (10→09→・・・→00→10→09・・・) “00”まで下がると“10”に戻ります。 ▶ を離しますと 〔昇順動作〕 となります。
RST		設定値を登録します。各設定が終了しましたら、 RST にて登録してください。 登録終了後、計測表示へ戻ります。

△ <注意>

※このモード設定を行う時は、モードプロテクト機能をOFFにしてください。
ONの状態のままですと設定値の変更はできません。

モードプロテクト機能については、「11. モードプロテクト機能」を参照してください。

≪ 2. モード内容と設定値 ≫

モード No.		計測演算方式・上段表示選択・小数点位置の設定				
00	上段	A	B	C	D	モードNo.
				0	0	
	下段	E	F	G	H	
		0	0	0	0	
		→ 小数点位置（下段）				
		0： 0				
		1： 0.0				
		2： 0.00				
		3： 0.000				
		→ 小数点位置（上段）				
	0： 0					
	1： 0.0					
	2： 0.00					
	3： 0.000					
	→ 上段表示選択					
	0： A入力瞬時表示					
	1： B入力瞬時表示					
	⚠ <注意>					
	「計測演算方式」で“0：B”選択時、					
	「上段表示選択」の機能は無効となり、					
	A入力瞬時表示固定となりますので					
	注意してください。					
	→ 計測演算方式（下段表示のみ）					
	0： B					
	1： A+B					
	2： A-B					
	3： B/A×100					
	4： (B-A) /A×100					
	5： B / (A+B) ×100					
	6： A×B					

【計測演算方式】						
下段に表示させたい計測演算を設定します。						
0： B入力の瞬時計測値を表示します。						
1： 和 . . . A+B						
2： 差 . . . A-B						
3： 絶対比率 . . . B/A×100						
4： 誤差比率 . . . (B-A) /A×100						
5： 濃度比率 . . . B / (A+B) ×100						
6： 乗算 . . . A×B						
⚠ <注意>						
※計測演算方式で“3”，“4”，“5”を選択時、分子、または分母の						
演算結果が0となった場合は、計測値は「0」としています。						

	【上段表示選択】 モード“00”の計測演算方式で1～5を選択したときの上段表示を選択します。 0：A入力の瞬時計測値を表示します。 1：B入力の瞬時計測値を表示します。 ※計測演算方式で1～6を選択時、上段表示選択で「A入力瞬時表示」を選択した場合、DISP キーを押している間、下段にB入力の瞬時計測値を表示します。 「B入力瞬時表示」を選択した場合は、DISP キーを押している間、下段にA入力の瞬時計測値を表示します。 【小数点位置（上段）】 上段で表示させる小数点以下の表示桁を設定します。 【小数点位置（下段）】 下段で表示させる小数点以下の表示桁を設定します。
--	--

モード No.	A入力：最大表示値（スケーリングデータ）の設定																												
01	上段 <table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr></table> 下段 <table><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> モードNo. 最大表示値の設定 0. 001～9999 (小数点位置も設定可) ※上記設定を「0000」と設定しますと小数点の位置により以下のスケーリングデータとして認識します。 <table><tr><td>0000.</td><td>⇒</td><td>1000.</td></tr><tr><td>000. 0</td><td>⇒</td><td>100. 0</td></tr><tr><td>00. 00</td><td>⇒</td><td>10. 00</td></tr><tr><td>0. 000</td><td>⇒</td><td>1. 000</td></tr></table> 【A入力最大表示値】 A入力のアナログ最大入力の時に表示させたい値を設定してください。 Aアナログ最小入力時の「0」表示との2点間を直線で結んだ勾配で表示します。 ⚠ <注意> ※「モード00：小数点位置（上段／下段）」設定は、小数点を表示させるための設定です。したがって、上記の小数点位置設定とは関連性がないので注意してください。	A	B	C	D			0	1	E	F	G	H	1	0	0	0	0000.	⇒	1000.	000. 0	⇒	100. 0	00. 00	⇒	10. 00	0. 000	⇒	1. 000
A	B	C	D																										
		0	1																										
E	F	G	H																										
1	0	0	0																										
0000.	⇒	1000.																											
000. 0	⇒	100. 0																											
00. 00	⇒	10. 00																											
0. 000	⇒	1. 000																											

モードNo.	B入力：最大表示値（スケーリングデータ）の設定					
03	上段	A	B	C	D	モードNo.
				0	3	
	下段	E	F	G	H	
		1	0	0	0	
		└──────────┘ └──────────				

モード No.	B入力：表示移動平均回数、ローカット率の設定																
04	上段 下段 <table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0</td><td>4</td></tr><tr><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr></table> モードNo. ローカット率（%） 0～29%（00はローカット機能の停止） 表示移動平均回数 0～9（0は1と同様です）	A	B	C	D			0	4	E	F	G	H	1		0	0
A	B	C	D														
		0	4														
E	F	G	H														
1		0	0														
「モード02：A入力：表示移動平均回数、ローカット率の設定」と同様に設定してください。																	

モードNo.	最下位桁表示選択・表示サンプリング時間の設定		
05	上段 下段 A B C D E F G H 0 1. 0 モードNo. 表示サンプリング時間 0.0～9.9秒 (0.0は10秒となります) 最下位桁表示 0：リアル表示 1：0固定 2：0または5を表示		
【最下位桁表示】 上下段表示の最下位桁（右端の桁）の表示方法を設定します。 0：表示サンプリングに同期して計測値を表示します。 1：常に0を表示します。 2：現在の計測値が0～4であれば0、5～9であれば5を表示します。			

【表示サンプリング時間】

入力信号をこの設定された時間で計測し、その平均値を演算表示するものです。したがって設定された時間ごとに表示を平均化して更新することになります。この設定はチラツキ防止や表示安定に使用してください。

⚠ <注意>

※表示サンプリング時間の設定を変更した場合、変更した設定値は前データ（前表示サンプリング時間）が終了後、有効となります。

モード No.	EXT入力・ホールド機能の設定					
06	上段	A	B	C	D	モードNo.
				0	6	
下段	E	F	G	H		
		0	0	0		
						ホールド機能（下段）（EXT入力でホールド機能を選択した場合）
						0：通常表示
						1：ピークホールド
						2：ボトムホールド
						3：ホールド
						ホールド機能（上段）（EXT入力でホールド機能を選択した場合）
						0：通常表示
						1：ピークホールド
						2：ボトムホールド
						3：ホールド
						EXT入力
						0：警報出力解除
						1：ホールド機能
【EXT入力】						
外部端子(1－2間)の入力機能を設定します。						
0：警報出力解除						
RST キーと同様に警報出力の解除をおこないます。 RST キーは2秒以上ONすることで機能しますが、外部入力は即(ONエッジ)で機能します。						
1：ホールド機能						
入力ONの間、ホールド機能として働きます。〔機能時、表示点滅状態〕						
【ホールド機能】						
EXT入力の設定で「1：ホールド機能」を選択時に機能します。						
0：通常表示：EXT入力ON/OFFに関係なく通常の計測表示をします。						
1：ピークホールド：EXT入力がONの間、最大値を点滅表示します。						
2：ボトムホールド：EXT入力がONの間、最小値を点滅表示します。						
3：ホールド：EXT入力がONされた時の計測値を保持し、点滅表示します。						
⚠ <注意>						
※ホールド機能中でも警報出力は内部で演算された結果で判定出力しています。						

モードNo.	OUT 1 : 警報出力の設定			
07	ABCD 上段07 EFGH 下段0000	モードNo. 出力モード 0 : 比較 1 : 保持 2 : 30ms (ワッヨット) 3 : 50ms (ワッヨット) 4 : 80ms (ワッヨット) 5 : 100ms (ワッヨット) 6 : 250ms (ワッヨット) 7 : 500ms (ワッヨット) 8 : 1s (ワッヨット) 9 : 2s (ワッヨット) 上限／下限選択 0 : 上限 1 : 下限 (即) 2 : 下限 (遅延)		
	出力選択 0 : 計測値 (上段) 1 : 計測値 (下段) 判定出力禁止時間 0 : 0秒 (即) 1 : 1秒 2 : 2秒 3 : 3秒 4 : 6秒 5 : 8秒 6 : 10秒 7 : 20秒 8 : 30秒 9 : 60秒			
【判定出力禁止時間】 電源投入後、およびリセット後から何秒後に警報出力を機能させるかを設定します。判定出力禁止時間内は警報出力の機能は停止します。 △ <注意> ※モード設定、プリセット値設定中でも機能していますので注意してください。 ※「上限／下限選択」設定で“2：下限（遅延）”を選択しますと判定禁止時間は常に“0：0秒（即）”の認識となります。				
【出力選択】 上段／下段どちらの表示に対して警報出力するかを選択します。 0 : 計測値 (上段) とプリセット値を比較します。 1 : 計測値 (下段) とプリセット値を比較します。				

【上限／下限選択】

出力の条件を設定します。

- 0：上限・・・・・・「計測値 $\geq$ プリセット値」の時に出力します。
 1：下限（即）・・・・「計測値 $\leq$ プリセット値」の時に出力します。
 2：下限（遅延）・・・・計測値が一度プリセット値をこえた後、再びプリセット値以下になった時に出力します。

「表示値 $>$ プリセット値 $\rightarrow$ 表示値 $\leq$ プリセット値」で出力

【出力モード】


警報出力の出力形式を設定します。

- 0：比較
 計測値がプリセット値以上、もしくは以下になった時に出力します。
 計測値が設定範囲外(条件外)になると出力はOFFとなります。
- 1：保持
 計測値がプリセット値以上、もしくは以下になった時に出力します。
 計測値が設定範囲外(条件外)であっても一度出力されるとリセット入力が入
 ONされるまで出力を保持します。
- 2～9：ワンショット
 計測値がプリセット値以上、もしくは以下になった時に設定された幅の
 パルスを1度出力します。 (出力誤差： $\pm 2\text{ms}$)

〔例〕電源投入後、6秒後に警報出力を上限で保持出力したい場合の
 設定は下記の設定となります。 [出力選択：計測値（上段）]

	A	B	C	D
上段			0	7
	E	F	G	H
下段	4	0	0	1

【警報出力タイミングチャート参考図】

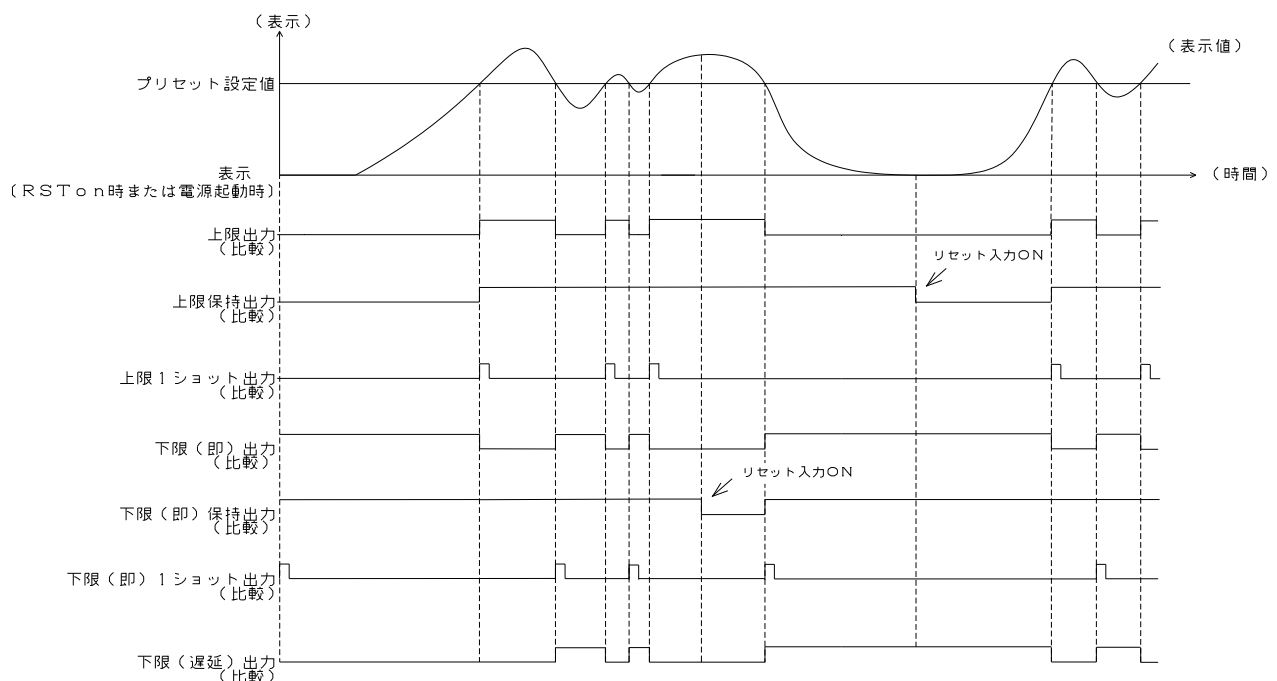

モード No.	OUT 2：警報出力の設定						
08	上段	A	B	C	D	モードNo.	
				0	8		
	E	F	G	H			
	下段	0	0	0	0		
						出力モード	
						0：比較	5：100ms(ワッヨット)
						1：保持	6：250ms(ワッヨット)
						2：30ms (ワッヨット)	7：500ms(ワッヨット)
						3：50ms (ワッヨット)	8： 1s (ワッヨット)
						4：80ms (ワッヨット)	9： 2s (ワッヨット)
						上限／下限選択	
						0：上限	
						1：下限（即）	
						2：下限（遅延）	
						出力選択	
						0：計測値（上段）	
						1：計測値（下段）	
						判定出力禁止時間	
						0： 0秒(即)	5： 8秒
						1： 1秒	6：10秒
						2： 2秒	7：20秒
						3： 3秒	8：30秒
						4： 6秒	9：60秒
OUT 2の警報出力設定です。設定方法は「モード07」と同様です。							

モード No.	OUT 3：警報出力の設定						
09	上段	A	B	C	D	モードNo.	
				0	9		
	E	F	G	H			
	下段	0	1	0	0		
						出力モード	
						0：比較	5：100ms(ワッヨット)
						1：保持	6：250ms(ワッヨット)
						2：30ms (ワッヨット)	7：500ms(ワッヨット)
						3：50ms (ワッヨット)	8：1s (ワッヨット)
						4：80ms (ワッヨット)	9：2s (ワッヨット)
						上限／下限選択	
						0：上限	
						1：下限 (即)	
						2：下限 (遅延)	
						出力選択	
						0：計測値 (上段)	
						1：計測値 (下段)	
						判定出力禁止時間	
						0：0秒(即)	5：8秒
						1：1秒	6：10秒
						2：2秒	7：20秒
						3：3秒	8：30秒
						4：6秒	9：60秒
OUT 3の警報出力設定です。設定方法は「モード07」と同様です。							

モード No.	OUT 4：警報出力の設定						
10	上段	A	B	C	D	モードNo.	
				1	0		
	下段	E	F	G	H		
		0	1	0	0		
						出力モード	
						0：比較	5：100ms(ワッヨット)
						1：保持	6：250ms(ワッヨット)
						2：30ms (ワッヨット)	7：500ms(ワッヨット)
						3：50ms (ワッヨット)	8：1s (ワッヨット)
						4：80ms (ワッヨット)	9：2s (ワッヨット)
						上限／下限選択	
						0：上限	
						1：下限 (即)	
						2：下限 (遅延)	
						出力選択	
						0：計測値 (上段)	
						1：計測値 (下段)	
						判定出力禁止時間	
						0：0秒(即)	5：8秒
						1：1秒	6：10秒
						2：2秒	7：20秒
						3：3秒	8：30秒
						4：6秒	9：60秒
OUT 4の警報出力設定です。設定方法は「モード07」と同様です。							

1 1. モードプロテクト機能

モードプロテクト機能をONにするとモード設定時に **DISP** キー入力を無効にし、設定値を変更できない状態にします。

出荷時、モードプロテクト機能はOFFになっています。

モードプロテクトの呼び出し、および設定方法は、計測時に下記のキー操作でおこなってください。

《モードプロテクトのキー操作方法》

操作キー	表示部	操作内容
	A B C D 1○ P r o 2○ E F G H 3○ o F F 4○ (モードプロテクト状態：現在)	計測表示の状態で2秒以上押します。 現在のモードプロテクト状態が表示されます。 〔出荷時はP r o - o F Fとなっています〕
	A B C D 1○ P r o 2○ E F G H 3○ o n 4○	そのまま続けて8秒押し続けると モードプロテクト状態が変更されます。 ※OFFの時はONに、ONの時はOFFに 変更となります。
		 を押すのを止めると計測表示に戻ります。

△＜注意＞

※プリセット値設定は、モードプロテクト機能に関係無く設定値を変更できます。

※初期化しますと、モードプロテクト機能はOFFとなります。

12. プリセット値設定の呼び出ししかたと変更のしかた

警報出力（OUT1～OUT4）のプリセット値（設定値）を設定します。
設定範囲は、－999～0～9999となっています。
設定は、下記の手順に沿って実施してください。

《プリセット値設定のキー操作方法》

操作キー	表示部	操作内容
MODE	A B C D 1 ● o U t 1 2 ○ E F G H 3 ○ 9 9 9 9 4 ○	2秒以上押します。 OUT1LEDが点灯して、OUT1のプリセット値設定となります。
▶	A B C D 1 ● o U t 1 2 ○ E F G H 3 ○ 9→9→9→9 4 ○ 「---←---」	点滅表示の位置（桁）を変更します。 1度押すごとに1つつ右へ移動していきます。
DISP	A B C D 1 ● o U t 1 2 ○ E F G H 3 ○ 9 9 9 9 4 ○ ↑ ↑ -/0~9 0~9	点滅表示している数値を変更します。 1度押すごとに数値が1ずつ上がっていきます。 “E” は－と0～9が表示されます。 「0→1→・・・→9→－→0→・・・」 “F～H” は0～9が表示されます。 「0→1→・・・→9→0→・・・」
MODE	A B C D 1 ○ o U t 2 2 ● E F G H 3 ○ 9 9 9 9 4 ○	OUT2LEDが点灯して、OUT2のプリセット値設定となります。 上記と同様に▶とDISPで希望の設定値にあわせてください。 （同様にMODEを押すごとにOUT3、4と変化しますので同様の手順であわせてください）
RST		設定値を登録します。各設定が終了しましたら、 RSTにて登録してください。 登録終了後、計測表示へ戻ります。

⚠ <注意>

※警報出力を上段、下段のどちらで使用するかの選択は“モード07”～“モード10”警報出力の設定（OUT1～OUT4）でおこなってください。

※小数点設定について、「モード00:小数点位置（上段）／（下段）」で設定した位置に連動して表示されます。

※モードプロテクトは機能しません。（「11. モードプロテクト機能」参照）

1 3. アナログ入力調整のしかた

⚠ <注意>

※お客様の仕様にあわせて調整しておりますが、アナログ入力電圧／電流の表示を調整される場合は、下記の手順に従って変更してください。

DISP を押しながら電源を入れ、アナログ入力調整モードにします。

操作キー	表示部	操作内容
DISP	A B C D 1○ A n A 2○ E F G H 3○ 4○	DISP を押しながら電源投入すると「AnA」が表示されます。
MODE	A B C D 1○ A n - 1 2○ E F G H 3○ 0 1 2 3 4○ (現 bit 値)	MODE を押すと「An-1」が表示され、 A 入力のアナログ最小入力調整をおこないます。 ※Aに入力されている入力信号の入力値 (bit 値) が表示されています。
RST	A B C D 1○ A n - 1 2○ E F G H 3○ 0 1 2 3 4○ 登録中は、3 回点滅します。	該当する (A2～A5) アナログ最小入力を入力しながら、 RST を押すとその時点での入力値 (bit 値) を下限入力として登録します。登録中の合図として、bit 値が約 1 秒間に 3 回点滅します。
DISP	「An-1～4 共通」 「0 1 2 3 .」 登録した bit 値を表示している時点灯	登録された bit 値を確認する場合は、 DISP キーを押している間、表示します。 (An-1～4 各々で機能します) ※登録されている bit 値を表示している時は 最下位桁の小数点が点灯 します。
MODE	A B C D 1○ A n - 2 2○ E F G H 3○ 4 5 6 7 4○ (現 bit 値)	MODE を押すと「An-2」が表示され、 A 入力のアナログ最大入力調整をおこないます。 ※Aに入力されている入力信号の入力値 (bit 値) が表示されています。
RST	A B C D 1○ A n - 2 2○ E F G H 3○ 4 5 6 7 4○ 登録中は、3 回点滅します。	該当する (A2～A5) アナログ最大入力を入力しながら、 RST を押すとその時点での入力値 (bit 値) を上限入力として登録します。登録中の合図として、bit 値が約 1 秒間に 3 回点滅します。

MODE	A B C D	10 A n - 3 20 E F G H 30 0 1 2 3 40 (現 bit 値)	MODE を押すと「An-3」が表示され、B入力のアナログ最小入力調整をおこないます。 ※Bに入力されている入力信号の入力値 (bit 値) が表示されています。
RST	A B C D	10 A n - 3 20 E F G H 30 0 1 2 3 40 登録中は、3 回点滅します。	該当する (A2~A5) アナログ最小入力を入力しながら、RST を押すとその時点での入力値 (bit 値) を下限入力として登録します。登録中の合図として、bit 値が約 1 秒間に 3 回点滅します。
MODE	A B C D	10 A n - 4 20 E F G H 30 4 5 6 7 40 (現 bit 値)	MODE を押すと「An-4」が表示され、B入力のアナログ最大入力調整をおこないます。 ※Bに入力されている入力信号の入力値 (bit 値) が表示されています。
RST	A B C D	10 A n - 4 20 E F G H 30 4 5 6 7 40 登録中は、3 回点滅します。	該当する (A2~A5) アナログ最大入力を入力しながら、RST を押すとその時点での入力値 (bit 値) を上限入力として登録します。登録中の合図として、bit 値が約 1 秒間に 3 回点滅します。
電源OFF			登録終了後、電源OFFにしてください。
電源ON	A B C D	10 計 測 表 示 20 E F G H 30 計 測 表 示 40	再度電源ONしますと、計測表示に戻ります。

A3 (1~5V) 入力の場合

調整項目	電圧値
An-1 入力電圧	1.000V
An-2 入力電圧	5.000V
An-3 入力電圧	1.000V
An-4 入力電圧	5.000V

A4 (0~5V) 入力の場合

調整項目	電圧値
An-1 入力電圧	0.000V
An-2 入力電圧	5.000V
An-3 入力電圧	0.000V
An-4 入力電圧	5.000V

A5 (0~10V) 入力の場合

調整項目	電圧値
An-1 入力電圧	0.000V
An-2 入力電圧	10.000V
An-3 入力電圧	0.000V
An-4 入力電圧	10.000V


A2 (4~20mA) 入力の場合

調整項目	電圧値
An-1 入力電流	4.000mA
An-2 入力電流	20.000mA
An-3 入力電流	4.000mA
An-4 入力電流	20.000mA

1 4. 外形寸法図

外形寸法図

図 1 3

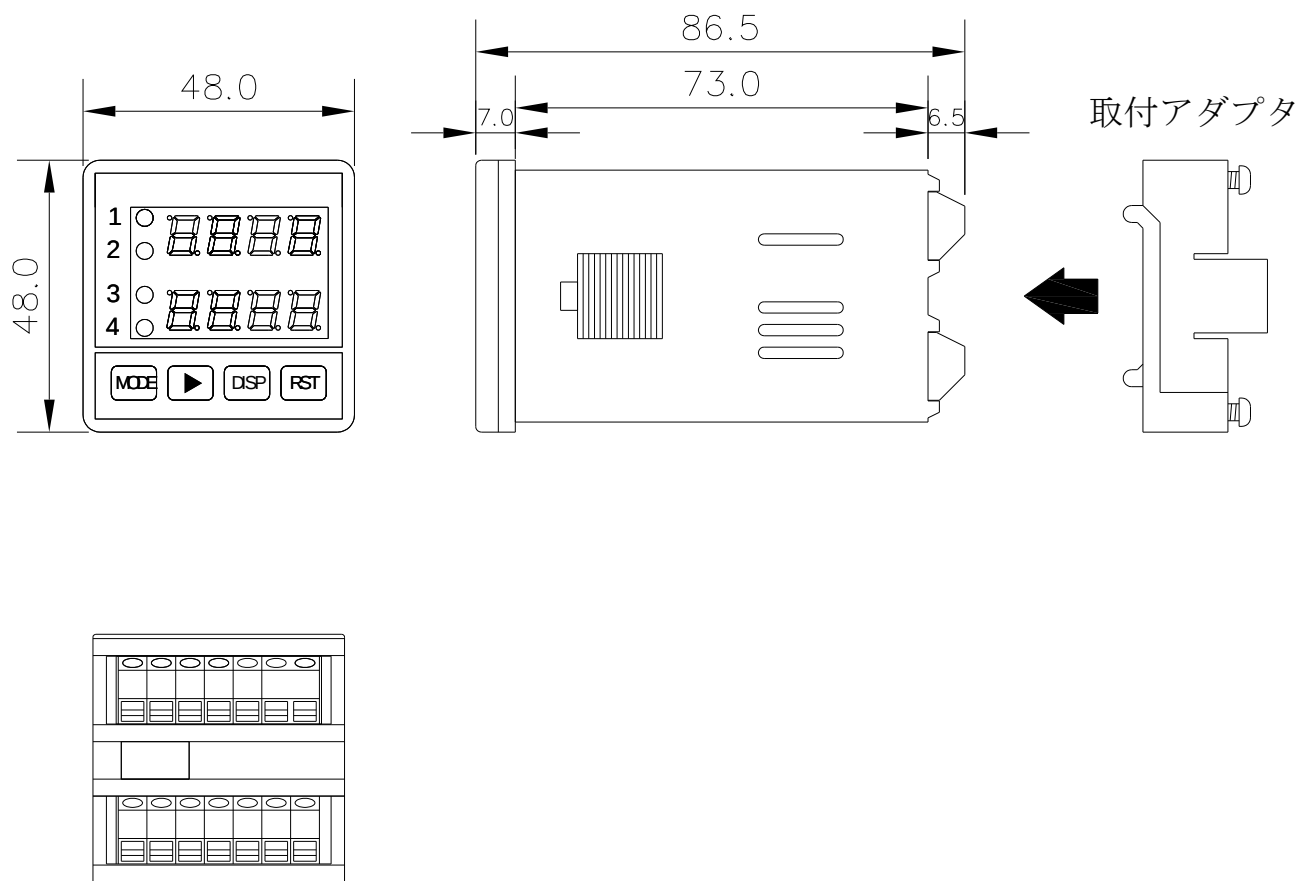

(単位：mm)

15. ノイズ対策について

ノイズ対策には万全を期しておりますが、万一ノイズの影響が出た場合は次の項に注意してください。

ノイズ等の影響で表示が消えたり、誤った表示が出た場合は初期化（P.12 参照）をおこなってください。但し、初期化をする前には必ず設定値をメモしてからおこなってください。正常に戻りましたら下記の対策をし、あらためて再設定をおこなってください。

- (1) センサコードに3芯シールド線を使用し、ノイズの発生源からできるだけ離して配線してください。
- (2) センサコードをできるだけ短くし、動力線やインバータなどのノイズの発生源をさけて極力雑音を拾わない経路に配管して布設してください。
- (3) 電源ラインよりノイズの影響を受ける場合、ノイズ源から離し、配線を極力短くしたりEMIフィルタ等の処置を施してください。
- (4) センサコード配線方法
電力線、動力線がセンサコードの近くを通るときは、サージや雑音による影響をなくするため、センサコードは単独配管するか、もしくは50cm以上離してください。

図14



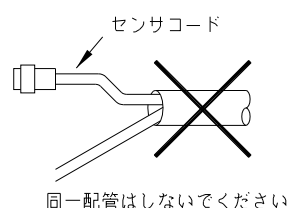


図15

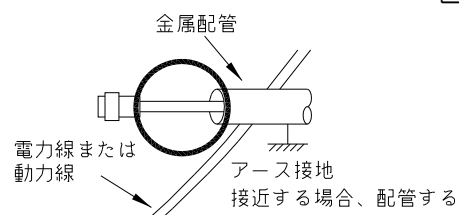

- (5) 外部要因によるノイズ発生を止める。
メータの取り付けられた制御盤内やその周辺に強力なノイズの発生すると思われる電磁接触器・温度調節器・電磁弁・リレー等の有接点開閉によるサージノイズが影響した場合、図16のようにスパークキラーを入れて対策ください。

図16

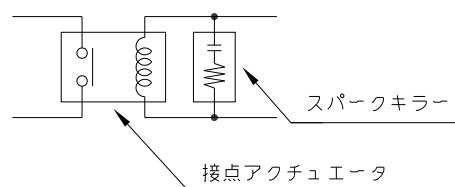

- (6) 特に大きなノイズエリアでご使用の場合や不明な点がございましたら取扱店、または弊社までご相談ください。

16. トラブルシューティング

万一異常が発生した場合は、下記のとおり点検をおこなってください。

No.	現象	点検方法	対策と処置
1	表示器が点灯しない ブランクのまま	→後部の端子への接続は正しい位置に配線され、ネジは確実に締まっているか？ 24V電源ワイヤの＋は正しいか？	→端子台の接続方法を参照しながら正しい接続を行う。 (P. 5参照) ↓ それでも直らない場合は、弊社での修理が必要です。 取扱店または弊社へご連絡ください。
2	LED点灯異常 スイッチ動作異常 警報出力異常 アナログ入力異常	→テストモードによりチェック (P.10参照)	→1度、初期化をおこなってください。 (P.12参照) ↓ 初期化で直らない場合や、何度も発生する場合は取扱店または弊社へご連絡ください。
3	“0”表示のまま	→モード設定は正しいか？ ↓ →センサ入力は正常か？ ↓ →センサからの出力信号は正常か？ ↓ →センサの出力信号形態とメータの入力方式が合っているか？	→設定された値が有効表示範囲以下である。 →センサの端子接続を再確認し、締め直しをする。テストモードによりアナログ入力テストをする(P.10参照) →センサ側にランプがある場合は点灯を確認または電圧／電流を測定してみる。 →取扱説明書を確認または弊社にご相談ください。 ↓ それでも直らない場合は取扱店または弊社へご連絡ください。
4	“－999” “9999” 全桁点滅 「エラー表示」	→スケーリングデータの設定間違い(瞬時計測) ↓ →表示の有効範囲をこえている(計測演算方式) ↓ →ノイズの影響	→スケーリングデータの設定値を変更する。 モード01 (P. 15～16) 参照 モード02 (P. 16) 参照 モード00 (P. 14～15) 参照 →(P. 29)のノイズ対策の項を参照してください。 ↓ それでも直らない場合は取扱店または弊社へご連絡ください。

MEMO

MEMO

UI ユーアイニクス株式会社

本 社 〒593-8311 大阪府堺市西区上123-1
TEL 072-274-6001 FAX 072-274-6005

東京営業所 TEL 03-5256-8311 FAX 03-5256-8312

U R L <http://www.uinics.co.jp>

携帯電話、スマートフォン等
からのアクセスはこちら



通信料はお客様ご負担となりますので予めご了承ください

※ 改良のため、仕様等は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。