【取扱説明書】

ディジタルスイッチ付き瞬時表示計

MODEL: SP-554シリーズ

シリーズ名	出	力	入力	センサ 電源	電源	形状	端子台 カバー	機能
SP-554	無記							警報出力1段(フォトモスリレー出力)
	P 2							警報出力2段(フォトモスリレー出力)
		ΑV						アナログ電圧出力 (DC1~5V·0~5V·0~10V)
		ΑI						アナログ電流出力 (DC4~20mA)
			無記					NPNオープンコレクタパルス入力
			F					電圧パルス入力
			F 2					電流変調パルス(A入力)
			F2W					電流変調パルス(A, B入力)
			V 3					タコゼネ入力 ACO.8~80Vp-p
			N					サイン波入力 ACO.05~20Vp-p
				無記				センサ供給電源 DC12V 100mA 以下
				S24				センサ供給電源 DC24V 50mA 以下
					無記			AC電源(AC85~264V)
					DC			DC電源(DC12~24V)
						無記		W 9 6 × H 4 8 × D 1 3 1 m m
						DM		据置型W168×H102×D210mm
							無記	端子台カバー無し
							С	端子台カバー付き(2枚)

リ コーアイニクス株式会社

本 社: 〒593-8311 大阪府堺市西区上123-1

TEL. 072-274-6001 FAX. 072-274-6005

東京営業所: TEL. 03-5256-8311 FAX. 03-5256-8312

【 第7版 2012.4.9 】 @SP-554(7) この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品を安全にご使用いただくため、下記の注意事項と本書をご一読されますようお願い申し上げます。

[注意]

- 1. 電源電圧は仕様範囲内で使用してください。
- 2. 負荷は定格以下で使用してください。
- 3. 直射日光はさけて使用してください。
- 4. 可燃性ガスや発火物のある場所では使用しないでください。
- 5. 定格をこえる温湿度の場所や結露の起きやすい場所では使用しないでください。
- 6. 本体に激しい振動や衝撃を与えないでください。
- 7. 本体に金属粉・埃・水等が入らないようにしてください。
- 8. 電源配線時は感電等の事故に注意してください。
- 9. 通電中は端子に触らないでください。感電のおそれがあります。
- 10. 電源を入れた状態で分解したり内部に触れたりしないでください。 感電のおそれがあります。

	1.	付属	品の	の確	認	と供	呆記	正期	間	に	つ	い	て	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		1			
	2.	仕様	•		•	•	•		•	•	•	•		•	•		•			•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		2			
	3.	メー	タの	の取	:り,	付け	ナナ	ケ注	<u>.</u>	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•		•		3			
	4.	フロ	ン	ト部	(D)	各名	呂利	尔と	そ	の	機	能	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		4	\sim	5	
	5.	端子	台	の接	続	方法	去。					•			•						•		•	•			•	•		•		6	\sim	7	
	6.	入力	回足	烙の	構	成	•			•		•			•		•			•				•		•	•	•	•	•		8			
	7.	設定	メニ	ニュ	_					•		•			•		•			•				•		•	•		•	•		9			
	8.	初期	設え	定値	[논 ;	初期	钥亻	匕•																							1	0			
	9.	各モ		ドの	内:	容	と言	殳定	方	法																					1	1	\sim	2	2
	0.	・「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「	FN FN <td< th=""><th>o. ((o. () (o. () (o. () () (o. () () () () () () () () () () () () ()</th><th>0 0 0 1 0 0 2 0 3 4 0 5 6 0 0 7 8 0 0 0 6 7 0 8 8 0 0 0 0 7 A b C d A</th><th> </th><th>けんA33最ぎDD?</th><th> 演力力力位出TTロロータ 111222233333 第1::: 株プ1222</th><th>算:::行り12ググー)・スEスE表・::出最一設 AABBAABBAABB</th><th>計ケメケメ示表警警力大 定 入入入入入入入入入入入入入入</th><th>側一P一P・示報報の出 方 カカカカカカカカカカカカ 単リ値リ値表フ出出影力 ニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニ</th><th>近「直」直長が出出投 J 法 スEスEスEスEスEスE</th><th>· CCCCTUDE · CXCXCXCXCXCX</th><th>小デロデロンク設設・表 ・ 一P一P一P一P一P一P</th><th>数一)一)プ・定定・示 ・ リ値リ値リ値リ値リ値リ値</th><th>点タ・タ・ブト・・・ 直 ・・・ ノのノのノのノのノのして (移(移ンー・・・の ・・ グ設グ設グ設グ設グ設グ設グ設</th><th>では、は、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、</th><th>の算平算平時ド・・・定 ・ 「・」・」・」・」・」・</th><th>設器均器均間入・・・・ ・ タ・タ・タ・タ・タ・ 5)回)回のブ・・・・</th><th>三 回 回り口・・・・((()(()()()(・の数の数設の・・・・) 換・換・換・換・換・換・換・</th><th>・設・設・定設・・・・・算・算・算・算・算・算・算・</th><th>・定才定才・定・・・・・ 器・器・器・器・器・器・</th><th></th><th>・HゼHゼ・・・・・・・ 設・設・設・設・設・</th><th>・)ロ)ロ・・・・・・・ 定・定・定・定・定・定・・・・・・・・・・・・・・・・</th><th>・・間・間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</th><th></th><th>・・毀・投・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</th><th></th><th></th><th>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</th><th>34566789012 34444555666666</th><th>\sim</th><th>2</th><th>6</th></td<>	o. ((o. () (o. () (o. () () (o. () () () () () () () () () () () () ()	0 0 0 1 0 0 2 0 3 4 0 5 6 0 0 7 8 0 0 0 6 7 0 8 8 0 0 0 0 7 A b C d A		けんA33最ぎDD?	演力力力位出TTロロータ 111222233333 第1::: 株プ1222	算:::行り12ググー)・スEスE表・::出最一設 AABBAABBAABB	計ケメケメ示表警警力大 定 入入入入入入入入入入入入入入	側一P一P・示報報の出 方 カカカカカカカカカカカカ 単リ値リ値表フ出出影力 ニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニ	近「直」直長が出出投 J 法 スEスEスEスEスEスE	· CCCCTUDE · CXCXCXCXCXCX	小デロデロンク設設・表 ・ 一P一P一P一P一P一P	数一)一)プ・定定・示 ・ リ値リ値リ値リ値リ値リ値	点タ・タ・ブト・・・ 直 ・・・ ノのノのノのノのノのして (移(移ンー・・・の ・・ グ設グ設グ設グ設グ設グ設グ設	では、は、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、	の算平算平時ド・・・定 ・ 「・」・」・」・」・」・	設器均器均間入・・・・ ・ タ・タ・タ・タ・タ・ 5)回)回のブ・・・・	三 回 回り口・・・・((()(()()()(・の数の数設の・・・・) 換・換・換・換・換・換・換・	・設・設・定設・・・・・算・算・算・算・算・算・算・	・定才定才・定・・・・・ 器・器・器・器・器・器・		・HゼHゼ・・・・・・・ 設・設・設・設・設・	・)ロ)ロ・・・・・・・ 定・定・定・定・定・定・・・・・・・・・・・・・・・・	・・間・間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		・・毀・投・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	34566789012 34444555666666	\sim	2	6
1	1.	モー	・ドラ	プロ	テ	クー	ト杉	幾能	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	6			
1	2.	アナ	ロク	グ出	力(の意	周惠		法		(\(\)	トラ	プミ	/ =	3)	/:	: A	ν	7 /	′ A	I	タ	イ	プ	付	き)		•	•	•	2	7			
1	3.	外形	计	去図	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	8			
1	4.	据え	置	きタ	イ	プ	(オ	プミ	·/ Ξ	ョン	/ :	: I	ΟN	Лβ	7 1	イフ	[°] 作	† き	()		•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	9			
1	5.	ノイ	ズタ	寸策	に	つレ	.17	· `	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3	0			
1	6.	トラ	ブノ	レシ	′ユ`	ーラ	ティ	ィン	/ グ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	3	1			

1. 付属品の確認と保証期間について

付属品の確認について

本機が届きましたら、下記のものが揃っているか確認してください。

- (1) SP-554 (お客様仕様どおりのもの)・・・・・・・1
- (2) SP-554の取扱説明書 ・・・・・・・・・・・・・・・1
- (3) 単位ラベル ・・・・・・・・・・・・・・・・1
- (4) お客様指定の付属品(ご指定のない場合はありません)

どれか1つでも誤ったもの、または欠けているものがありましたら取扱店または弊社までご連絡ください。(お客様の都合により付属されていないものもあります。)

保証期間と保証範囲について

1. 保証期間

納入品の保証期間は引渡し日より1年間とさせていただきます。

2. 保証範囲

上記保証期間中に当社の責任による故障を生じた場合は、当社工場内にて無償修理させていただきます。但し、下記にあげます事項に該当する場合は、この保証対象範囲から除外させていただきますのでご了承ください。

- ① 本取扱説明書または仕様書等による契約以外の使用による故障
- ② 当社の了解なしにお客様による改造または修理による故障
- ③ 故障の原因が当社納入品以外の事由による故障
- ④ 設計仕様条件をこえた保管・移送または使用による故障
- ⑤ 火災、水害、地震、落雷、その他天災地変による故障

(1)標準仕様


(1)	原华仏様 項 目	t 様
	計測方式	周期演算方式
	スケーリング	1信号あたりの倍率 1×10 ⁻⁹ ~9999で任意に設定
	(換算器)	裏面端子台により4設定切り換え可
	表示精度	±0.05% F.S.±1digit
		(表示サンプリング時間 0.5秒以上、1入力あたり)
	表示器	赤色LED6桁 文字高:10㎜
11.002	表示範囲 小数点以下表示	-99999~99999 小数点以下1桁~3桁まで表示選択可能
瞬時	計測単位	毎時・毎分・毎秒 より任意に設定
表	表示サンプリング	表示を0.0~99.9秒(任意に設定)で平均化
示	移動平均回数	入力パルス数を任意に設定した値により平均化(20Hz以下)
	D 27 1 V 37	A入力:1~19 B入力:1~9
	オートゼロ時間	入力停止後0.1~99.9秒(任意に設定)後に表示を0
	最下位桁表示	リアル表示・0固定・0または5を表示 のいずれかを選択
	オーバー表示	表示値が 999999 以上、および -99999 以下の時に
	+	オーバーランプ点灯し、表示点滅
	表示ブランク機能 リセット	任意に選択 モードプロテクトランプ以外の表示をすべて消灯 フロント部リセットキーにより警報出力を解除
	<u> </u>	フロンド部リビッドオーにより音報山刀を牌跡 NPNオープンコレクタパルス、または無電圧接点 (MIN 5Ma以上 シンク電流)
	オプション: Fタイプ	電圧パルス入力 (LOW: 2.0 V以下 、 HI: 3.8 ~ 3 0 V)
	オプション: F 2タイプ	電流変調パルス入力 (LOW: 8 m A 以下 、 HI: 15~20 m A)
セ	オプション:V3タイプ	タコゼネ入力 AC0.8~80Vp-p 3 kHz MAX
ンサ	オプション:Nタイプ	サイン波入力 ACO.05~20Vp-p 3kHz MAX LOW: 0.01Hz~50Hz 、 HI: 0.01Hz~10kHz
入	センサ入力応答	LOW: 0.01 Hz~50 Hz 、 HI: 0.01 Hz~10 kHz
力		但し、duty 5 0 %時
	センサ供給電源	(ディップスイッチによりLOW/HI切り換え)
	オプション: S24タイプ	DC+12V(±10%) 100mA MAX (安定化) 出力 DC+24V(±10%) 50mA MAX (安定化) 出力
	リセット入力	端子台 5 0 m s 以上O N
外		(NPNオープンコレクタ出力または有接点出力を受け付け)
部		フロント部リセットキーと同機能
入	ホールド入力	ホールド・ピークホールド・ボトムホールドより選択
力		端子台ONの間機能
		(NPNオープンコレクタ出力または有接点出力を受け付け)
	出力タイミング	表示値とプリセット値との比較により判定出力
	 出力方式	プリセット値設定器:デジタルスイッチ6桁1段 フォトモスリレー1段出力(端子台OUT1より出力)
110.0	ШЛЛД	フォドピハッレー 1 Q H J C M
警報		負 荷 電 圧: AC140V、DC30V
報出	出力表示	警報出力中 OUT1 LEDランプ点灯表示
力	オプション: P 2 タイプ	デジタルスイッチ6桁2段
		フォトモスリレー2段出力(端子台OUT1、OUT2より出力)
		警報出力中 OUT1、OUT2 LEDランプ点灯表示
	出力リセット 判定出力禁止時間	フロント部リセットキー、および端子台リセット入力50ms以上ON 電源ON時、またはリセット後、設定時間内は警報出力の機能を停止
ゼ	出力タイミング	表示値が0になった時に1ショット出力
口口	出力方式	信号レベル・・・NPNオープンコレクタ出力 (DC30V 30mA MAX)
出	H/3/3+ C	パルス幅・・・モード設定により設定値を任意に選択
力	出力表示	出力中にゼロ出力LEDランプ点灯表示
	電源	AC85~264V (50/60Hz) フリー電源
そ	オプション:D C タイプ	DC12~24V (±10%)
0	消費電力	約16VA以下
他	使用温湿度 質量・外形寸法	0~50°C 30~80%RH(但し結露しないこと) 約500g W96×H48×D131mm
	質里・外形り伝 ケース材質	N 3 0 0 g
	/ ハカ貝	

(2) アナログ出力: A V / A I オプション出力

電圧出力(AV)	DC1~5V、0~5V、0~10V、10~0V 負荷抵抗1kΩ以上
電流出力(AI)	DC4~20mA 負荷抵抗500Ω以下
出力精度	表示値(絶対値)に対し±0.3%F.S.以内(23℃)
温度特性	+100ppm/°C
出力応答時間	約110ms (アナログ変化が0%から90%まで変化する時間)
出力分解能	12ビット(1/4000) D/A変換方式


メータの取り付けかた

1.

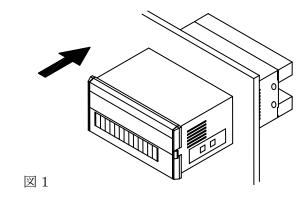


パネルカット寸法

挿入してください。

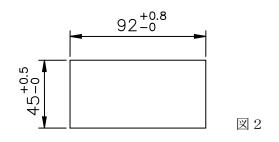

パネルカットして、前面よりメータを

2.

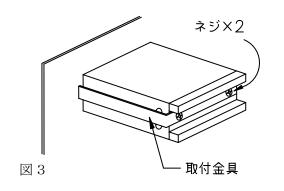

背面より取り付け金具でしっかり押さえ、 ネジで締め付けてください。

・板厚0.8mm~4.0mmのパネルに取り付けてください。

フロントパネルの取り外しかた


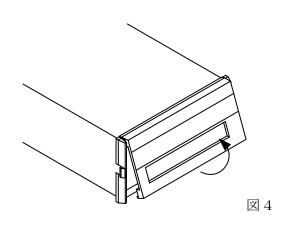


図 5

図4のように手で下側を持ち上げるようにすれば簡単に外せます。

盤に取り付けている時は、図5の矢印部分をマイナスドライバ等でこじてから外してください。

図 6

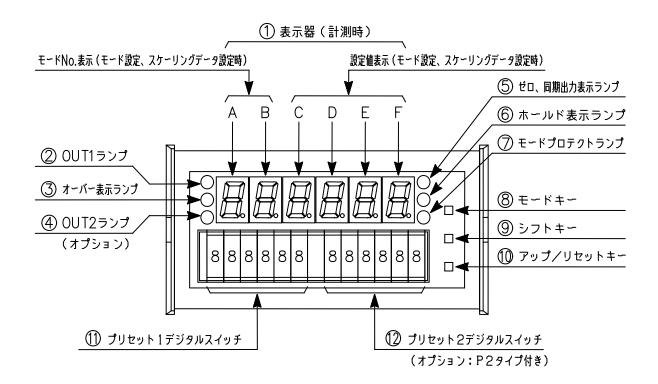

①表示器 (A~F)

- 計測時:
 - 瞬時計測値を表示します。
- ・モード設定/スケーリングデータ設定時: 表示器A・BにモードNo.、表示器C~Fに現在の設定値が表示されます。
- ②OUT1警報出カランプ (1)

警報出力のOUT1が出力された時に同期して点灯します。

③オーバー表示ランプ (O.L)

表示値(瞬時計測値)が 999999 以上または -99999 以下の時に点灯します。

④OUT2警報出力ランプ (2):P2タイプ付き

警報出力のOUT2が出力された時に同期して点灯します。

⑤ゼロ出力表示ランプ (P.OUT)

表示値が0になった時に出力されるゼロ出力と同期して点灯します。

⑥ホールド表示ランプ (HOLD)

ピークホールド、ボトムホールド、ホールド入力(端子台5-7間)ONの間、点灯します。このとき表示は点滅します。

⑦モードプロテクトランプ (M. PRO)

モードプロテクトONの時に点灯します。

®モードキー M

計測時:

このキーを2秒以上押すことによりモード設定を呼び出します。 また、このキーを押しながらシフトキーを2秒以上押すことによりスケーリングデータ 設定を呼び出します。

・モード設定/スケーリングデータ設定時: モード設定、またはスケーリング設定時はモードNo. (表示器A・B) の切り換えを行います。 また、このキーを2秒以上押すことにより各設定値の登録を行います。

9シフトキー

• 計測時:

このキーを3秒以上押すことによりモードプロテクトON/OFFの切り換えを行います。モードプロテクトがONの時は、モード変更時に設定値の変更はできません。設定値を変更する場合は、モードプロテクトをOFFにしてください。 (但し、モード設定値の呼び出し確認は可能です。)

・モード設定/スケーリングデータ設定時: 設定桁(点滅表示している桁)を右桁へ移動します。

• 計測時:


このキーを2秒以上押すことにより警報出力のリセットを行います。端子台のリセット 入力も同様の機能ですが即リセットとなります。 (※表示値のリセットは行いません。)

・モード設定/スケーリングデータ設定時: 設定値(点滅表示している値)を変更します。

①プリセット1デジタルスイッチ

警報出力のプリセット値を設定します。

①プリセット2デジタルスイッチ: P2タイプ付き 警報出力のプリセット値を設定します。

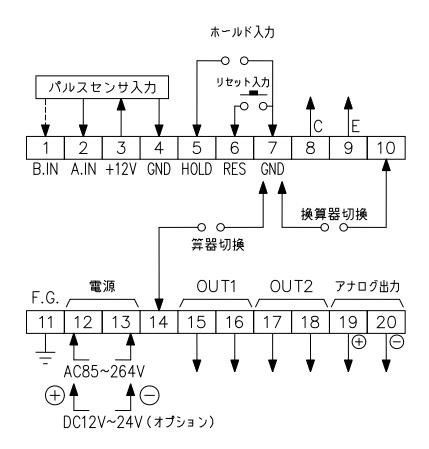

警報出力1段(標準)時は、端子台OUT1(15,16番)から出力されます。

・配線上の注意


- 1) 電源入力の確認
 - 1. 電気配線時は感電等の事故に注意してください。
 - 2. AC電源仕様かDC電源仕様かをよく確かめてから配線を行ってください。
 - 3. DC電源仕様の場合は (+) (−) をよく確かめ、逆に接続しないようにしてください。
- 2) 端子名称をよく確認してから正しく配線してください。
- 3) センサの種類により入出力の配線が違ってきますので、7ページの接続図を参照しながら配線してください。もし誤って配線しますとセンサや入出力回路が破損するおそれがあります。
- 4) センサ電源はセンサ以外の用途に使用しないでください。
- 5) 端子台のネジは確実に締めてください。

A. 直流3線式パルスセンサ


図 8

図 9

電源供給型

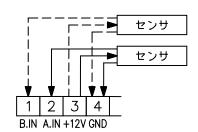


消費電力等が合わない場合

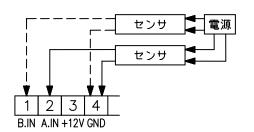


B. 直流2線式パルスセンサ (電流変調パルスセンサ)

図10 C. 有接点出力センサ

図 1 1

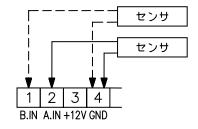

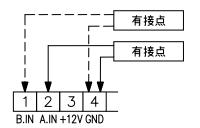

D. タコゼネ/サイン波信号 図 1 2




〔注意〕

- ・有接点入力の場合、接点のチャタリングで誤カウントする場合は、端子台①-④,②-④ に電解コンデンサ $(1 \mu F \sim 2 2 \mu F)$ を周波数に応じて接続してください。
- ・ノイズ等で誤カウントする場合は、同じ端子にフィルムコンデンサ $(0.01 \mu F \sim 0.1 \mu F)$ を入力周波数とノイズの幅に応じて接続してください。


①NPNオープンコレクタパルス入力

図13

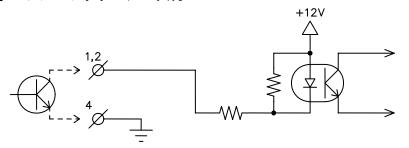

②電圧パルス入力

図14

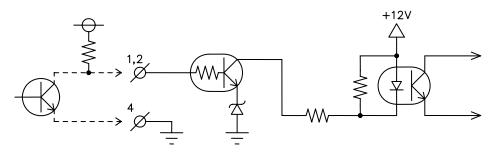

・ディップスイッチの設定

ディップスイッチの設定により入力応答周波数、およびNPNオープンコレクタパルス入力、電圧パルス入力の切り換えができます。


表 1

	1	2	3	4	5	6	
A入力: NPNオープンコレクタパルス入力			OFF	0 N			$OFF \Leftrightarrow ON$
A入力:電圧パルス入力			0 N	OFF			
B入力: NPNオープンコレクタパルス入力	OFF	0 N					
B入力:電圧パルス入力	0 N	OFF					2 3
A入力: 入力応答周波数: 0.01Hz~50Hz (LOW)					0 N		4
A入力: 入力応答周波数: 0.01Hz~10kHz (HI)					OFF		5 6
B入力: 入力応答周波数: 0.01Hz~50Hz (LOW)						0 N	
B入力:入力応答周波数:0.01Hz~10kHz(HI)						OFF	黒色が設定側

1)端子台ラベルの右下(端子台20番側)を少しはがすとディップスイッチが見えます。設定しづらい場合は基板をケースより引き出して設定してください。

出荷時、特に指定の無い場合は、A/B入力共にNPNオープンコレクタパルス入力、入力応答周波数はHIの設定となっています。

2) ディップスイッチの設定は必ず上記表1の組み合わせで行ってください。表1以外の組み合わせで設定しますと正常動作しない場合があります。

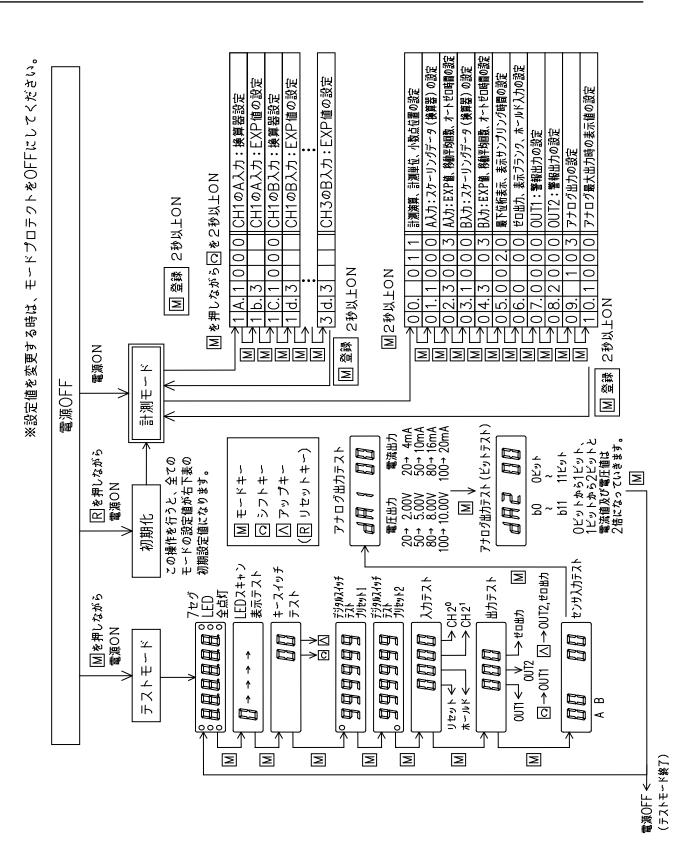

- 9 -

8. 初期設定値と初期化

事前にお客様から仕様をお伺いしている場合はその設定に合わせていますが、通常(工場出荷時)は下記(表2・表3)の設定値となっています。

各モードの設定値

表 2

	Ē							1 4		
モードNo.		初期記	设定値		設定メモ欄					
A B	С	D	Е	F	С	D	Е	F		
0 0.		0	1	1	_					
0 1.	1	0	0	0						
0 2.	3	0	0	3						
0 3.	1	0	0	0						
0 4.	3		0	3		_				
0 5.	0	0	2.	0						
0 6.	0		0	0		_				
0 7.	0	0	0	0						
0 8.	2	0	0	0						
0 9.		1	0	3	_					
1 0.	1	0	0	0						

各スケーリングの設定値

表 3

<u> </u>		1 1						
モードNo.		初期記	设定値			設定と	メモ欄	
A B	С	D	Е	F	С	D	Е	F
1 A.	1	0	0	0				
1 b.	3					_	_	ı
1 C.	1	0	0	0				
1 d.	3					_	_	_
2 A.	1	0	0	0				
2 b.	3					_	_	_
2 C.	1	0	0	0				
2 d.	3					_	_	_
3 A.	1	0	0	0				
3 b.	3					_	_	_
3 C.	1	0	0	0				
3 d.	3					_	_	_

〔初期化〕

リセット (アップ) キーを押しながら電源を投入することにより初期化を行うことができます。初期化後、各モードの設定値は表2、表3のとおりの設定値になります。

[注意]

初期化を行うと現在の設定値がすべて初期設定値となりますので、初期化を行う場合は予め現在の設定値の記録を残してから実行してください。

※ ノイズ等で内部のコンピュータが暴走した場合は上記の方法で初期化を行い、希望の設定値 に合わせ直してください。

(1) モード設定のキー操作方法

各モードの設定は下記(表4)のキー操作で行ってください。また、設定値の内容等は12ページ以降に記載しています。

表 4

操作キー	表示部	操作内容
M	A B C D E F 0 0. 0 1 1	2秒以上押すとモード設定に入り、モード「00」 が呼び出されます。
	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	点滅表示の位置(桁)を変更します。1度押すごとに1つずつ右へ移動します。 アップキーと併用して希望の設定値に合わせてください。
٨	A B C D E F 0 0. 0 1 2 ↑ 0~9	点滅表示している数値を変更します。 1 度押すご とに数値が 1 ずつ上がります。 $\longrightarrow 0 \to 1 \to 2 \to \cdots \to 9 - \cdots$
M	A B C D E F 0 1. 1 0 0 0 0 ~ 1 0	モードNo. を変更します。 1 度押すごとにモード No. が変わります。 \longrightarrow 0 0 \rightarrow 0 1 \rightarrow 0 2 \rightarrow ・・・ \rightarrow 1 0 \longrightarrow
M	A B C D E F 1 0.1 0 0 0	2秒以上押すことにより、設定値を登録します。 各設定が終了後、このキーで登録してください。 登録終了後、計測表示に戻ります。

[注意] このモード設定を行う時は、モードプロテクトをOFFにしてください。 ONの状態(モードプロテクトランプ点灯)であれば設定値の変更はできません。 モードプロテクト機能については、26ページを参照してください。

どのモードを設定すればよいか

1.入力1信号当たりの倍率をきめたい

モード 0 1 (P. 14) A入力: スケーリングデータ (換算器) の設定

モード 0 2 (P. 1 5) A 入力: E X P 値の設定

モード 0 3 (P. 16) B入力: スケーリングデータ (換算器) の設定

モード04 (P.16) B入力: EXP値の設定

スケーリングの設定方法 (P.23)

- 2.演算、計測方法について

モード00 (P.13) 計測演算方式の設定・計測単位の設定

- 3.出力について
 - 1.ゼロ出力の設定

モード06 (P.18) ゼロ出力の設定

- 2. 警報出力の設定

モード 0 7 (P. 19) 警報出力: OUT 1 の設定

モード 0 8 (P. 2 0) 警報出力: OUT 2 の設定 (オプション: P2タイプ付き)

- 4.アナログ出力についての設定(オプション:AV/AIタイプ付き)

モード 09 (P.21) アナログ出力:出力レンジの設定、出力桁の設定

アナログ出力方式の設定

モード10 (P.22) アナログ出力:最大出力時の表示値の設定

- 5.表示について
 - ・1.小数点以下を表示したい

モード00 (P.13) 小数点位置の設定

- 2.表示を消したい

モード 0 6 (P. 18) 表示ブランクの設定

一 3.表示のチラツキ等の防止

モード05 (P.17) 最下位桁表示、表示サンプリング時間の設定

- 1. 入力信号の幅が一定でない場合

モード02 (P.14) A入力:移動平均回数の設定 モード04 (P.16) B入力:移動平均回数の設定

- 4.信号入力が止まってから表示を0に戻すまでの時間を設定したい

モード02 (P.15) A入力:オートゼロ時間の設定 モード 0 4 (P. 16) B入力: オートゼロ時間の設定

・5.現在の表示を保持したい、あるいは常に最高値もしくは最低値だけを表示したい

モード 0 6 (P. 18) ホールド入力の選択


- 6.そ**の他の**機能について
 - · 1. ホールド入力の使用について


モード 0 6 (P. 18) ホールド入力の設定


- 2.モード設定値、スケーリング設定値を保護

モードプロテクト機能(P.26)

(2)モード内容と設定値

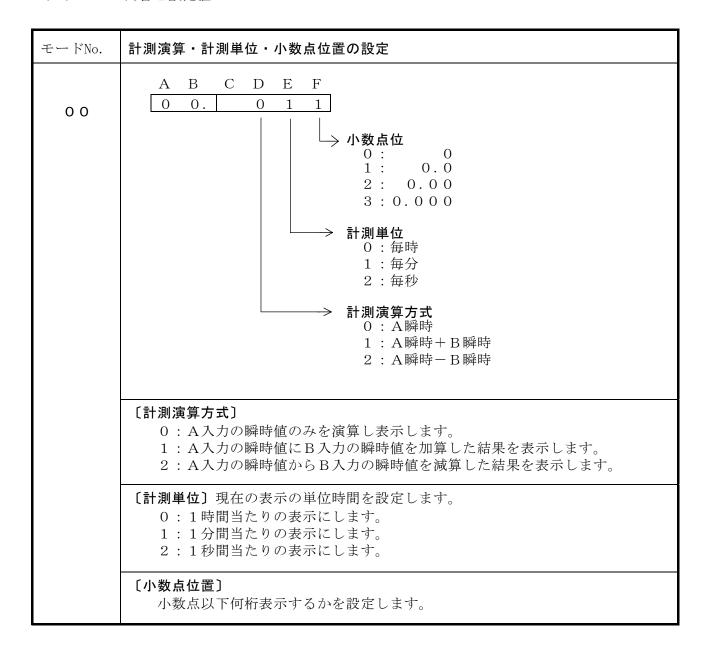

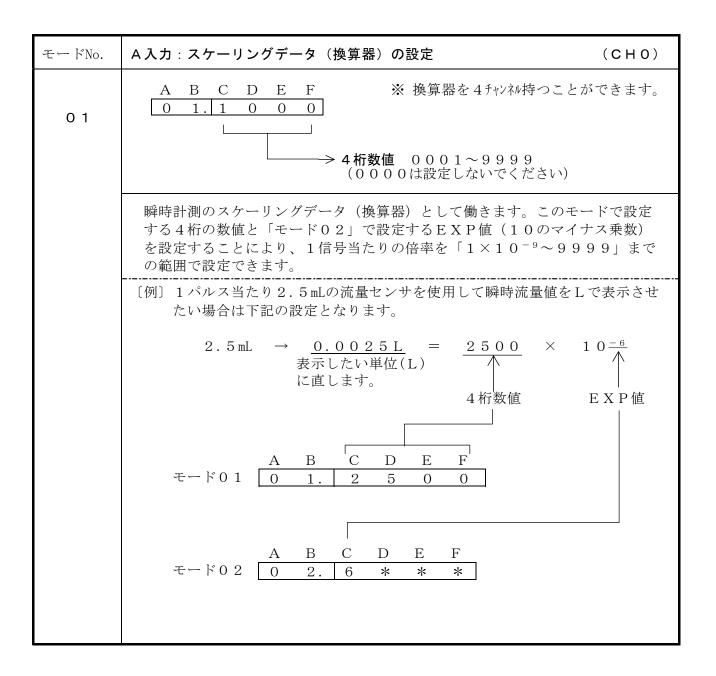

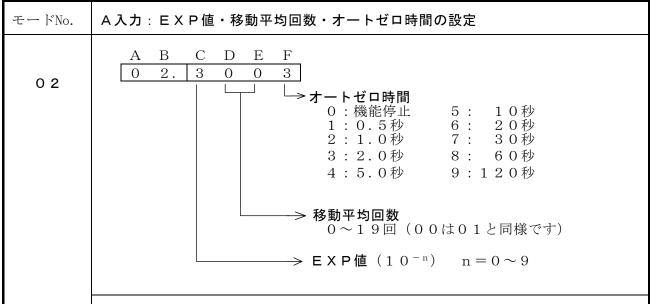

[EXP値] (CHO)


10のマイナス乗数を設定します。「モード01」と組み合わせてスケーリングデータ(換算器)を設定してください。

〔移動平均回数〕

平均したいパルス数を設定します。例えば 0 4 と設定すると 4 つのパルスを計測演算し、平均化して表示します。この機能はセンサの 1 パルス当たりの流量値が正確でない時に効果があります。

演算方式は、入力される最新のパルスを1つ取り込んで古いパルスを1つはき出し、移動しながら4つのパルスを計測演算し、平均化して表示します。 ※この機能は、20Hz以下で使用してください。



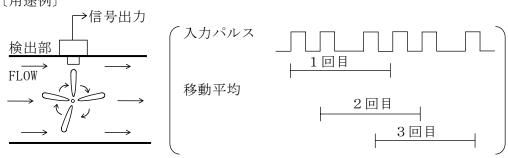


例えば、左上図のように4枚の羽根車(被検出体)の取付角度がバラバラであったとすると流速が一定でも表示が安定しませんが、移動平均で4と設定しますと常に最新のパルスを取り込んで4パルスをシフトしながら演算表示します。また、上図から分かるとおり1パルス入ってくる毎に演算するのですが、表示時間は「モード05」の表示サンプリング時間の設定に従い連動となります。


・移動平均と表示サンプリング時間との関係 表示サプリング時間を設定した場合、設定されたサンプリング時間ごとに移 動平均された最新のデータを表示します。


[オートゼロ時間]


入力信号がこの設定された時間内に1パルスも入らない場合に、表示値を00″に戻す機能です。


「0:機能停止」を設定した場合、この機能は停止し、信号が入力されなくなっても表示を残したままになりますのでご注意ください。

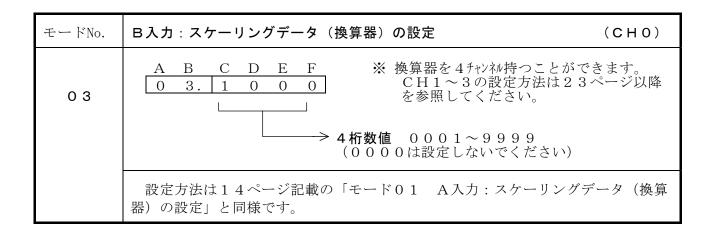


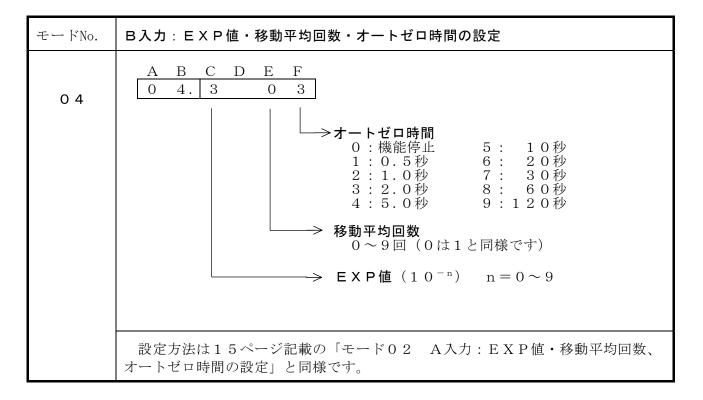


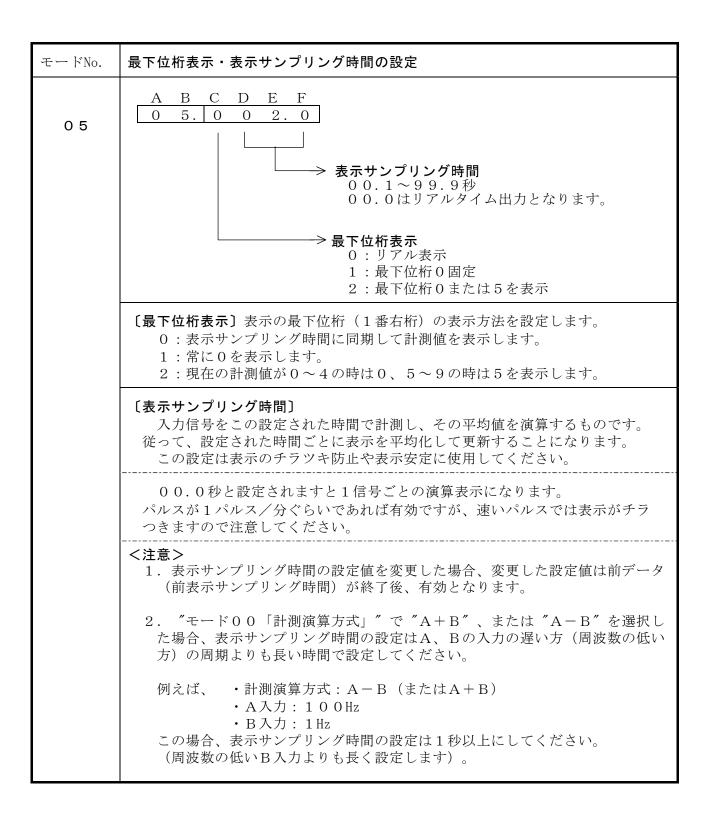

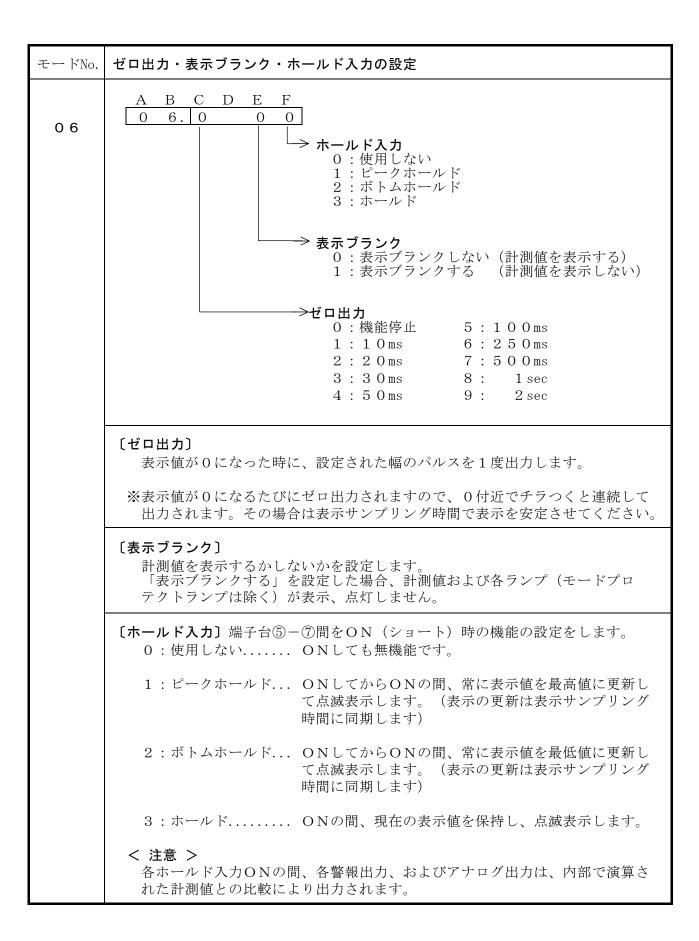

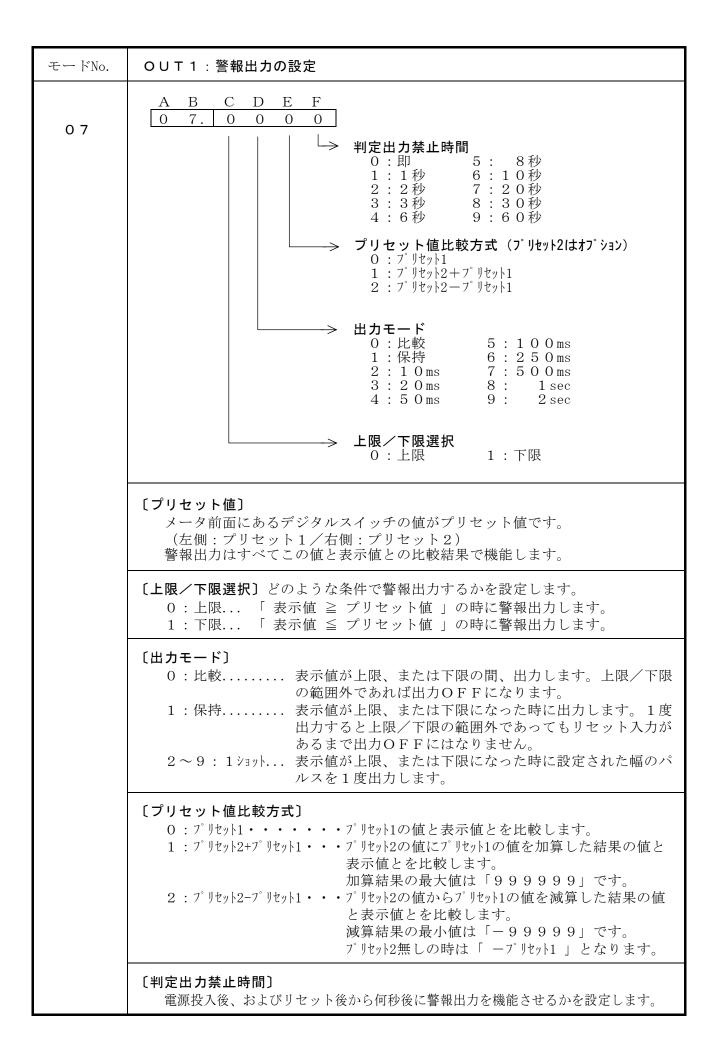

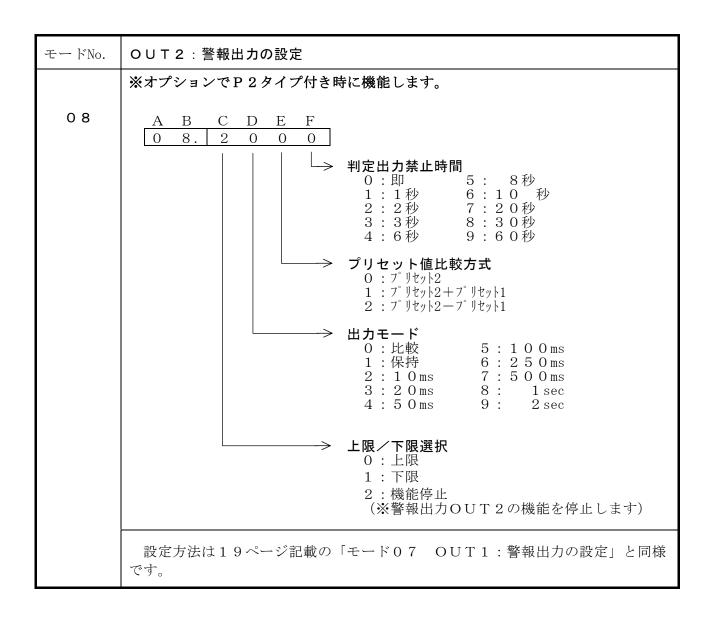

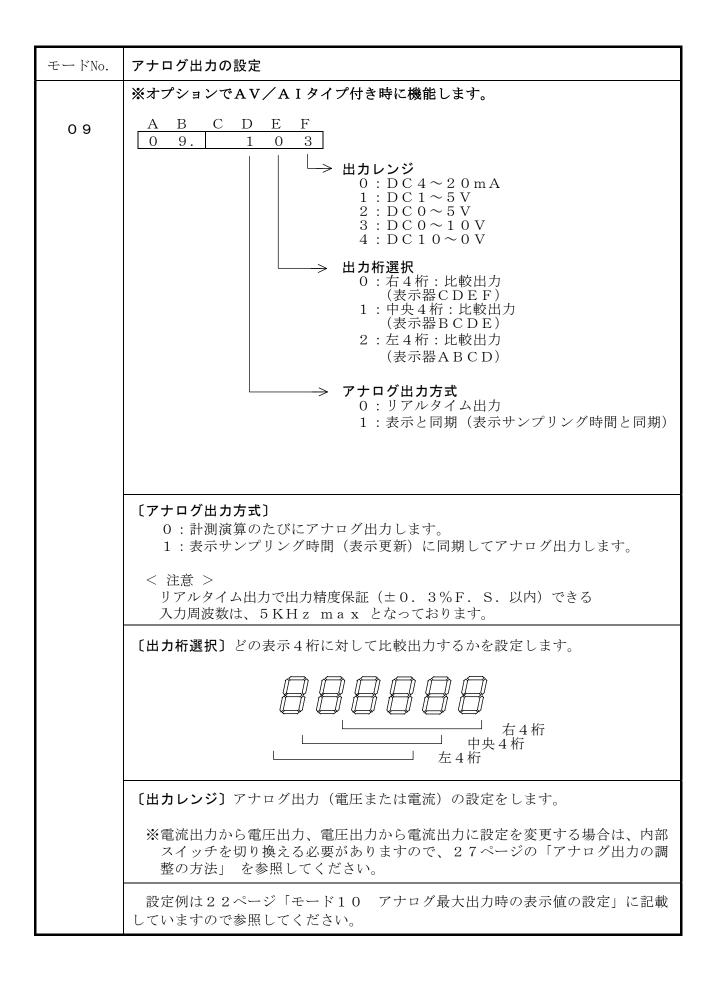

モードNo. アナログ最大出力時の表示値の設定 ※オプションでAV/AIタイプ付き時に機能します。 10 B C D E F 0. 1 0 0 0 → 表示値 0001~9999 (0000は設定しないでください) [アナログ最大出力時の表示値] アナログ出力値が最大の時の表示値を設定します。表示4桁が「500.0」 でも「50.00」でも小数点を無視した4桁を設定してください。 [例] アナログ出力を電圧出力でレンジ0~10Vで使用し、表示値が □□1000になった時に、出力を最大(10V)にしたい場合の設定は 下記のとおりとなります。 F モード09 Α Ε E:0 (表示右4桁と比較して出力) F:3 (電圧出力0~10V) 9. 0 3 0 D Ε C~F (最大出力時の表示値を1000) 0 0 注意:アナログ出力は表示値に対しての絶対値で出力します。 (表示値の符号は無関係) 設定値が〔例〕の場合、出力は下図のとおりになります。 アナログ出力値 10V 5V -1000+1000表示值 注意 出力桁選択で左4桁を選んだときに表示がマイナスになると、アナログ出力 は符号を無視した3桁に対して出力されます。 [例] 出力桁選択を左4桁、アナログ最大出力時の表示値を2000、レンジを DC0~10 Vとしたときは下図のようになります。 アナログ出力値 10V 保持 5V

-999

+2000

表示值

(1) スケーリングデータ設定のキー操作方法

この機種はスケーリングデータ(換算器)を4チャンネル($CH0 \sim CH3$)持つことができます。また、後面の端子台入力に $TCH0 \sim CH3$ の選択が可能です。(表 6 参照) CH0のスケーリングデータ(換算器)は、モード01, 02がA入力、モード03, 04がB入力となります。 $CH1 \sim CH3$ の設定は下記(表 5)のキー操作で行ってください。

表 5

操作キー	表示部	操作内容
M +	A B C D E F 1 A. 1 0 0 0	M キーを押しながら (マ) キーを2秒以上押すとスケーリング設定に入り、モード "1A" が呼び出されます。 ((マ) キーを先に押すとモードプロテクトがかかってしまいます。)
Q	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	点滅表示の位置(桁)を変更します。1度押すごとに1つずつ右へ移動します。 アップキーと併用して希望の設定値に合わせてください。
\land	A B C D E F 1 A. $1 \ 0 \ 0 \ 0$ $0 \sim 9$	点滅表示している数値を変更します。 1 度押すご とに数値が 1 ずつ上がります。
M	A B C D E F 1 A. 1 0 0 0 1 A~3 d	モードNo. を変更します。 1 度押すごとにモードNo. が変わります。 \uparrow 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M	A B C D E F 3 d.3	2秒以上押すことにより、設定値を登録します。 各設定が終了後、このキーで登録してください。 登録終了後、計測表示に戻ります。


[注意] スケーリングデータの変更を行う時は、モードプロテクトをOFFにしてください。 ONの状態(モードプロテクトランプ点灯)であれば設定値の変更はできません。 モードプロテクト機能については、26ページを参照してください。


·端子台CH切換方法


		表 6
	7 -10間	7 -14間
C H 0	オープン	オープン
C H 1	ショート	オープン
C H 2	オープン	ショート
C H 3	ショート	ショート


[注意] 計測中でもCHを切り換えますと、そのスケーリングデータで演算を行いますのでご注意ください。


(2) スケーリング設定の各モード内容

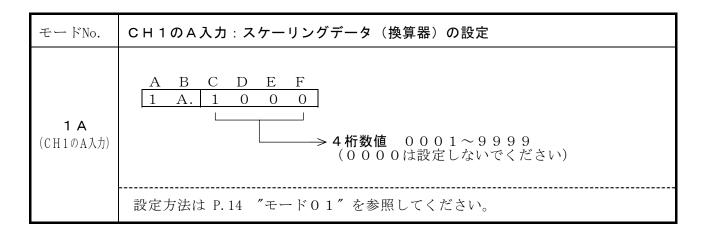

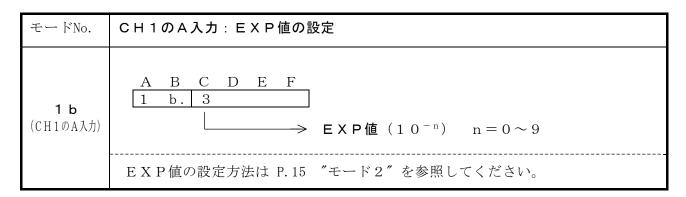


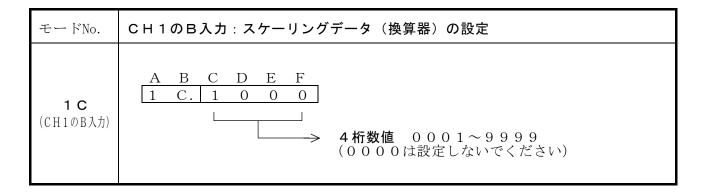

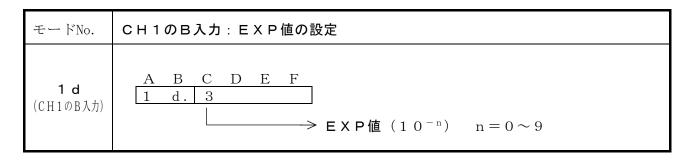


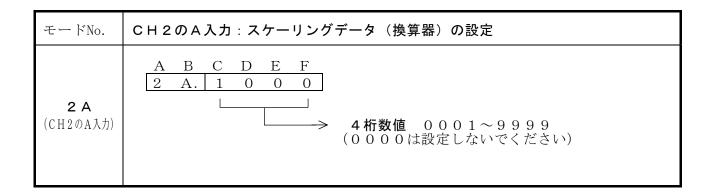



モードNo.	CH2のA入力:EXP値の設定
2 b (CH2のA入力)	A B C D E F 2 b. 3 EXP値(10 ⁻ⁿ) n=0~9

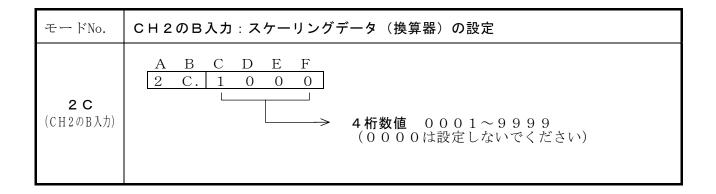

モードNo.	C H 2 の B 入力: E X P 値の設定
2 d (CH2のB入力)	A B C D E F

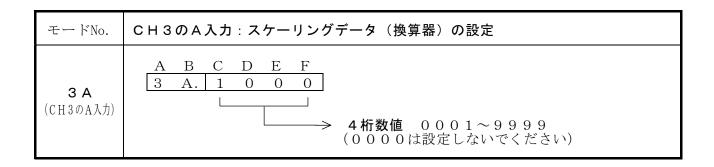

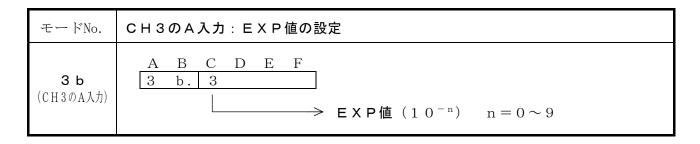

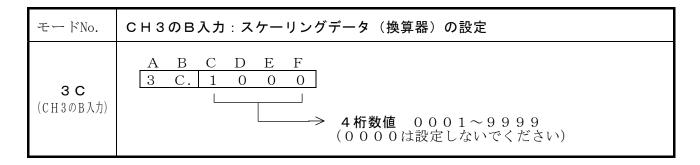

モードNo.	CH3のB入力:EXP値の設定		
3 d (CH3のB入力)	A B C D E F 3 d. 3 → EXP値 (10 ⁻ⁿ) n=0~9		

11. モードプロテクト機能

- 1. (キー3 秒押す・・・モードプロテクトランプが点灯し、モードプロテクトがかかっていることを意味します。
- 2. モードプロテクトがかかっている状態で
 - (キー3秒押す・・・モードプロテクトランプが消灯し、モードプロテクトが解除されます。

お客様の仕様に合わせて設定していますが、アナログ出力電圧・電流を変更する場合は、下記の 手順に従って変更してください。

[注意] 電圧出力 (AV) タイプ⇔電流出力 (AI) タイプに変更しない場合は手順④ から操作を行ってください。

- ① ケース本体側面のネジ(4ヶ所)を取り、基板を後方より引き出します。
- ② スイッチを切り換えます。 (手前側が電流出力(AIタイプ)/奥側が電圧出力(AVタイプ))
- ③ 基板をケース本体に入れ、ネジ(4ヶ所)止めします。

[アナログ出力の微調整]

- ④ M キーを押しながら電源を入れ、テストモードにします。
- ⑤ M キーを押していき、アナログ出力テストに合わせます。 (取扱説明書 9ページの「設定メニュー」を参照してください。)
- ⑥ 以下の数値になるようにそれぞれスパンボリューム、ゼロボリュームを調整してください。 (必ずゼロボリュームから先に調整してください)


電圧出力の場合


表示値	電圧値	
0 0	0 V	ゼロボリュームを回してください。
1 0 0	1 0 V	スパンボリュームを回してください。

電流出力の場合

表示値	電流値	
2 0	4 m A	ゼロボリュームを回してください。
1 0 0	2 0 m A	スパンボリュームを回してください。


⑦ 電源を再度入れ直し、21ページの「モード09-F」で出力レンジを設定してください。

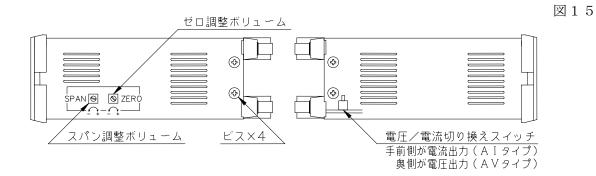

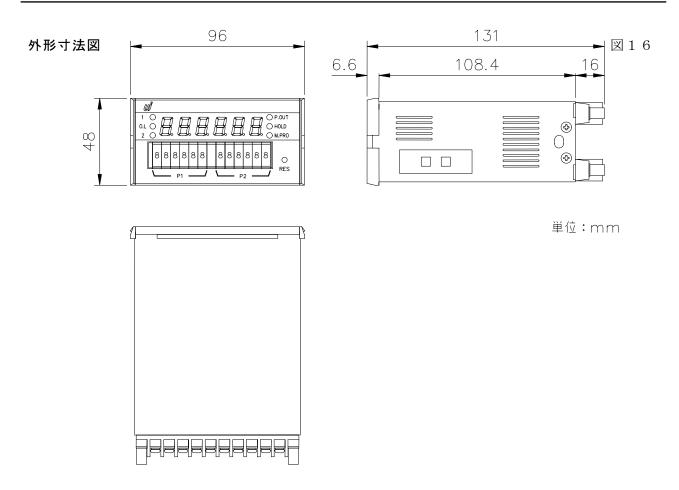


パネルカット寸法と取り付け間隔

図17

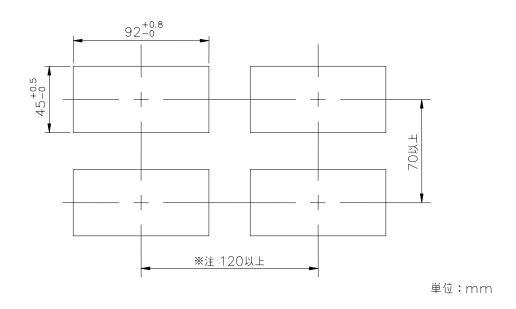


注意 オプションでフロントカバー (CV-02) を取り付ける場合は、取り付け間隔を 150mm以上にしてください。

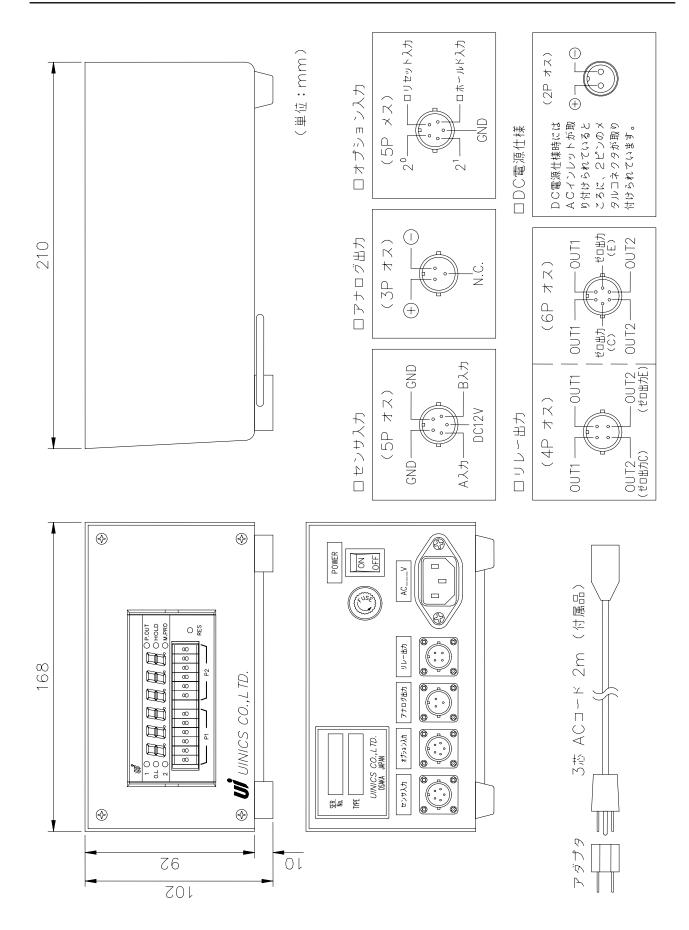


ノイズ対策には万全を期しておりますが、万一ノイズの影響が出た場合は次の項にご注意ください。

ノイズ等の影響で表示が消えたり、誤った表示が出た場合は初期化 (P.10参照) を行ってください。但し、初期化をする前には必ず設定値をメモしてから行ってください。正常に戻りましたら下記の対策をし、改めて再設定を行ってください。


- (1)電源は動力線と直接共用しないでください。動力線を使用する場合は絶縁トランスを 入れて2次側を使用してください。(弊社でも絶縁トランスPT-93を用意できます。)
- (2) センサコードに3芯シールド線を使用し、ノイズの発生源からできるだけ離して配線 してください。
- (3) センサコードをできるだけ短くし、動力線やインバータなどのノイズの発生源をさけて、極力雑音を拾わない経路に配管して布設してください。
- (4)機械のGNDアースコードには、非常にノイズが多く含まれている場合がありますので、メータのGNDに接続させない方が良い場合もあります(メータを完全に機械から絶縁状態)。

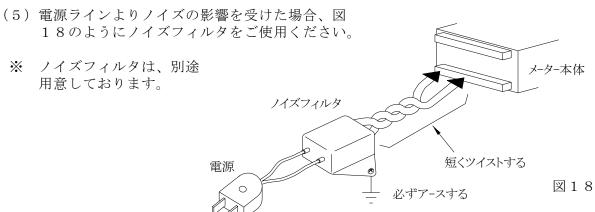

(6) センサコード配線方法 電力線、動力線がセンサのコードの近くを通るときは、サージや雑音による影響をなくすため、センサコードは単独配管するか、もしくは50cm以上離してください。

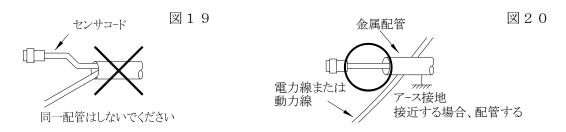

(7)外部要因によるノイズ発生を止める。 メータの取り付けられた制御盤内やその周辺 に強力なノイズの発生すると思われる電磁接 触器・温度調節器・電磁弁・リレー等の有接 点開閉によるサージノイズが影響した場合、 図21のようにスパークキラーを入れて対策 してください。

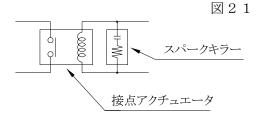

(8) 特に大きなノイズエリアでご使用の場合や不明な点がありましたら取扱店、または 弊社までご相談ください。

万一異常が発生した場合は、下記のとおり点検を行ってください。

No.	現象	点 検 方 法	対 策 と 処 置
1	表示器が点灯しない ブランクのまま	→電源入力が正常か、センサコードは短絡していないか?YES→「モード06-E」で	→テスタで電圧と誤配線のチェックをし、端子ネジを締め直す。→表示ブランクを解除する。
		「1(表示ブランクする)」 を選択していないか? YES ↓	- 表
		→本体内部のヒューズ断線 ↓ NO	→取扱店、または弊社へご連 絡ください。
			→取扱店、または弊社へご連 絡ください。
2	LED点灯異常 スイッチ動作異常 ゼロ出力異常 リレー出力異常 アナログ出力異常	→テストモードによりチェック (P.9参照)	→1度、初期化を行ってください。(P.10参照)→初期化で直らない場合や、何度も発生する場合は取扱店、または弊社へご連絡ください。
3	″0″表示のまま	→各モードの設定は正しい か?	→設定された値が有効表示範 囲以下である。
		→センサ入力は正常か? ↓ I	→センサの端子接続を再確認 し締め直しをする。テスト モードにより疑似入力テス トをする。 (P.9参照)
		→近接センサ等の検出距離が 正常か? ↓ ↓	→センサランプ点滅を確認ま たはドライバ等で軽くON /OFF接触してみる。
		→センサの出力信号形態とメ ータの入力方式が合ってい るか? ↓ ↓	→取扱説明書(P.6,7)を 確認し、不明な場合、取扱 店、または弊社へご連絡く ださい。
		NO	→取扱店、または弊社へご連 絡ください。
4	時折表示が消えたり 倍以上になる	→表示が倍以上になる時、近 くの電磁開閉器やソレノイ ド、電磁弁、リレーなどス パークノイズの影響	→P.30のノイズ対策の項を 参照しノイズ発生源にサー ジキラーを取り付けて止め る。
5	その他の異常		→取扱店、または弊社へご連 絡ください。

[※] 改良のため、仕様等は予告無く変更する場合がありますので予めご了承ください。