【取扱説明書】

瞬時流量(スピードメータ)&積算流量(カウンタ)指示計

MODEL:SP-581シリーズ

シリーズ名	計測	出	力	入力	センサ	電源	形状	機能
					電源			
SP-581								表示のみ
	RΚ							開平演算機能(√)内蔵
	RN							リニアライズ機能と開平演算機能内蔵
		P 2						上/下限警報出力 or 積算バッチ出力
	'		ΑV					アナログ電圧出力(電圧値選択)
			ΑI					アナログ電流出力 (DC4~20mA)
				無記				パルス入力(オープンコレクタパルス入力専用)
				F				パルス入力(電圧パルス入力専用)
				A 2				アナログDC4~20mA入力と
								オープンコレクタパルス入力
				A 3				アナログDC1~5V入力と
								オープンコレクタパルス入力
				A 4				アナログDCO~5V入力と
								オープンコレクタパルス入力
				A 5				アナログDCO~10V入力と
								オープンコレクタパルス入力
					無記			DC24V安定化(DC30mA以下)
					S 1 2			DC12V安定化(DC50mA以下)
				•		無記		AC100/200V±10% (50Hz/60Hz共用)
						ΑP		輸出向け AC115V/230V±10%
						1 2		DC12V (センサ用電源無し)
						2 4	_	DC24V (センサ用電源無し)
							無記	H48×W96×D131mmDINパネル埋め込み型
							DM	据置型(メタルコネクタ接続式)

ユーアイニクス株式会社

本 社 〒593-8311 大阪府堺市上123-1 TEL. 0722-74-6001 FAX. 0722-74-6005

東京営業所 TEL. 03-5256-8311 FAX. 03-5256-8312

名古屋営業所 TEL. 052-704-7500 FAX. 052-704-7499

【第3版 2000. 3.29】 @SP-581(3)

■ ご使用に際しての注意事項とお願い

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品を安全にご使用いただくために、下記の注意事項と取扱説明書をご一読されますようお願い申し上げます。

<注意>

- 1. 電源電圧は使用範囲内で使用してください。
- 2. 負荷は定格以下で使用してください。
- 3. 直射日光はさけてください。
- 4. 可燃性ガスや発火物のある場所では使用しないでください。
- 5. 定格を越える温湿度の場所や結露の起きやすい場所では使用しないでください。
- 6. 本体に激しい振動や衝撃を与えないでください。
- 7. 本体に金属粉、ほこり、水等が入らないようにしてください。
- 8. 電源配線時は感電等の事故に注意してください。
- 9. 通電中は端子に触らないでください。感電のおそれがあります。
- 10. 電源を入れた状態で分解したり内部に触れたりしないでください。 感電のおそれがあります。

■ 目 次

	1.	,	付力	属品	l o	確	認	ح	保	証	期	間	に	つ	٧١	て	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		1		
	2.	,	仕札	策 ·	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		2 ~	~ 3	3
	З.		メ・	一 タ	7 O.	取	Ŋ	付	け	か	た	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			•	•		4		
	4.	,	仕札	策 茤	更更	į .	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•				•			•	•		•	•	•	•	•		•	•		5		
	5.		ヒ:	<u>.</u> -	- ス	交	换	٤	デ	ィ	ッ	プ	ス	ィ	ッ	チ	の	設	定	の	し	か	た		•	•	•			•	•	•		•	•		6		
	6.		フロ	コン	/	部	の	各	名	称	ح	そ	の	機	能		•	•		•	•	•		•	•	•	•			•	•			•	•		7 -	~ ε	3
	7.	1	端-	子技	安靜	三区	•		•		•	•	•	•		•		•		•	•		•		•		•	•		•	•	•	•	•	•		9		
	8.		セ、	ンす	ナ別	亅接	続	図	•			•					•	•		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•		•	•	1	0		
	9.		入	力匠	可路	りの	構	成	•			•			•		•	•		•		•			•		•		•	•	•			•	•	1	1		
1	Ο.	;	積匀	章言	十浿	」の	動	作	説	明	•	•	•	•	•	•		•		•	•		•		•		•	•		•	•	•		•	•	1	2		
1	1.	;	初!	胡記	殳 定	値	٤	初	期	化		•			•		•	•		•	•	•	•		•		•		•	•	•			•	•	1	3		
1	2.	i	設分	さっ	k =	. <u>.</u>	_		•	•		•	•	•	•		•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	4		
1	3.		モ・	- 1	ぎ割	定	の	呼	び	出	し	か	た	ح	変	更	の	し	か	た	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	5 ^	~ 1	. 6
1	4.		モ・	- 1	× N	О		ح	設	定	値	の	内	容	•		•	•		•	•	•			•	•	•		•	•	•			•	•	1	7 -	~ 2	2 6
	ſモ	_	- ド	No	. 0	ر 1	B	解時	/	積匀	信算	測	::	最之	大入	、力	周	波犭	数の	設	定	•	•		•	•	•			•			•	1	7				
	「モ	_	- ド	No	. 0	ر 2	B	段時	/	積氯	育計	測	:	L	o w	1カ	ッ	<u>۽</u> ج	軽の	設	定	•	•		•	•	•		•	•			•	1	7				
	「モ	_	- ド	No	. 0	3]	B	解時	什	測	: 月	数	点	位 i	置の	設	定	•	•	•		•	•		•	•	•		•	•			•	1	8				
	上	_	- ド	No	. 0	4 J	B	解時	計	測	: 最	大	ア	ナリ	ログ	入	力	時(の表	示	値	の記	定	•	•	•	•		•	•			•	1	8				
	「モ	_	- ド	No	. 0	5]	B	舜時	計	測	: 表	示	サ	ン	プリ	ン	グ	時間	間の	設	定	•	•		•	•	•		•	•			•	1	8				
	下七	_	- ド	No	. 0	6]	B	解時	計	測	: 移	動	平:	均夠	数の	設	定	•		•		•	•		•	•	•		•	•			•	1	9				
	「モ	_	- ド	No	. 0	7]	B	舜時	計	測	: オ		١.	ぜり	口時	剈	の	設定	È	•		•	•		•	•	•		•	•			•	2	0				
	「モ	_	- ド	No	. 0	8]	B	解時	計	測	: 急	速	オ	_	トセ	ļП	機	能	の設	定	•	•	•		•	•	•		•	•			•	2	1				
	「モ	_	- ド	No	. 0	9]	Ŕ	責算	計	測	: 積	算	表示	kλ		バー	-方	法	· IJ	セ	ット	動	作時	間	• /]	数	点	立置	の	设定	·	•	•	2	2				
	「モ	_	- ド	No	. 1	0]	Ŕ	責算	計	測	: 1	時	間	当	たり	の	最	大和	責算	値	の	設力	₹		•	•	•		•	•		•	•	2	2				
	「モ	_	- ド	No	. 1	ر 1	7	アナ	. П	グト	出力):	計	測i	選択	٠,	出	力1	レン	/ ジ	•	出力	力桁	の	設定	È	•		•	•		•	•	2	3				
	「モ	_	- ド	No	. 1	2]	7	アナ	. П	グト	出力):	最	大	出力	時	の	表表	示値	の	設	定	•		•	•	•		•	•		•	•	2	4				
	「モ	_	- ド	No	. 1	3]	有	幹報	出	力(の影	定	•	•	•	•		•	•	•		•	•		•	•	•		•	•		•	•	2	5				
	「モ	_	- ド	No	. 1	4 J	Ŕ	責算	同	期	出力	析	• .	パ)	レス	出	力	幅(の設	定	•	•	•		•	•	•		•	•		•	•	2	6				
	「モ	_	- ド	No	. 1	5]	ŧ	長示	選	択	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•		•	•	•		•	•		•	•	2	6				
1	5.		才:	プミ	/ 3	ン	モ	<u> </u>	ド		R	K	/	R	N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	7		
1	6.		プ!	ノセ	ッ	卜信	直の) 呼	žζ	出	し	かた	لح ځ	: 梦	更到	の	し	か	た	(オ	プミ	/ E	ェン	′ :	P	2	タィ	イフ	?)		•	•	•	•	2	8		
1	7.		アフ	トロ	グ	入力	」の	調	整	りし	か	た	(オ	プミ	ンョ	ョン	′ :	Α	2 /	/ <u>F</u>	3	/	A ·	4 /	/ A	2 5	タ・	イン	プ)		•	•	•	•	2	9 -	~ €	3 0
1	8.		ア	ታ፣	ュク	"出	力	の	譋	整	の	し	か	た	(Z	ナラ	プミ	/ =	1 Z	/ :	A	V	7 /	′ A	I	タ	'イ	プ	,)		•	•	•	•	3	1		
1	9.		開	平海	貧舅	人機	能	(, z	トラ	プミ	/ =	נו	/ :	: F	R	۲,	/ F	R N	۱ ۶	7 1	ノフ	٠)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3	2		
2	0.		リ:	ニフ	ブラ	イ	ズ	機	能	(Z	トフ	િટ	/ 5	ョン	/ :	: I	R N	1 う	7 1	イフ	r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3	3 ^	~ 3	3 5
2	1.	:	外升	移▽	ナ	図		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3	6		
2	2 .		据:	え置	き重	タ	イ	プ	(Z	ナラ	プシ	/ =	1)	/ :	Ι	O N	ΛI ઝ	7 1	イフ	۴)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3	7		
2	3.		١ -	イン	ズ文	策	に	つ	い	て		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3	8		
2	4.		ኑ ፡	ラコ	ブル	シ	ュ	_	テ	1	ン	グ						•																		3	9 -	~ 4	10

1. 付属品の確認と保証期間について

付属品の確認について

本機が届きましたら、下記のものが揃っているか確認をしてください。

- (1) SP-581 (お客様仕様どおりのもの)・・・・・1
- (2) SP-581の取扱説明書・・・・・・・・1
- (3) 単位ラベル ・・・・・・・・・・・・1
- (4) 検査タグカード・・・・・・・・・・・・1
- (5) お客様指定の付属品(ご指定の無い場合はありません)

どれか1つでも誤ったもの、または欠けているものがありましたら取扱店、または弊社まで ご連絡ください。(お客様の都合により付属されていないものもあります。)

保証期間と保証範囲について

1. 保証期間

納入品の保証期間は引き渡し日より1年間とさせていただきます。

2. 保証範囲

上記保証期間中に当社の責任による故障を生じた場合は、当社工場内にて無償修理させていただきます。但し、下記にあげます事項に該当する場合は、この保証対象範囲から除外させていただきますのでご了承ください。

- ① 本取扱説明書または仕様書等による契約以外の使用による故障
- ② 当社の了解なしにお客様による改造または修理による故障
- ③ 故障の原因が当社納入品以外の事由による故障
- ④ 設計仕様条件をこえた保管・移送または使用による故障
- ⑤ 火災、水害、地震、落雷、その他天災地変による故障

2. 仕 様

≪標準仕様≫

(準仕様 ≫ 項 目	仕 様
301 4		
	方式	周期計測演算方式
	Wカット	最大入力周波数の0~29%(任意に設定)の入力を無視
表示		赤色 L E D 6 桁 文字高: 10.2 mm (ゼロブランキング方式)
	スケーリング (換算器)	最大入力周波数と最大周波数入力時の表示値を設定
	小数点以下表示	小数点以下1桁~4桁まで表示設定可能
瞬	表示精度	アナログ入力に対して、±0.3%F.S.±1digit(23℃)
時		パルス入力に対して、±0.05% ±1digit
表	表示サンプリング	表示を0.00秒~99.9秒で平均化(任意に設定)
示	オートゼロ時間	入力停止後0.1~99.9 (任意に設定) 秒後に表示を0
	移動平均	パルス入力時、センサの1パルス当たりの流量値が正確でないときに
		設定(1~29回)入力周波数20Hz以下で有効
	瞬時表示ランプ	瞬時計測値を表示中点灯(フロント部エンターキーにて積算表示に切り換え)
	スケーリング (換算器)	最大入力周波数と1時間当たりの最大積算値を設定
	小数点以下表示	小数点以下1桁~3桁まで表示設定可能
	オーバー表示	6 桁表示値オーバー時は3ラウンドフラッシング方式(オーバーランプ
積		点灯し再カウント、2ラウンドオーバーすると、000001から再々
120		カウントを行い、3ラウンドフルスケールで「999999」のフラッ
算		シング) と、エンドレス方式 (6桁オーバーリセット) の選択可
- JF	リセット	フロント部リセットキー/端子台リセット(2秒以上〇N/即 切換可)
表	, , , ,	(端子台リセット: NPNオープンコレクタ出力、または有接点出力を受け付け)
	同期パルス出力	積算表示と同期出力 (標準装備)
示	1,177,1 7	同期出力桁1~4桁、出力幅0.01秒~2.00秒で任意に設定
		信号レベル・・・NPNオープンコレクタ出力 定格DC30V40mA (MAX)
	停電補償	約 1 ケ月 (ゴールドキャパ 1 F 内蔵) 2 3 °C 但し充電時間 3 時間以上
	積算表示ランプ	積算計測値を表示中点灯(フロント部エンターキーにて瞬時表示に切り換え)
-	標準	NPNオープンコレクタパルス入力: MIN10mA以上
	F タイプ	電圧パルス入力: LOW 2.0V以下, HI 3.8~30V
セ	A 2 タイプ	電性
ン		
サ	A 3 タイプ A 4 タイプ	ア ナ ロ グ 電 圧 入 力 : D C 1 V ~ 5 V 入 力抵抗 1 M Ω ア ナ ロ グ 電 圧 入 力 : D C 0 V ~ 5 V 入 力抵抗 1 M Ω
入	A 5 タイプ	アナログ電圧入力: D C O V ~ 1 O V 入力抵抗 1 M Ω
力	入力応答周波数	0. 0 1 H z ~ 5 0 H z (L O W), 0. 0 1 H z ~ 1 K H z (M I D),
//	八刀心台问仮数	0. 0 1 H z \sim 5 0 H z (LOW), 0. 0 1 H z \sim 1 K H z (M 1 D), 0. 0 1 H z \sim 1 0 K H z (H I)
	センサ供給電源	標準: DC+24V 30mA MAX(安定化)出力
	ヒンリ医和电源	
-		S12:(DC+12V 50mA MAX内部変更可 P.5参照) 標準: AC100, 200V ±10% 50/60Hz
マ	电你	
~	ナプシノコン	AP:(AC115, 230V ±10% 内部変更可 P.5参照)
Ø	オプション	DC:DC12V±10% DC24V±10% 電源投入後20分以上(アナログ入出力使用時)
fi la	消費電力	約12VA以下
他	使用温湿度範囲	0~50℃ 30~80%RH(但し結露しないこと)
	重量・外形寸法	約600g H48 × W96 × D131mm
		(据置型 約2.0 K g 外形 P.3 7 参照)

≪警報出力:オプションP2≫

2段出力	瞬時上/下限警報出力or積算バッチ2段出力の選択可
出力タイミング	表示値と各プリセット値との比較により判定出力
出力方式	リレー出力2段 定格負荷電圧:AC250V,DC30V
	定格負荷電流: 0.2 A MAX 1 a 接点
出力表示	リレー出力中OUT1、OUT2緑色LEDランプ点灯表示
出力リセット	フロント部リセットキー、および端子台リセット2秒以上、または即
	(50 ¹ ,)秒以上)ONで警報出力を解除

≪アナログ出力:オプションAV/AI≫

	,
電圧出力(AV)	$D C O V \sim 1 O V$, $D C O \sim 5 V$, $D C O \sim 1 V$, $D C 1 V \sim 5 V$
	負荷抵抗 1 k Ω以上
電流出力 (AI)	D C $4 \sim 2$ 0 m A
	負荷抵抗 5 0 0 Ω以下
出力精度	表示値に対し±0.3% F.S. ±1digit以内(23℃)
温度特性	± 5 0 ppm/ ℃
出力応答	約50ms以下
出力分解能	10ビット(1/1000) D/A変換


≪開平演算 (√):オプションRK≫

		3 V IC II //
ı	開平演算	(√) 開平演算機能内蔵 モード設定で使用選択

_《リニアライズ・開平演算 (√):オプションRN≫

リニアライズ方式	折線近似値(入出力共20ポイント設定可)
リニアライズ設定	入力・出力共に0.0~199.9%任意に設定可
リニアライズ表示	瞬時表示値、積算表示値共に有効
リニアライズメモリ	リニアライズデータ値 E ² ROM半永久メモリ
リニアライズ選択	データ設定後に使用有・無の選択可
開平演算	(√)開平演算機能内蔵 モード設定で使用選択
モード選択設定	開平演算モードとリニアライズモードの使用と不使用の選択可

メータの取り付けかた

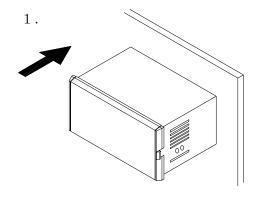

パネルカットして、前面よりメータを 挿入してください。


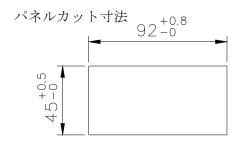


図 1

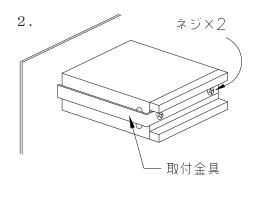

背面より取り付け金具でしっかり押さえ、 ネジで締め付けてください。

図 2

・板厚0.8mm~4.0mmのパネルに取り付けてください。

フロントパネルの取り外しかた

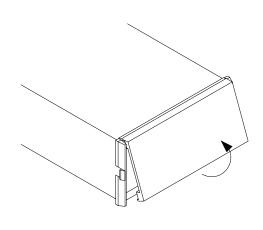


図3

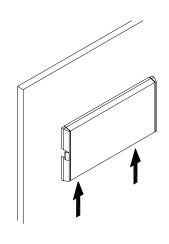


図 4

図3のように手で下側を持ち上げるように すれば簡単に外せます。

盤に取り付けている時は、図4の矢印部分をマイナスドライバ等でこじてから外してください。

4. 仕様変更


仕様変更内容

A) センサ電源電圧の切り換え

センサ電源	F 1 5
DC24V 30mA	オープン
DC12V 50mA	ショート

(標準出荷時)

図 5

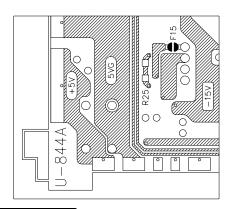


B) 電源電圧の切り換え

電源電圧	F16, F17	G12, G13
100V, 200V	オープン	ショート
115V, 230V	ショート	オープン

(標 準出荷時) (輸出向専用)

図 6

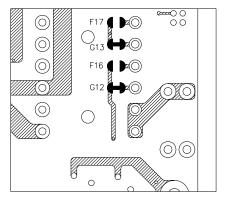


C) 警報出力(リレー出力) A接点、B接点の切り換え

Ī	警幸	设出力	F 7	F 8	G 5	G 6
I	OUT1	A接点出力		オープン		ショート
	OUT1	B接点出力		ショート		オープン
ſ	OUT 2	A接点出力	オープン		ショート	
	OUT2	B接点出力	ショート		オープン	

(標準出荷時)

(標準出荷時)

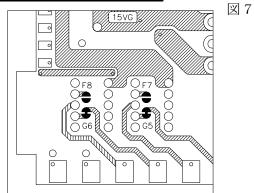

5. ヒューズ交換とディップスイッチの設定のしかた

ヒューズ交換のしかた

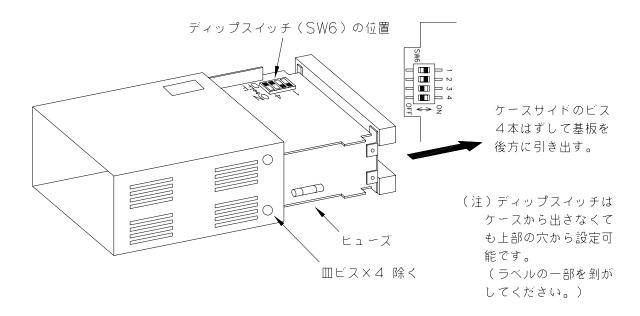


図5のようにケースから基板を取り出して交換してください。

- ・AC電源タイプ 0.2A (5φ×20mm)
- ・DC電源タイプ 1.0A (5φ×20mm)


表 1

		SW6-1	SW6-2	SW6-3	SW6-4	OFF ⇔ ON
s	電圧パルス入力	OFF		ON		OFF \$\iff \text{ON}\$
W	NPNオープンコレクタパルス入力/アナログ入力	ON		OFF		2
設定書	入力応答周波数 0.01Hz~10kHz(HI)		OFF		OFF	ω
表	入力応答周波数 0.01Hz~ 1kHz (MID)		ON		OFF	44
	入力応答周波数 0.01Hz~50Hz (LOW)		ON		ON	SW6

黒色が設定側


1) ディップスイッチの設定はケースから基板を取り出すか、または上部の穴から行ってください。(上図参照)

出荷時、特に指定のない場合、SW6-1,2がONとなっています。

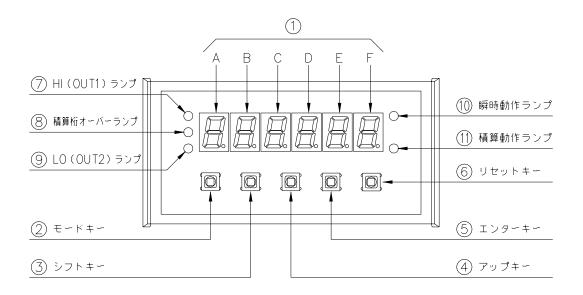

_			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1	A∼F	表示器	計測時:瞬時計測値、または積算計測値を表示します。 設定中:モード設定時は表示器A・BにモードNo.を 表示器C~Fに現在の設定値が表示されます。 :プリセット値設定時は現在設定されている 設定値が表示されます。
②	MODE	モードキー	計測時:各設定の呼び出しをします。 1. MODE キーを押しながら キーを2秒以上押すことによりモード設定を呼び出します。 2. MODE キーを2秒以上押すことによりプリセット値設定を呼び出します。 設定中:モード設定時はモードNo.の切り換えを行います。 :プリセット値設定時はOUT1/OUT2の切り換えを行います。
3	C	シフトキー	計測時:使用しません。 設定中:各設定中(モード設定、プリセット値設定) は点滅表示している桁を右へ移動します。
4	\land	アップキー	計測時:使用しません。 設定中:各設定中(モード設定、プリセット値設定) は点滅表示している数値を変更します。

(5)	ENT	エンターキー	計測時:瞬時表示/積算表示の切り換えを行います。 設定中:各設定中(モード設定、プリセット値設定) は設定値を登録し、計測表示に戻します。
6	RES	リセットキー	計測時:積算計測のリセット、および警報出力の解除を 行います。 (リセットのかかる時間はモード09で設定) 尚、後面端子台のRES端子も同様です。 設定時:各設定中(モード設定、プリセット値設定) は設定値の 登録を行わずに 計測表示に戻します。
7	HI • OV ○ LO ○	HI(OUT1) ランプ	警報出力OUT1の出力と同期して点灯します。
8	HI O OV • LO O	積算桁オーバー ランプ	積算計測値が99999以上になった時点で点灯 します。
9	HI O OV O LO •	LO (OUT2) ランプ	警報出力OUT2の出力と同期して点灯します。
10	● RA ○ TO	瞬時表示ランプ	瞬時計測値を表示中に点 <u>灯し</u> ます。 積算計測への切り換えは <u>ENT</u> キーで行います。 (モード15参照)
11)	○ RA ● TO	積算表示ランプ	積算計測値を表示中に点灯します。 瞬時計測への切り換えは ENT キーで行います。 (モード15参照)

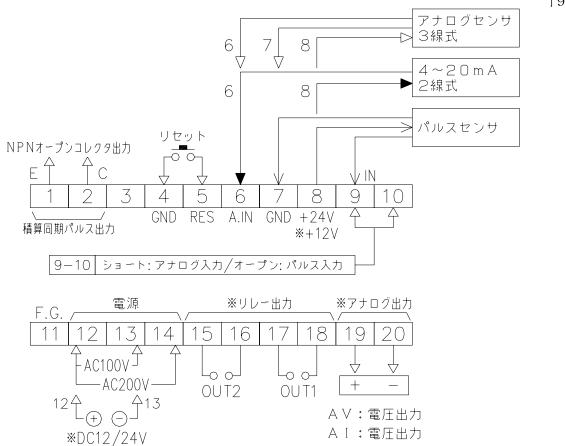

く注意> ※印はオプションです。

1) 電源入力の確認


- 1. 電気配線時は感電等の事故に注意してください。
- 2. AC電源仕様かDC電源仕様かをよく確かめてから配線を行ってください。
- 3. DC電源仕様の場合は ⊕ ⊖ をよく確かめ、逆に接続しないようにしてください。
- 2) 端子名称をよく確認してから正しく配線してください。
- 3) センサの種類により入出力の配線が異なってきますので、10ページに記載されている 接続図を参照しながら配線してください。もし誤って配線しますとセンサや入出力回路が 破損するおそれがあります。
- 4) 端子台のネジは確実にしめてください。

8. センサ別接続図

A)アナログ出力センサ

図10

2 w i r e (2線伝送式の場合)

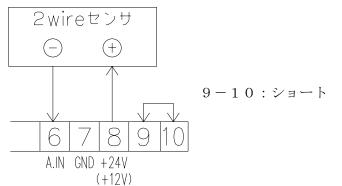


4~20mA (A2タイプ)

B)アナログ出力センサ

図11

4線式センサの場合(センサ電源を別使用)

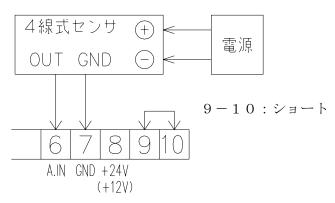


- $\cdot 4 \sim 20 \text{ mA} \text{ (A } 2 \text{ } \beta \text{ } \vec{\text{T}} \text{)}$
- ・1~ 5 V (A3タイプ)
- ・0~ 5 V (A4タイプ)
- ・0~10V (A5タイプ)

C) アナログ出力センサ


図12

3線式センサの場合(センサ電源を本体より供給)

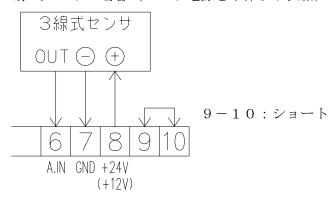

- ・ 4~20mA (A2タイプ)
- ・1~ 5 V (A3タイプ)
- $0 \sim 5 \text{ V} \quad (A 4 \beta 7)$
- ・0~10V (A5タイプ)

D) パルス出力センサ

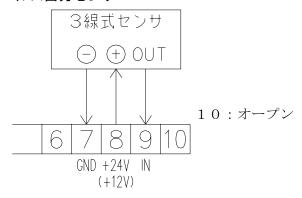

- ・オープンコレクタパルス出力 (標準タイプ)
- ・電圧パルス出力 (Fタイプ)

1) NPNオープンコレクタパルス入力

**24V(+12V)

**8.2K

**SW6-1

**SW6-1

**SW6-3


**SW6-3

**4.7K

2) 電圧パルス入力(Fタイプ)


図15

図14

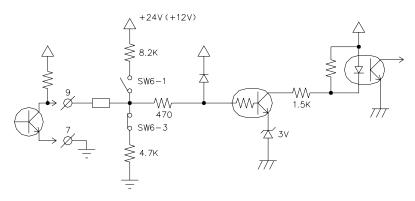


3) アナログ入力 (A2~A5タイプ)

図16

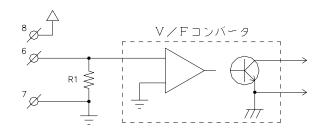


- ・アナログ電流入力時 (A 2 タイプ)・・・・・・R 1 = 2 5 0 Ω
- ・アナログ電圧入力時 (A3/A4/A5タイプ)・・・R1=1M Ω

4) リセット入力

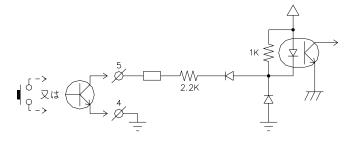

- 1) 積算計測は「0」より加算します。
- 2)表示オーバーは999999をこえるとオーバーランプが点灯し、それ以降 0~99999のカウントを繰り返すエンドレス方式と 99999をこえるとオーバーランプが点灯し、0から再カウントで2回目の 99999をこえると00000から再々カウントし、3回目の99999を こえると表示がフラッシングする3ラウンドフラッシング方式があります。 (モード09参照)

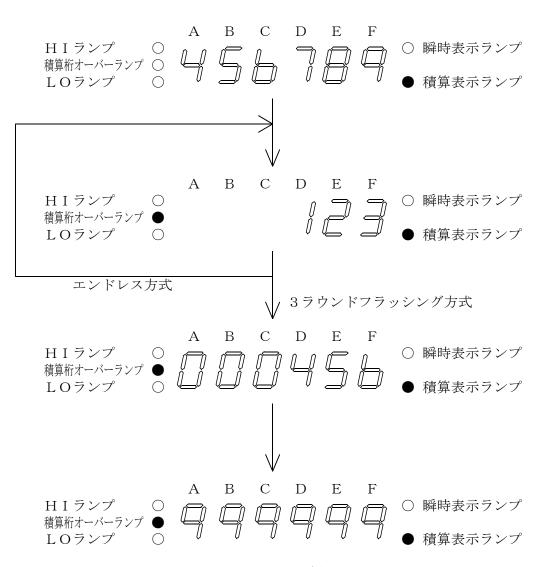

フラッシング表示

11. 初期設定値と初期化

事前にお客様から仕様をお伺いしている場合はその設定に合わせていますが、通常 (工場出荷時) は下表 (表 2 ,表 3)の設定値となっています。

(1) 各モードの初期設定値

表 2

RK/RNタイプのみ

	モードNo.	初期設定値					設定メモ欄						
l	c 110.	Α	В	С	D	Ε	F	Α	В	С	D	Е	F
み	00.	0	0.				0	0	0.		_	_	
	01.	0	1.	0	0	0.	O	0	1.				
	02.	0	2.			0	0	0	2.	_	_		
	03.	0	3.				1	0	3.	_	_	_	
	04.	O	4.	0	0	0.	0	0	4.				
	05.	0	5.		0	0.	5	0	5.	_			
	06.	0	6.			0	1	0	6.	_	_		
	07.	0	7.		0	2.	O	0	7.				
	08.	0	8.			0	0	0	8.	_	_		
	09.	0	9.	0		0	0	0	9.		_		
	10.	1	0.	3.	6	0	3	1	0.				
	1 1	1	1.		0	0	0	1	1.	_			
	12.	1	2.	1	0	0	O	1	2.				
	13.	1	3.	0	0	0	0	1	3.				
	14.	1	4.	0	0.	0	5	1	4.				
	15.	1	5.	-			0	1	5.	_	_		

(2) プリセット値

表3

警報出力		衤	刀期記	殳定值	直				設定と	メモ欄		
THE THE	Α	В	С	D	Е	F	Α	В	С	D	Е	F
H I (OUT1)	9	9	9	9	9	9						
L O (0UT2)	О	0	0	0	0	0						


<初期化>

エンターキーを押しながら電源を投入することにより初期化を行うことができます。初期化後、各設定値は表 2 , 表 3 のとおりになります。

<注意>

初期化を行うと現在の設定値がすべて初期設定値となりますので、初期化を行う場合は予め現在の設定値の記録を残してから実行してください。

※ ノイズ等で内部のコンピュータが暴走した場合は、上記の方法で初期化を行い、希望の 設定値に合わせ直してください。

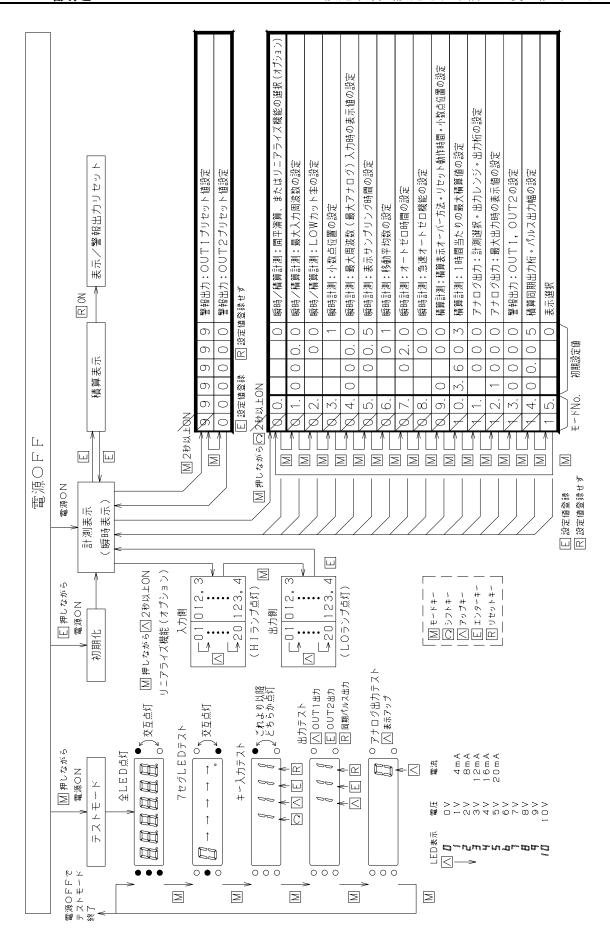

13. モード設定の呼び出しかたと変更のしかた

各モードを設定する時は、下図のとおり各キーの操作を行ってください。

操作キー	表示部	操作手順
MODE + C2	A B C D E F 0 1. 0 0 0. 0	MODE キーを押しながら キーを 2 秒以上 押します。 これで表示器 A・Bに「01」(RK/RNの時は「00」)が表示され、モードNo.01 (RK/RNの時はモードNo.00)を 呼び出したことになります。
	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	点滅表示の位置(桁)を変更します。1度押すごとに1桁ずつ右へ移動します。
	A B C D E F 0 1. 0 1 0. 0 ↑ 0~9	点滅表示している数値を変更します。 1 度押す ごとに数値が 1 ずつ上がります。
MODE	A B C D E F 0 2. 0 1 0. 0 1~15 RK/RNの時は00~15	モードNo. を変更します。 1 度押すごとに モードNo. が 1 ずつ上がります。 モードは全部で「15」まであります。 「15」の次は「01」または「00」に 戻ります。
ENT		設定値を登録します。各設定が終了しましたらこのキーにて登録してください。登録終了後、 計測表示に戻ります。
RES		計測表示に戻ります。 設定値の登録は 行いません ので注意してください。

どのモードを設定すればよいか - 1.入力信号に対してのスケーリング値を決めたい モード01 (P.17) 瞬時/積算計測:最大入力周波数の設定 モード04 (P.18) 瞬時計測:最大周波数(最大アナログ)入力時の 表示値の設定 モード10 (P.22) 積算計測:1時間当たりの最大積算値の設定 - 2.演算、計測方法について - 1. 低い周波数、及び小さい電流、電圧の入力を計測したくない場合 モード02 (P.17) 瞬時/積算計測:LOWカット率の設定 - 2. 開平演算、リニアライズ機能を使用したい(オプション:RK/RNタイプ) モード 0 0 (P. 2 7) 瞬時計測:瞬時演算機能の選択 - 3.出力について - 1.積算同期パルス出力の設定 モード14(P.26) 積算計測:積算同期出力桁、出力幅の設定 - 2. 警報出力の設定(オプション: P 2 タイプ) モード13 (P.25) 警報出力の設定 プリセット値の呼び出しかたと変更のしかた(P.28) - 4.アナログ出力についての設定(オプション:AV/AIタイプ) モード11 (P.23) アナログ出力:計測選択、出力レンジ、出力桁の設定 モード12 (P.24) アナログ出力:最大出力時の表示値の設定 - 5.表示について - 1.瞬時計測、積算計測のどちらを表示するか モード15 (P.26) 表示選択 - 2.小数点以下を表示したい モード03 (P.18) 瞬時計測:小数点位置の設定 モード09 (P.22) 積算計測:小数点位置の設定 - 3.表示のチラツキ等の防止 モード05 (P.18) 瞬時計測:表示サンプリング時間の設定 モード06 (P.19) 瞬時計測:移動平均数の設定

- 4.信号入力が止まってから〇表示するまでの時間を設定したい

モード 0 7 (P. 20) 瞬時計測:オートゼロ時間の設定

5.信号入力が止まってからの表示の設定

モード08(P.21) 瞬時計測:急速オートゼロ機能の設定

6. その他の機能について


- 1.リセットキー動作について

モード 0 9 (P. 2 2) リセットキー時間の設定


モードNo.	瞬時/積算計測:最大入力周波数の設定
0 1	A B C D E F 0 1.0 0 0.0
	入力される周波数の最大値を設定します。
	アナログ入力タイプ(A 2 / A 3 / A 4 / A 5)では最大電流、及び電圧が入力 された時に変換される周波数を設定してください。 下記を参照してお客様の仕様に合わせて設定してください。
	アナログ信号は内部で V/F (アナログをパルスに)変換されています。各タイプは下記のとおりになっています。
	・アナログ電流入力 $(A\ 2\ 9\ 7\ 7)$ $4\sim 2\ 0\ mA$ において 最大入力 $2\ 0\ mA$ \Rightarrow $4\ 0\ 0\ 0\ Hz$ ・アナログ電圧入力 $(A\ 3\ 9\ 7\ 7)$ $1\sim$ $5\ V$ において 最大入力 $5\ V$ \Rightarrow $4\ 0\ 0\ 0\ Hz$ ・アナログ電圧入力 $(A\ 4\ 9\ 7\ 7)$ $0\sim$ $5\ V$ において 最大入力 $5\ V$ \Rightarrow $5\ 0\ 0\ 0\ Hz$ ・アナログ電圧入力 $(A\ 5\ 9\ 7\ 7)$ $0\sim 1\ 0\ V$ において 最大入力 $1\ 0\ V$ \Rightarrow $1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ Hz$
	※ 出荷時はお客様の仕様で調整しておりますが微調整が必要な場合は、 29ページ記載の「アナログ入力の調整しかた」を参照し、ゼロ/スパン調整 をしてください。

モードNo.	瞬時/積算計測:LOWカット率の設定					
0 2	A B C D E F <注意>このモードでのローカットとは別に 0 2. 0 0 かかっています。					
	└──> L OWカット率 0 ~ 2 9 %					
	最大入力周波数の0~29%以下の入力については計測させたくない場合に、					
	設定します。 設定された%以下の入力については 瞬時、および積算計測はしません。					
	例えば、 $A5(0V\sim10V)$ タイプ時に LOW カット率を 10% と設定した場合、 $1V$ 以下の入力は計測しません。					


モードNo.	瞬時計測:小数点位置の設定
03	A B C D E F 0 3. 1 → 小数点位置 0: 0 1: 0.0 2: 0.00 3: 0.000 4:0.0000

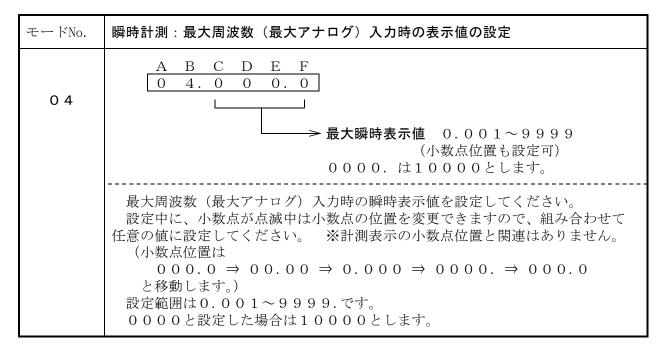


モードNo.	瞬時計測:表示サンプリング時間の設定				
0 5	A B C D E F 0 5. 0 0.5				
①入力信号をこの設定された時間で計測し、その平均値を演算するものです 従って、設定された時間ごとに表示を平均化して更新することになります この設定は表示のチラツキ防止や表示安定に使用してください。					
	②00.0秒と設定すると現在の入力をリアルタイムで演算表示します。				

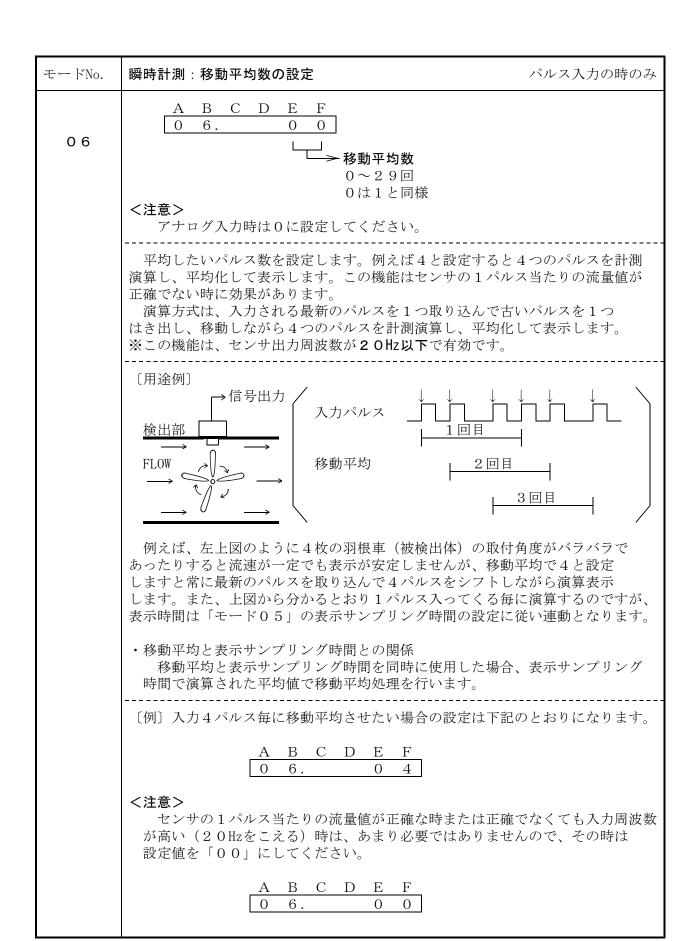


モードNo.	瞬時計測:オートゼロ時間の設定
0 7	A B C D E F 0 7. 0 2.0
	入力信号が停止したとき、設定時間後に瞬時表示値を"0"に戻す機能です。 00.0秒と設定した場合はこの機能は停止し、入力信号が停止しても表示を 維持しますのでご注意ください。

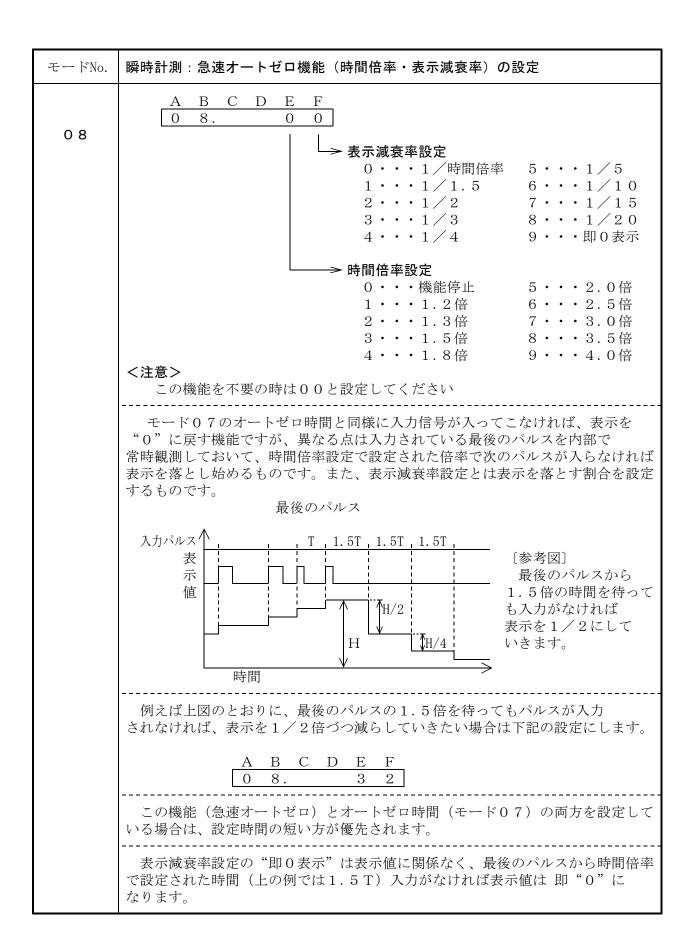


モードNo.	積算計測:積算表示オーバー方法・リセット動作時間・小数点位置の設定
0 9	A B C D E F 0 9.0 0 2 → 小数点位置 0: 0 1: 0.0 2: 0.00 3: 0.000 3: 0.000
	1:即リセット(ONエッジ) (前面リセットキーと後面端子台リセット入力 は同一動作です) 着算表示オーバー方法選択 0:3ラウンドフラッシング方式 1:エンドレス方式
	 小数点位置:積算表示で小数点以下の表示桁数を設定します。 リセット動作時間:リセットが動作するまでの時間を設定します。 2秒・・リセットキー、及び端子台リセットが2秒以上ONされた後、計測をリセットします。リセットがONの間は入力禁止となります。 即・・・リセットキー、及び端子台リセットがONされた時に、計測をリセットします。 ※1・・リセットは積算計測のリセット、および警報出力の解除を行います。 ※2・・・瞬時計測はリセットしません。
	積算表示オーバー方法選択:積算計測がオーバーしたときの表示方法を選択します。 詳細は積算計測の動作説明 (P.12)参照。

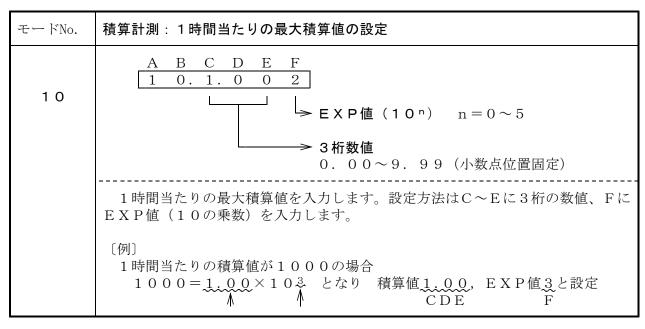

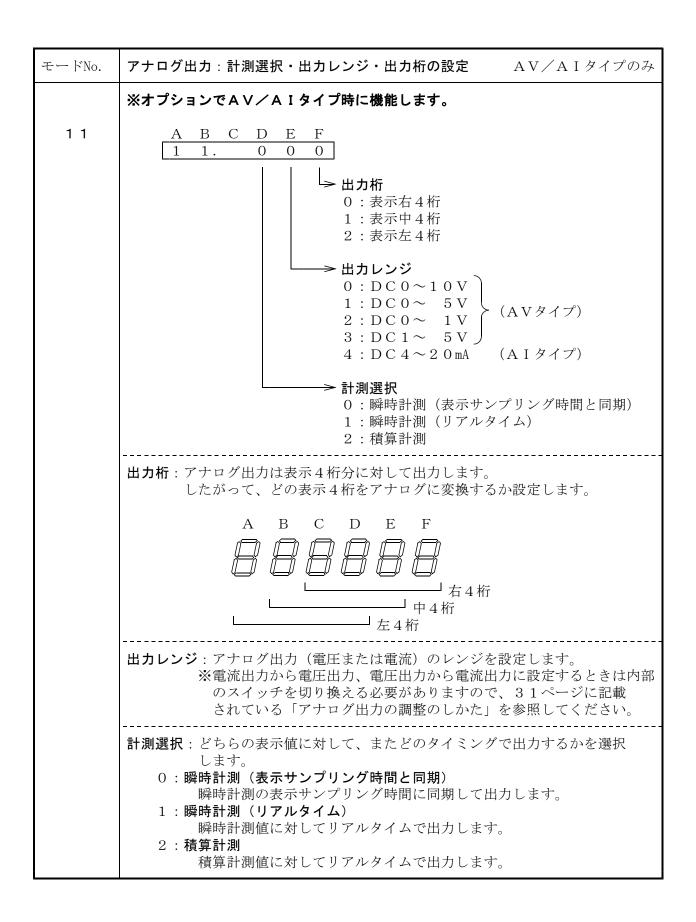

モードNo.	アナログ出力:最大出力時の表示値の設定 A V / A I タイプのみ
	※オプションでAV/AIタイプ時に機能します。
1 2	A B C D E F 1 2. 1 0 0 0 L
	└────────────────────────────────────
	アナログ出力値が最大の時の表示値を設定します。
	表示4桁が"500.0"でも"50.00"でも小数点を無視した4桁を設定してください。
	[例] アナログ出力を電圧出力でレンジ0~5 Vで使用していて、積算表示値の 右4桁が□□5000になった時に、出力を最大(5 V)にしたい場合の設定は、 下記のとおりとなります。
	A B C D E F モード11 1 1. 2 1 0 D:2 (アナログ出力を積算計測で使用) E:1 (電圧出力0~5 V) F:0 (表示右4桁に対して出力)
	A B C D E F モード12 1 2.5 0 0 0 C~F (最大出力時の表示値を5000)

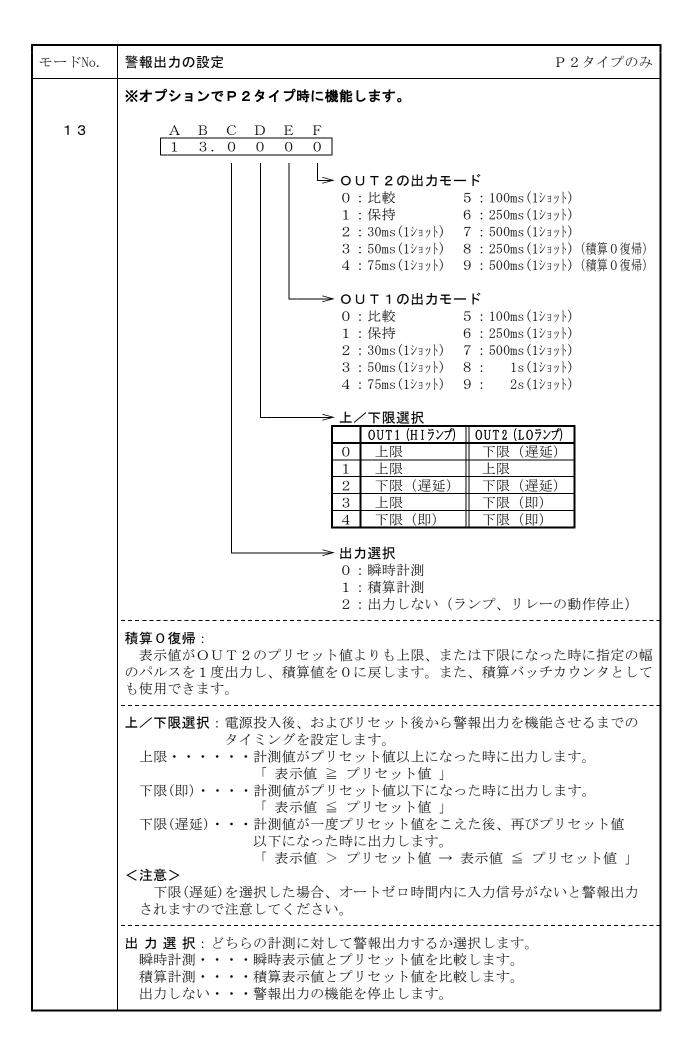

モードNo.	積算計測:積算同期出力桁・パルス出力幅の設定
1 4	A B C D E F 1 4.0 0.0 5 パルス出力幅 0.00~1.99秒 (0.00は2秒) 出力桁 0・・・1桁目(F) 1・・・2桁目(E) 2・・・3桁目(D) 3・・・4桁目(C)
	パルス出力幅 :積算同期パルスの出力幅を設定します。
	出 力 析:どの桁の表示が変わったらパルスを出力するかを設定します。
	※1 出力周波数の最大は18Hzとなります。
	※2 積算同期出力は出力桁が更新されるたびに出力します。したがって出力幅よりも出力桁の更新が速い場合、連続して出力されますので注意してください。
	 ※3 出力をNPNオープンコレクタパルスから電圧パルスに切り換えできます。 1. ケースより基板を取り出してください。 2. 端子台1番2番の先にあるV1、V2で切り換えます。 ・V1、V2オープン:NPNオープンコレクタパルス出力・V1、V2ショート:電圧パルス出力

モードNo.	表示選択
1 5	A B C D E F 1 5. 0 - 表示選択 0:瞬時/積算計測切換表示(ENTキー) 1:瞬時表示のみ固定 2:積算表示のみ固定
	表示選択: 0:前面 ENT キーにて瞬時計測値/積算計測値の表示切り換えができます。 1:瞬時計測値のみを表示します。積算計測値への表示切り換えはできません。 2:積算計測値のみを表示します。瞬時計測値への表示切り換えはできません。

<u>15. オプションモード RK∕RN</u>

≪RKタイプ≫

モードNo.	開平演算機能 RKタイプ						
0 0	A B C D E F						
	開平演算機能 : 詳細は、開平演算機能(P.32)を参照してください。						

$\langle\!\langle R N \beta \mathcal{A} \mathcal{T} \rangle\!\rangle$

モードNo.	開平演算機能とリニアライズ機能の選択 R N タイプ					
0 0	A B C D E F					
開平演算機能 : 詳細は、開平演算機能(P. 3 2)を参照してください。 						

16. プリセット値の呼び出しかたと変更のしかた (オプション: P 2 タイプ)

警報出力時の上限、および下限のプリセット値を設定します。 設定範囲は0~99999です。

操作キー	表示部	操作手順
MODE	A B C D E F HI ● OV ○ 9 9 9 9 9 9 LO ○	MODE キーを2秒以上押します。 HI(OUT1)ランプが点灯し、 表示器にOUT1の現在のプリセット値が表示されます。
	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	点滅表示の位置を変更します。 1度押すごとに1つずつ右へ移動 します。
	A B C D E F HI ● 0V ○ 9 0 9 9 9 9 L0 ○	点滅表示している数値を変更 します。 1 度押すごとに数値が 1 ずつ上がります。
MODE	A B C D E F HI O OV O 9 9 9 9 9 9 LO	プリセット値の切り換えを行います。(OUT1 ⇔ OUT2) HI(0UT1)ランプ点灯時は OUT1のプリセット値を表示 LO(0UT2)ランプ点灯時は OUT2のプリセット値を表示
ENT		設定値を登録します。設定終了後 このキーにて登録してください。 登録終了後、計測表示に戻ります。
RES		計測表示に戻ります。 設定値の登録は行いません ので注意してください。

<注意>


- 1. この警報出力を瞬時計測で使用するか、または積算計測で使用するかは モード13 (P.25) で選択してください。
- 2. 小数点位置は、瞬時計測時はモード 0.3 (P. 1.8) で、積算計測はモード 0.9 (P. 2.2) で設定した位置に連動しています。

計測中にHI(OUT1)ランプが点灯中は警報出力のOUT1からリレー出力されたことを表します。ランプ名称は「HI」となっていますが、下限でも使用できます。またLO(OUT2)ランプが点灯中は警報出力のOUT2からリレー出力されたことを表します。ランプ名称は「LO」となっていますが、上限でも使用できます。

各タイプの項目を参照して調整をしてください。

ゼロ、スパン調整ボリュームは図19の位置にありますが、調整しにくい場合は左右のネジ 4カ所を外し、ケースより基板を出して調整してください。

図19

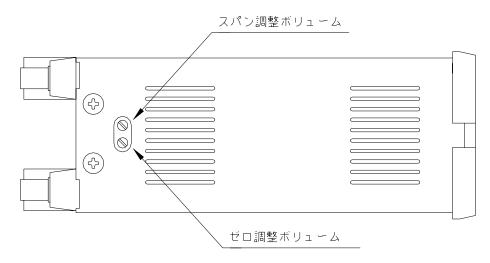

1. 電流入力 DC4~20mA(A2)タイプの場合

設定 モード01: 400.0 (400Hz)

モード04:400.0

入力電流値	表示値	
4.48 mA	1 2	ゼロボリュームを回して調整してください。
20.00mA	4 0 0	スパンボリュームを回して調整してください。

(※数回繰り返して微調整してください。)

調整後、下表のとおりになります。

- 1	17 1333					
	入力電流値	ノJ 电がル 4 MA		1 2 mA	1 6 mA	2 O mA
	表示値	0	1 0 0	200	3 0 0	400

2. 電圧入力 DC1~5V(A3)タイプの場合

設定 モード00: 400.0 (400Hz)

モード04:400.0

入力電圧値	表示値	
1.12V	1 2	ゼロボリュームを回して調整してください。
5 V	4 0 0	スパンボリュームを回して調整してください。

(※数回繰り返して微調整してください。)

調整後、下表のとおりになります。

<u>MERCIAL CAPACITATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN</u>							
	入力電圧値	1 V	2 V	3 V	4 V	5 V	
	表示値	0	100	200	3 0 0	400	

3. 電圧入力 DCO~5V(A4)タイプの場合

設定 モード00:500.0(500Hz)

モード04:500.0

入力電圧値	表示値	
0.1 V	1 0	ゼロボリュームを回して調整してください。
5 V	5 0 0	スパンボリュームを回して調整してください。

(※数回繰り返して微調整してください。)

調整後、下表のとおりになります。

MERC TRACES AND STORES						
入力電圧値	0 V	1 V	2 V	3 V	4 V	5 V
表示値	0	100	200	3 0 0	400	500

4. 電圧入力 DCO~10V(A5)タイプの場合

設定 モード00:000.0(1000Hz)

モード04:1000

入力電圧値	表示值	
0.1 V	1 0	ゼロボリュームを回して調整してください。
1 0 V	1000	スパンボリュームを回して調整してください。

(※数回繰り返して微調整してください。)

調整後、下表のとおりになります。

	74							
ı	入力電圧値	0 V	2 V	4 V	6 V	8 V	1 0 V	
	表示値	0	200	400	600	800	1000	

お客様の仕様に合わせて各設定されていますが、アナログ出力電圧・電流を変更させる場合は、 下記の手順に従って変更してください。

<注意>電圧出力(AV)タイプ⇔電流出力(AI)タイプに変更しない場合は手順④ から操作を行ってください。

- ① 電源を切ってからケース本体側面のネジ(4ヶ所)を取り外し、基板を後方より引き出し ます。
- ② スイッチを切り換えます。 (手前側が電流出力(AIタイプ)/奥側が電圧出力(AVタイプ))
- ③ 基板をケース本体に入れ、ネジ(4ヶ所)止めします。

[アナログ出力の微調整]

- | MODE | キーを押しながら電源を入れ、テストモードにします。
- ┃MODE┃キーを押していき、アナログ出力テストに合わせます。
- ⑥ 以下の数値になるようにそれぞれスパンボリューム、ゼロボリュームを調整してください。


電圧出力の場合

表示値	電圧値	
0	0 V	ゼロボリュームを回してください。
1 0	1 0 V	スパンボリュームを回してください。

電流出力の場合

表示値	電流値	
1	4 m A	ゼロボリュームを回してください。
5	20 m A	スパンボリュームを回してください。


電源を再度入れ直して、モード11(P.23)で出力レンジを設定してください。

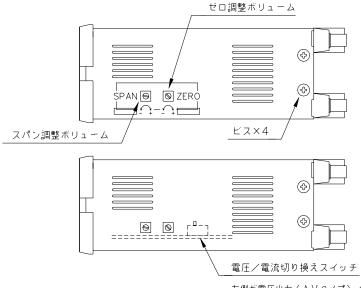

左側が電圧出力(AVタイプ)/右側が電流出力(AIタイプ)

≪ 開平演算 ≫

現在入力されている曲線的な入力を開平演算して表示します。

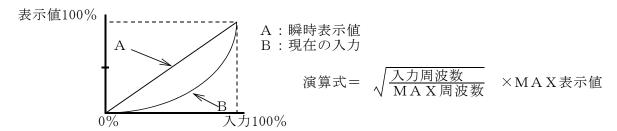

積算計測も同じく開平演算されます。

≪ 開平演算の使用 ≫

開平演算機能の使用は、オプションモードRK/RN(P.27)のRKタイプまたは RNタイプを参照してください。設定終了後、瞬時計測、積算計測共に開平演算されます。

≪ リニアライズ ≫

1. 折線近似値で表示します。
2. 任意に設定された入力に対しての任意に設定した出力(表示)をします。

3. 設定は入力、出力とも20チャンネル(CH)設定できます。

4. 設定値は%で設定します。設定範囲は $0.0 \sim 199.9$ %です。 A 2 タイプ:入力0 %= 4 mA 入力1 0 0 %= 2 0 mA A 3 タイプ:入力0 %= 1 V 入力1 0 0 %= 5 V A 4 タイプ:入力0 %= 0 V 入力1 0 0 %= 5 V

A 5 タイプ:入力 0 % = 0 V 入力100%=10V

≪ リニアライズの使用 ≫

リニアライズ機能の使用は、オプションモードRK/RN(P.27)のRNタイプを参照 してください。設定終了後、瞬時計測、積算計測共にリニアライズされます。

≪ リニアライズの設定 ≫

現在の入力、およびその入力に対しての出力を%で設定します。設定範囲は000.0%~ 199.9%です。

リニアライズ入力データの設定

の入力データの設定となります。



HI(OUT1)ランプ 点灯時は入力データ 設定モード


リニアライズ出カデータの設定

|MODE|キーを押します。LO(OUT2)ランプが点灯し、01CHの出力データの 設定となります。



LO(OUT2)ランプ 点灯時は出力データ 設定モード

MODE】キーを押します。表示が下記となり02CHの入力データの設定となります。

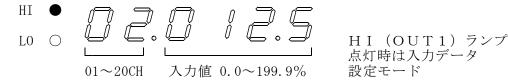

次に MODE | キーを押すと02CHの出力値の設定となりますので同様にして20CH まで設定してください。

く注意>

- 1. 20 C H まで設定できますが、必要な C H までの設定をしてください。
- 2. 未使用のCHは入力、出力とも設定値を〇にしておいてください。

設定が終了しましたら、 ENT キーを押してください。設定値を登録し、計測表示へ 戻ります。

RES キーを押した場合、計測表示へ戻りますが設定値の登録は行いませんので注意してください。

≪ リニアライズの初期設定値 ≫

出荷時、および初期化後は入力、出力共に表 4 の設定値 0 0 0 0 となっています。初期化は $\boxed{\text{ENT}}$ キーを押しながら電源を投入することにより行えます。

					表 4
СН	入力%	出力%	СН	入力%	出力%
0 1	000.0	000.0	1 1	000.0	000.0
0 2	000.0	000.0	1 2	000.0	000.0
0.3	000.0	000.0	1 3	000.0	000.0
0 4	000.0	000.0	1 4	000.0	000.0
0.5	000.0	000.0	1 5	000.0	000.0
0 6	000.0	000.0	1 6	000.0	000.0
0.7	000.0	000.0	1 7	000.0	000.0
0.8	000.0	000.0	1 8	000.0	000.0
0 9	000.0	000.0	1 9	000.0	000.0
1 0	$0\ 0\ 0.\ 0$	$0\ 0\ 0.\ 0$	2 0	$0 \ 0 \ 0 \ 0$	$0 \ 0 \ 0 \ 0$

設	定	X	干

СН	入力%	出力%	СН	入力%	出力%
0 1			1 1		
0 2			1 2		
0.3			1 3		
0 4			1 4		
0.5			1 5		
0 6			1 6		
0.7			1 7		
0.8			1 8		
0 9			1 9		
1 0			2 0		


≪ リニアライズの例 ≫

- <1>メータの入力タイプ、および設定を次の通りとします。
 - DC4~20mA入力(A2)タイプ
 - ・最大入力 (20 m A) が入力された時の瞬時表示値を「1000」 (モード01で設定されている値です。ここでは1000と設定しています。)

< 2 > リニアライズのデータを設定します。設定値は表5の通りとします。 (20 C Hまで設定できますが、設定は10 C Hまでとします。)


		表 5
СН	入力 (%)	出力 (%)
0 1	O O O . O (4mA)	000.0 (0)
0 2	O 1 2.5 (6mA)	050.0 (500)
0.3	O 2 5. O (8mA)	060.0 (600)
0 4	0 3 7.5 (10mA)	010.0 (100)
0.5	O 5 O.O (12mA)	080.0 (800)
0 6	0 6 2.5 (14mA)	030.0 (300)
0.7	O 7 5. O (16mA)	060.0 (600)
0.8	0 8 7.5 (18mA)	020.0 (200)
0 9	1 O O. O (20mA)	100.0 (1000)
1 0	1 1 0.0 (21.6mA)	110.0 (1100)

<3>計測を始めます。瞬時表示値は図21の通りになります。

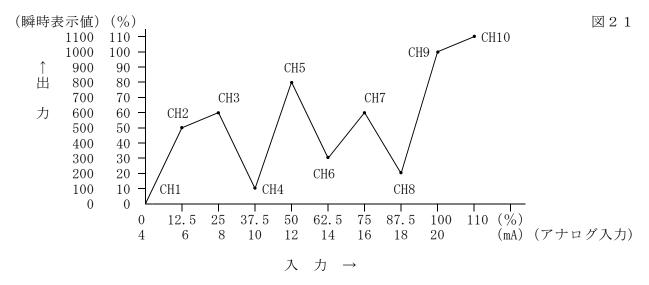


積算計測も同様にリニアライズされて計測されます。

外形寸法図 図 2 2

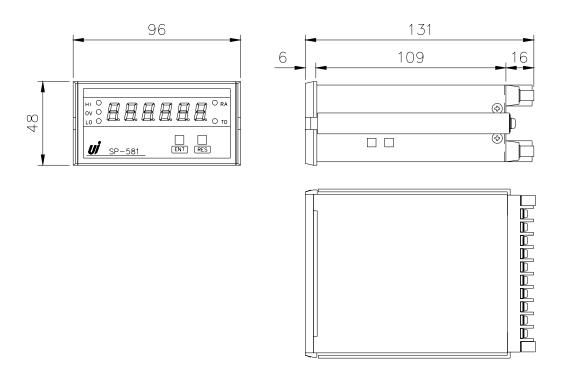

パネルカット寸法と取り付け間隔

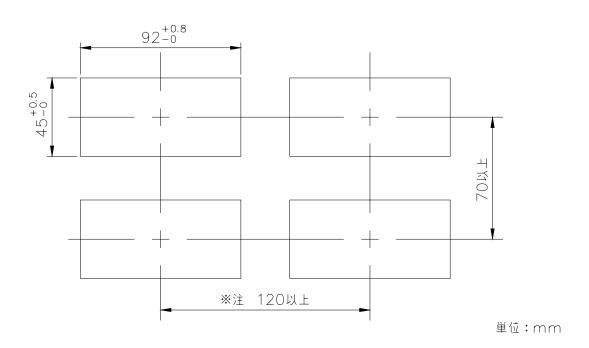


※ オプションでフロントカバー (CV-02) を取り付ける場合は、取り付け間隔を 150 mm以上にしてください。

図 2 4 (画位: mm) 1 (2P オス) \oplus DC電源仕様時には ACインレットが取り付けられていると タルコネクタが取り 付けられています。 ころに、2ピンのメ □□○電源仕様 - 積算同期パルス 出力(C) ⊕ ロオプション入出力 積算同期パルス 出力(E) 〇 X (5P **OUT2** 0UT1 GND-リセット入力 (4P 1Z) ロッレー出力 0UT1-□ 9コゼネ入力 □ サイン渡入力 0UT2 GND 77) DC+24V (DC+12V) ロアナログ出力 (5P (3P 1X) センサ入力 □アナログ入力□ タコゼネ入力□ サイン渡入力 GND \oplus � � (付属品) POWER ON AC___V 2m □ SH リレー出力 3歩 ACコード 168 U VINICS CO., LTD. ij アナログ出力 (:) SP-581 センサ入力 オプション入出力 000 UINICS CO., LTD. OSAKA JAPAN È E.S. F. � � アダプタ 76 01 105


ノイズ対策には万全を期しておりますが、万一ノイズの影響が出た場合は次の項にご注意ください。

ノイズ等の影響で表示が消えたり、誤った表示が出た場合は初期化 (P.13参照) を行ってください。但し、初期化をする前には必ず設定値をメモしてから行ってください。正常に戻りましたら下記の対策をし、改めて再設定を行ってください。


- (1)電源は動力線と直接共用しないでください。動力線を使用する場合は絶縁トランスを 入れて2次側を使用してください。(弊社でも絶縁トランスPT-93をご用意できます。)
- (2) センサコードに3芯シールド線を使用し、ノイズの発生源からできるだけ離して配線 してください。
- (3) センサコードをできるだけ短くし、動力線やインバータなどのノイズの発生源をさけて、 極力雑音を拾わない経路に配管して布設してください。
- (4)機械のGNDアースコードには、非常にノイズが多く含まれている場合がありますので、 メータのF. G. に接続させない方が良い場合もあります。 (メータを完全に機械から絶縁状態)

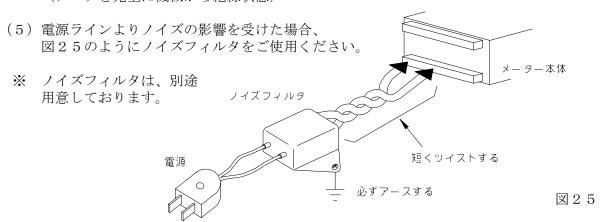

(6) センサコード配線方法 電力線、動力線がセンサコードの近くを通るときは、サージや雑音による影響をなくす ため、近接センサコードは単独配管するか、もしくは50cm以上離してください。

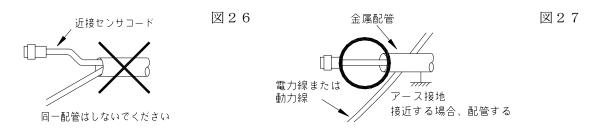

(7) 外部要因によるノイズ発生を止める。 メータの取り付けられた制御盤内やその 周辺に強力なノイズの発生すると思われる 電磁接触器・温度調節器・電磁弁・リレー 等の有接点開閉によるサージノイズが影響 した場合、図28のようにスパークキラー を入れて対策ください。

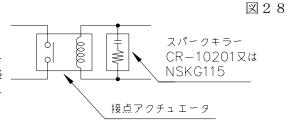

(8) 特に大きなノイズエリアでご使用の場合や不明な点がありましたら取扱店、または弊社までご相談ください。

万一異常が発生した場合は、下記のとおり点検を行ってください。

No.	現象	点検方法	対 策 と 処 置
1	表示器が点灯しない ブランクのまま	→電源入力が正常か?センサコードは短絡していないか?YES	→テスタで電圧と誤配線の チェックをし、端子ネジを 締め直す。
		→本体内部のヒューズ断線 ↓ NO →トランス・ I Cの破損	→同等ヒューズと交換する。 (P.6参照)→取扱店または弊社へご連絡 ください。
2	LED点灯異常 スイッチ動作異常 リレー出力異常 同期パルス異常 アナログ出力異常	→テストモードにより チェック (P.14参照)	→1度、初期化を行って 下さい。(P.13参照) →初期化で直らない場合や、 何度も発生する場合は 取扱店または弊社へご連絡 ください。
3	"0"表示のまま	→各モードの設定は正しい か?	→設定された値が有効表示範囲の以下である。 →センサの端子接続を再確認しをする。テストである。 ・センサのはをする。カーテストをする。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4	″99999″ 全桁点灯 「エラー表示」	→ スケーリングデータの 設定 間違い ↓ ↓ → →ノイズの影響 ↓ NO	→設定値が大きすぎ。 (・瞬時表示: P.17モード01,

No.	現象	点検方法	対 策 と 処 置
5	表示の「チラツキ」 が大きい	→時々表示が実測値より 小さくなる ↓	→センサ検出ミス、動作距離 または、小流量時のセンサ 確度チェック。
		→時々表示が実測値より大きくなる↓	→ノイズの影響。 (P.38参照) →有接点入力のチャタリング
		→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →	による場合、入力をLOW 入力に切り換えるか、入力 とGND端子間に適当な コンデンサを入れて ください。
		実際の動きが変動している為 信号出力もバラツキ有り ↓ ↓ NO	→表示サンプリング時間の 設定を大きくし計測時間を 長くする。(P.18モード 05参照) →取扱店または弊社へご連絡 ください。
6	時折表示が消えたり 倍以上になる	→表示が倍以上になる時、 近くの電磁開閉器や ソレノイド、電磁弁、 リレーなどスパークノイズ の影響	→P.38のノイズ対策の項を 参照しノイズ発生源に サージキラーを取り付けて 止める。
7	その他の異常		→取扱店または弊社へご連絡 ください。

[※] 改良のため、仕様等は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。